



ENGLISH	1
FRANÇAIS	2
DEUTSCH	3
SVENSKA	4
ITALIANO	5
ESPAÑOL	6
PORTUGUÊS	7
NEDERLANDS	8
SUOMI	9
DANSK	10
NORSK	11
POLSKI	12
ČEŠTINA	13
РУССКОЕ	14
中文	15
MAGYAR	16
TÜRKÇE	17
日本語	18
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	19
עברית	20
БЪЛГАРСКИ	21
SLOVENSKY	22
SLOVENSKO	23
ROMÂNĂ	24
EESTI	25
LIETUVIŠKAI	26
LATVIEŠU	27

e680






Size Adjustment



Size Adjustment

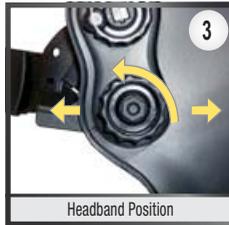


Headband Position



Inclination Angle



Shade

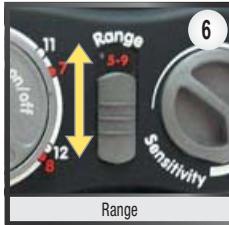


Range



Grind Push




Grind LED

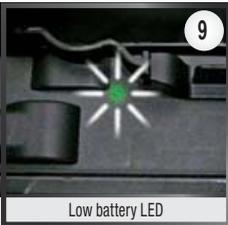


Low battery LED



Sensitivity

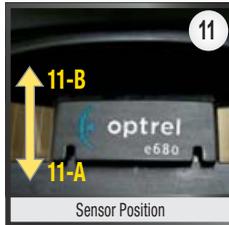

Sensor Position

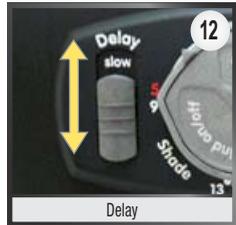

Delay




Lens Removal



Lens Removal




Battery Cover Removal

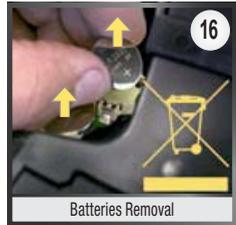


Batteries Removal




Batteries Insert

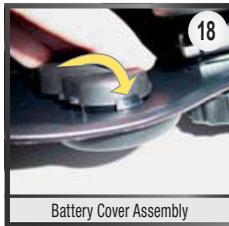

Battery Cover Assembly

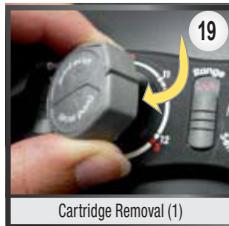

Cartridge Removal (1)

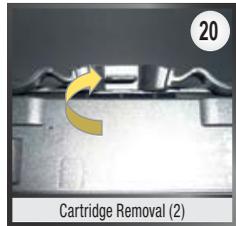

Cartridge Removal (2)



Cartridge Removal (3)



Cartridge Removal (4)



Cartridge Removal (5)



Cartridge Removal (6)

Schutzstufentabelle EN169

Shade level chart EN169

Tableau des niveaux de protection EN169

Tabella dei livelli di protezione EN169

Process	Ampere																							
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600			
Fe	8						9		10		11		12		13		14							
Al									9		10		11		12		13		14					
CO ₂	8						9		10		11		12		13		14							
									9		10		11		12		13							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12															

Je nach persönlichem Empfinden kann die nächst höhere oder tiefere Schutzstufe verwendet werden.

According to the perception of the welder it is possible to use the next higher or lower shade number.

Selon la perception du soudeur il est possible d'utiliser un échelon de protection plus haut ou plus bas.


A seconda della sensibilità personale è possibile impostare il livello di protezione immediatamente superiore o inferiore.

Folgende Kurve zeigt das Transmissionsverhalten des Schweißerschutzfilters.

The transmission of the welding filter is shown below.

La transmission du filtre de soudage est montré ci-dessous.

La seguente curva fornisce indicazioni sul comportamento di trasmissione e/o di assorbimento del filtro di protezione per saldatore.

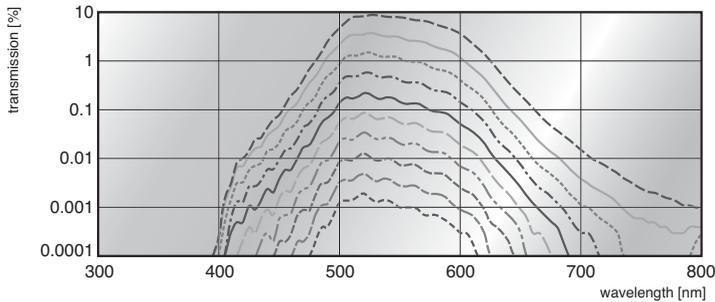

- SST 4
- SST 5
- SST 6
- SST 7
- SST 8
- SST 9
- SST 10
- SST 11
- SST 12
- SST 13

Die auf dem Schweißerschutzfilter angebrachte Kennzeichnung bedeutet:

4 / 5 - 9 / 9 - 13 OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379

Helstufe
 Dunkelstufen
 Hersteller
 Optische Klasse
 Streulichtklasse
 Homogenität
 Blickwinkelabhängigkeit
 Nummer der Norm

The marking on the welding filter indicates:

4 / 5 - 9 / 9 - 13 OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379

Light shade
 Dark Shade range
 Manufacturer
 Optical Class
 Diffusion of light class
 Homogeneity
 Angular dependence
 Number of the standard

Le marquage apposé sur le filtre de protection pour soudeur signifie :

4 / 5 - 9 / 9 - 13 OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379

Échelon de protection à l'état clair
 Échelon de protection à l'état foncé
 Identification du fabricant
 Classe optique
 Classe de la diffusion de la lumière
 Homogénéité
 Angulaire dépendance
 Marque de certifications

Il contrassegno riportato sul filtro di protezione per saldatore contiene i seguenti dati:

4 / 5 - 9 / 9 - 13 OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379

Grado di protezione in stato chiaro
 Grado di protezione in stato scuro
 Identificazione del fabbricante
 Classe ottica
 Classe della diffusione della luce
 Omogeneità
 Angolare dipendenza
 Numero della norma

English

Safety instructions

Please read the operating instructions before using the helmet. Check that the front cover lens is fitted correctly. If it is not possible to eliminate errors, you must stop using the cartridge.

Precautions & protective restrictions

During the welding process, heat and radiation are released, which can cause damage to the eyes and skin. This product offers protection for the eyes and face. When wearing the helmet, your eyes are always protected against ultraviolet and infrared radiation, regardless of the shade level. To protect the rest of your body, appropriate protective clothing must also be worn. In some circumstances, particles and substances released by the welding process can trigger allergic skin reactions in correspondingly predisposed persons. Materials that come into contact with skin may cause allergic reactions to susceptible persons. The protective welding helmet must only be used for welding and grinding and not for other applications. Optrel assumes no liability when the welding helmet is used for purposes other than intended or with disregard for the operating instructions. The helmet is suitable for all established welding procedures, **excluding laser welding**. Please note the recommended protection level in accordance with EN169 on the cover.

Sleep mode

The cartridge has an automatic switch-off function, which increases the service life. If no light falls on the solar cells for a period of approx. 15 minutes, the cartridge automatically switches off. To reactivate the cartridge, the solar cells must be briefly exposed to daylight. If the shade cartridge cannot be reactivated or does not darken when the welding arc is ignited, the batteries must be replaced.

Warranty & liability

Please see the instructions of the national sales organisation of Optrel for warranty provisions. For further information in this respect, please contact your Optrel dealer.

Warranty is only granted for material and manufacturing defects. In the case of damage caused by improper use, unauthorised intervention or through usage not intended by the manufacturer, the warranty or liability are no longer valid. Likewise, liability and the warranty are no longer valid if spare parts other than those sold by Optrel are used.

How to use (see cover)

- Head band.** Adjust the upper adjusting band (1) to the size of your head. Push in the ratchet knob (2) and turn until the head band fits securely but without pressure.
- Distance from eyes and helmet angle.** By releasing the locking knobs (3), the distance between the cartridge and the eyes can be adjusted. Adjust both sides equally and do not tilt. Then tighten the locking knobs again. The helmet angle can be adjusted using the rotary knob (4).
- Protection level.** The protection level can be changed by turning the knob (5). Depending on the position of the switch (6), it can be set in the ranges of DIN 5 to DIN 9 or DIN 9 to DIN 13.
- Grinding mode.** Press the protection level knob (7) to switch the cartridge to grinding mode. In this mode the cartridge is deactivated and remains in light mode. The activated grinding mode is indicated by the red flashing LED (8) inside the helmet. To deactivate grinding mode, press the protection level knob again. After 10 minutes, the grinding mode is automatically reset.
- Sensitivity.** Use the sensitivity knob (10) to set the ambient light sensitivity. The red dot on the scale corresponds to the recommended sensitivity setting in a standard situation.
- Sensor slider.** The sensor slider can be set to two different positions. Depending on the position, the ambient light detection angle is reduced (11-A) or increased (11-B), i.e. the cartridge reacts more or less strongly to surrounding light sources.
- Opening switch.** The opening switch (12) allows to select an opening delay from dark to light. "Fast" means a delay of 0.1-0.35s and is recommended for short welding processes. If "slow" is selected, the delay is extended to > 0.35s. This setting should be used for long welding processes and pulse techniques.

Cleaning

The shade cartridge and the front cover lens must be cleaned with a soft cloth at regular intervals. No strong cleaning agents, solvents, alcohol or cleaning agents containing scouring agent must be used. Scratched or damaged lenses must be replaced.

Storage

The welding helmet must be stored at room temperature and at low humidity. Storing the helmet in the original packaging will increase the service life of the batteries.

Replacing the front cover lens

Push in one side clip (13) to release the front cover lens and then remove it. Attach the new front cover lens to one side clip (14). Pull the front cover lens round to the second side clip and clip in place. This action requires some pressure to ensure that the gasket on the front cover lens has the desired effect.

Replacing the batteries (see cover)

The cartridge has replaceable Lithium button cell batteries, type CR2032. If you are using a welding helmet with a fresh air connection, you must remove the face seal before replacing the batteries. The batteries must be replaced when the LED on the cartridge (9) flashes in green.

- Carefully remove the battery cover (15)
- Remove the batteries and dispose of them in accordance with the national regulations for special waste (16)
- Insert CR2032 type batteries, as shown (17)
- Carefully replace the battery cover (18)

If the shade cartridge does not darken when the welding arc is ignited, please check battery polarity. To check whether the batteries still have sufficient power, hold the shade cartridge against a bright lamp. If the green LED (9) flashes, the batteries are empty and must be replaced immediately. If the shade cartridge does not operate correctly in spite of correct battery replacement, it must be declared unusable and must be replaced.

Removing/installing the cartridge(see cover)

- Pull out the protection level knob (19)
 - Carefully remove the battery cover (15)
 - Unlock the cartridge retention spring as shown (20)
 - Carefully tilt the cartridge out (21)
 - Unlock the satellite as shown (22)
 - Pull the satellite out through the gap in the helmet (23)
 - Rotate the satellite by 90° and push through the hole in the helmet (24)
 - Tilt out the cartridge
- The cartridge is installed in the reverse order.

Troubleshooting

Cartridge does not darken

- Adjust sensitivity (10)
- Change the sensor slider position (11)
- Deactivate grinding mode (7)
- Clean sensors or front cover lens
- Check the light flow to the sensor
- Replace the batteries

Cartridge flickers

- Change the opening switch position (12)
- Replace the batteries

Poor vision

- Clean the front cover lens or cartridge
- Adjust the protection level to the welding procedure
- Increase the ambient light

Welding helmet slips

- Adjust/tighten the head band

Specifications

(We reserve the right to make technical changes)

Protection level	DIN4 (light mode) DIN5 – DIN 13 (dark mode)
UV/IR protection	Maximum protection in light and dark modes
Switching time from light to dark	175µs (23°C / 73°F) 120µs (55°C / 131°F)
Switching time from dark to light	fast = 0.1... 0.35s slow = > 0.35s
Dimensions of cartridge	90 x 110 x 7mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Dimensions of field of vision	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Power supply	Solar cells. 2 pcs. LI batteries 3V/replaceable (CR2032)
Weight	490 g / 17.284 oz
Operating temperature	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Storage temperature	-20°C – 80°C / 4°F – 176°F
Classification as per EN379	Optical class = 1 Light scatter = 1 Homogeneity = 1 Angle of vision dependency = 2
Standards	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Spare parts (see cover)

- Helmet (without cartridge)
- Cartridge incl. satellite
- Front cover lens
- Side clips
- Inner protection lens
- Potentiometer knob
- Sensitivity knob
- Battery cover
- Head band with fastener
- Sweat band

Français

Consignes de sécurité

Veillez lire les instructions d'utilisation avant de mettre le masque en service. Vérifiez que l'écran de protection frontale est bien monté. Si les erreurs survenues ne peuvent pas être corrigées, la cassette optoélectronique ne doit plus être utilisée.

Mesures de précaution et limites de la protection

La chaleur et le rayonnement dégagés lors du processus de soudure peuvent provoquer des blessures oculaires et cutanées. Ce produit offre une protection des yeux et du visage. Quel que soit le degré de protection, lorsque vous portez ce masque, vos yeux sont toujours protégés des rayonnements ultraviolets et infrarouges. Pour assurer la protection du reste du corps, il convient en outre de porter des vêtements de protection appropriés. Les particules et substances libérées lors du processus de soudage sont susceptibles de déclencher des réactions allergiques chez certaines personnes. Les matériaux entrant en contact avec la peau peuvent causer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Le masque de soudeur, exclusivement destiné au soudage et ponçage, ne doit pas être utilisé pour d'autres applications. Si le masque de soudeur n'est pas utilisé conformément à sa destination ou que les instructions d'utilisation ne sont pas respectées, la responsabilité de la société Optrel n'est pas engagée. Le masque convient pour tous les procédés de soudage courants, **hormis le soudage au laser**. *Veillez tenir compte des recommandations de protection selon EN169 figurant sur la jaquette.*

Mode veille

La cassette optoélectronique est dotée d'une fonction de mise hors service automatique, qui prolonge la durée de service des piles. Si aucune lumière ne parvient aux photopiles pendant 15 min, la cassette optoélectronique se met automatiquement hors service. Pour remettre la cassette en service, les photopiles doivent être brièvement exposées à la lumière du jour.

S'il n'est plus possible d'activer la cassette optoélectronique ou qu'elle ne s'assombrit plus à l'allumage de l'arc de soudage, les piles doivent être remplacées.

Garantie et responsabilité

Les conditions de garantie sont stipulées dans les prescriptions de l'organisation commerciale de Optrel. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez vous adresser aux revendeurs Optrel.

La garantie ne porte que sur les défauts constatés dans les matériaux ou de fabrication. En cas de dommages consécutifs à une utilisation impropre, des interventions non autorisées ou une utilisation non prévue par le fabricant, la garantie ne s'applique pas et la responsabilité du fabricant n'est pas engagée. Il en est de même si des pièces de rechange autres que celles commercialisées par Optrel sont utilisées.

Utilisation (voir la jaquette)

- Sangle serre-tête.** Ajustez la sangle de réglage (1) à la taille de votre tête. Appuyez sur le bouton d'arrêt (2) et tournez-le jusqu'à ce que la sangle serre-tête repose à plat mais sans serrer.
- Distance aux yeux et inclinaison du masque.** Réglez la distance entre la cassette et les yeux en ajustant les boutons de serrage. Le réglage doit être identique des deux côtés pour que le masque soit bien droit. Resserrez ensuite les boutons de serrage. L'inclinaison du masque peut être ajustée au moyen du bouton tournant (4).
- Degré de protection.** Le degré de protection peut être ajusté en tournant le bouton (5). L'obscurcissement peut être ajusté pour un degré de protection allant de DIN 5 à DIN 9, ou de DIN 9 à DIN 13 selon l'interrupteur (6).
- Mode meulage.** Appuyez sur le bouton de réglage du degré de protection (7) pour activer le mode meulage de la cassette optoélectronique. Dans ce mode, la cassette est désactivée et reste à l'état clair. Ce mode est indiqué au soudeur par une LED (8) rouge clignotante, située à l'intérieur du masque. Pour désactiver le mode meulage, réappuyez sur le bouton de réglage du degré de protection. Le mode meulage est automatiquement réactivé après 10 minutes.
- Sensibilité.** Le bouton de réglage de la sensibilité (10) permet de régler la sensibilité à la lumière ambiante. Le point rouge sur l'échelle de réglage représente la sensibilité recommandée pour une situation standard.
- Capteur de capteur.** Le curseur de capteur peut être réglé sur deux positions différentes. En fonction de sa position, l'angle de détection de la lumière environnante est réduit (11-A) ou agrandi (11-B), c.-à-d. que la cassette réagit plus ou moins fortement aux sources de lumière environnantes.
- Temporisateur.** Le bouton de réglage de l'ouverture (12) permet de définir le délai d'ouverture de la cassette, avant qu'elle ne s'éclaircisse de nouveau. Le réglage «Fast» correspond à une temporisation comprise entre 0,1 et 0,35 s et est recommandé pour les procédés de soudage courts. Si «Slow» apparaît, la temporisation est prolongée et devient > 0,35s. Ce réglage est recommandé pour les procédés de soudage longs et les techniques de soudage par impulsion.

Nettoyage

La cassette optoélectronique et l'écran de protection frontale doivent être nettoyés régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de détergents forts, de solvants, d'alcool ou de détergents abrasifs. Remplacez tout écran rayé ou endommagé.

Stockage

Le masque de soudeur doit être stocké à température ambiante et à un taux d'humidité bas. Le stockage du casque dans l'emballage d'origine augmentera la durée de vie des piles.

Remplacement de l'écran de protection frontale

Appuyez sur le clip latéral (13) pour libérer l'écran de protection frontale et pouvoir l'enlever. Mettez en place un nouvel écran (14) et le tendre sur le second clip latéral pour l'encliquer. Il faut exercer une légère pression sur la poignée pour que le joint d'étanchéité de l'écran soit efficace.

Remplacement des piles (voir la jaquette)

La cassette optoélectronique est équipée de piles boutons Lithium de type CR2032 remplaçables. Dans le cas d'un masque de soudeur avec prise d'air frais, il convient de retirer l'étanchéité du visage avant de procéder au remplacement des piles. Remplacez les piles lorsque la LED verte sur la cassette (9) commence à clignoter.

- Enlevez prudemment le couvercle du compartiment des piles (15)
- Retirez les piles et éliminez-les conformément aux prescriptions nationales relatives aux déchets spéciaux (16)
- Mettez en place des piles de type CR2032 comme illustré (17)
- Remontez soigneusement le couvercle du compartiment des piles (18)

Si la cassette optoélectronique ne s'assombrit plus à l'allumage de l'arc de soudage, veuillez contrôler la polarité des piles. Pour vérifier si les piles ont encore assez de puissance, maintenez la cassette optoélectronique contre une lampe allumée. Si la LED verte (9) clignote, les piles sont déchargées et doivent être remplacées immédiatement. Si, bien que les piles soient bien en place, la cassette optoélectronique ne fonctionne toujours pas correctement, elle doit être considérée comme inutilisable et doit être remplacée.

Démontage de la cassette optoélectronique (voir la jaquette)

- Désactivez le bouton de réglage du degré de protection (19)
 - Enlevez prudemment le couvercle du compartiment des piles (15)
 - Débloquez le ressort de retenue de la cassette comme illustré (20)
 - Faites prudemment basculer la cassette (21)
 - Débloquez le satellite comme illustré (22)
 - Retirez le satellite par l'évidement situé dans le masque (23)
 - Tournez le satellite de 90° et le pousser à travers l'ouverture du masque (24)
 - Faites sortir la cassette optoélectronique en la basculant
- Le montage de la cassette optoélectronique s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

Dépannage

La cassette optoélectronique ne s'obscurcit pas

- Réglez la sensibilité (10)
- Modifiez la position du curseur de capteur (11)
- Désactiver le mode meulage (7)
- Nettoyez les capteurs ou l'écran de protection
- Contrôlez le flux lumineux vers le capteur
- Remplacez les piles

La cassette optoélectronique vacille

- Corrigez la position du bouton de réglage de l'ouverture (12)
- Remplacez les piles

La vue est mauvaise

- Nettoyez l'écran de protection frontale ou le filtre
- Adaptez le degré de protection au procédé de soudage
- Augmentez la lumière ambiante

Le masque de soudeur glisse

- Ajustez / resserrez la sangle serre-tête

Caractéristiques

(sous réserve de modifications techniques)

Degré de protection	DIN4 (à l'état clair) DIN5 – DIN 13 (à l'état sombre)
Protection UV/IR	Protection maximale à l'état clair et à l'état sombre
Temps de passage de clair à sombre	175 µs (23 °C / 73 °F) 120 µs (55 °C / 131 °F)
Temps de passage de sombre à clair	Fast = 0,1 - 0,35 s Slow = > 0,35 s
Dimensions de la cassette optoélectronique	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Dimensions du champ visuel	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Tension d'alimentation	Photopiles / 2 piles Li 3V remplaçables (CR2032)
Poids	490 g / 17,284 oz
Température de service	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F
Température de stockage	-20 °C – 60 °C / 4 °F – 176 °F
Classification selon EN379	Classe optique = 1 Lumière diffusée = 1 Homogénéité = 1 Selon l'angle de visée = 2
Homologations	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Pièces de rechange (voir la jaquette)

- Masque (sans cassette)
- Cassette optoélectronique avec satellite
- Écran de protection frontale
- Clips latéraux
- Écran de protection intérieur
- Bouton de réglage par potentiomètre
- Bouton de réglage de la sensibilité
- Couvercle du compartiment des piles
- Sangle serre-tête avec armatures de protection
- Bandeau anti-sueur

Deutsch

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie den Helm in Gebrauch nehmen. Überprüfen Sie die korrekte Montage der Vorsatzeinheit. Können Fehler nicht behoben werden, darf die Blendschutzkassette nicht mehr benutzt werden.

Vorsichtsmassnahmen & Schutzbeschränkung

Beim Schweissprozess werden Wärme und Strahlung freigesetzt, welche zu Augen- und Hautverletzungen führen können. Dieses Produkt bietet Schutz für Augen und Gesicht. Ihre Augen sind beim Tragen des Helmes unabhängig von der Wahl der Schutzstufe immer gegen ultraviolette und infrarote Strahlung geschützt. Zum Schutz des restlichen Körpers ist zusätzlich entsprechende Schutzkleidung zu tragen. Partikel und Substanzen, die durch den Schweissprozess freigesetzt werden, können unter Umständen bei entsprechend veranlagten Personen allergische Hautreaktionen auslösen. Bei empfindlichen Personen kann der Hautkontakt mit dem Kopfteil zu allergischen Reaktionen führen.

Der Schweisserschutzhelm darf nur zum Schweißen und Schleifen und nicht für andere Anwendungen verwendet werden. Wird der Schweisserhelm zweckentfremdet oder unter Missachtung der Bedienungsanleitung eingesetzt, übernimmt Optrel keine Haftung. Der Helm ist für alle gängigen Schweissverfahren geeignet, **ausgenommen Laserschweißen**. Bitte beachten Sie die Schutzstufenempfehlung gemäss EN169 auf dem Umschlag.

Schlafmodus

Die Blendschutzkassette verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion, welche die Batterie Lebensdauer erhöht. Fällt während ca. 15 Min. kein Licht auf die Solarzellen, schaltet sich die Blendschutzkassette automatisch aus. Zum Wiedereinschalten der Kassette müssen die Solarzellen kurz dem Tageslicht ausgesetzt werden.

Sollte sich die Blendschutzkassette nicht mehr aktivieren lassen oder beim Zünden des Schweissbogens nicht mehr verdunkeln, müssen die Batterien ersetzt werden.

Garantie & Haftung

Die Garantiebestimmungen entnehmen Sie der Weisung der nationalen Verkaufsorganisation von Optrel. Für weitere Informationen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an den Optrel-Händler.

Garantie wird nur auf Material- und Fabrikationsfehler gewährt. Im Falle von Schäden aufgrund unsachgemässer Anwendung, unerlaubten Eingriffen oder durch den Hersteller nicht vorgesehene Verwendung entfällt Garantie und Haftung. Ebenfalls entfällt Haftung und Garantie, wenn andere als durch Optrel vertriebene Ersatzteile verwendet werden.

Anwendung (siehe Umschlag)

- Kopfband.** Passen Sie das obere Verstellband (1) an Ihre Kopfgrosse an. Ratschenkopf (2) hineindrücken und drehen bis das Kopfband satt aber ohne Druck anliegt.
- Augenabstand und Helmeigung.** Durch das Lösen der Arretierknöpfe (3) wird der Abstand zwischen Kassette und Augen eingestellt. Beide Seiten gleich einstellen und nicht verkanten. Anschliessend die Arretierknöpfe wieder anziehen. Die Helmeigung lässt sich durch den Drehknopf (4) anpassen.
- Schutzstufe.** Die Schutzstufe lässt sich durch Drehen des Knopfes (5) verändern. Sie kann in den Bereichen DIN 5 bis DIN 9 oder DIN 9 bis DIN 13 je nach Stellung des Schalters (6) gewählt werden.
- Schleifmodus.** Durch Drücken des Schutzstufenknopfes (7) wird die Blendschutzkassette in den Schleifmodus versetzt. In diesem Modus ist die Kassette deaktiviert und bleibt im Hellzustand. Der aktivierte Schleifmodus ist an der rot blinkenden LED (8) im Innern des Helmes erkennbar. Zum Ausschalten des Schleifmodus erneut den Schutzstufenknopf drücken. Nach 10 Minuten wird der Schleifmodus automatisch zurückgesetzt.
- Empfindlichkeit.** Mit dem Empfindlichkeitsknopf (10) wird die Umgebunglichtempfindlichkeit eingestellt. Der rote Punkt auf der Skala entspricht der empfohlenen Empfindlichkeitsregelung in einer Standard-Situation.
- Sensorschieber.** Der Sensorschieber kann auf zwei unterschiedliche Positionen gesetzt werden. Je nach Position wird der Winkel zur Erkennung von Umgebunglicht vermindert (11-A) oder vergrössert (11-B), d.h. die Kassette reagiert stärker oder weniger stark auf umliegende Lichtquellen.
- Öffnungsschalter.** Der Öffnungsschalter (12) erlaubt die Wahl der Öffnungsverzögerung von dunkel auf hell. „Fast“ bedeutet eine Verzögerung von 0.1-0.35s und wird für kurze Schweissprozesse empfohlen. Ist „slow“ sichtbar, wird die Verzögerung auf > 0.35s verlängert. Diese Einstellung sollte bei langen Schweissprozessen und Pulstechniken verwendet werden.

Reinigung

Die Blendschutzkassette und die Vorsatzeinheit müssen regelmässig mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Es dürfen keine starken Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Alkohol oder Reinigungsmittel mit Schleifmittelanteil verwendet werden. Zerkratze oder beschädigte Sichtscheiben sollten ersetzt werden.

Lagerung

Der Schweisshelm ist bei Raumtemperatur und tiefer Luftfeuchtigkeit zu lagern. Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern lagern Sie den Helm in der Originalverpackung.

Vorsatzeinheit auswechseln

Ein Seitclip (13) wird hineingedrückt, damit wird die Vorsatzeinheit gelöst und kann abgenommen werden. Neue Vorsatzeinheit in einem Seitclip einhängen (14). Vorsatzeinheit zum zweiten Seitclip herumschleppen und einrasten. Dieser Handgriff braucht etwas Druck, damit die Dichtung auf der Vorsatzeinheit die gewünschte Wirkung zeigt.

Batterien ersetzen (siehe Umschlag)

Die Blendschutzkassette verfügt über auswechselbare Lithium-Knopfzellenbatterien Typ CR2032. Falls Sie einen Schweisshelm mit Frischluftanschluss verwenden, müssen Sie vor dem Auswechseln der Batterien die Gesichtsbildung entfernen. Die Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn die LED der Kassette (9) grün blinkt.

- Batterieabdeckung sorgfältig entfernen (15)
- Batterien entfernen und entsprechend den nationalen Vorschriften für Sondermüll entsorgen (16)
- Batterien Typ CR2032 wie abgebildet einsetzen (17)
- Batterieabdeckung sorgfältig montieren (18)

Sollte sich die Blendschutzkassette beim Zünden des Schweissbogens nicht mehr verdunkeln, bitte korrekte Polarität der Batterien überprüfen. Um zu kontrollieren ob die Batterien noch genügend Energie haben, halten Sie die Blendschutzkassette an eine helle Lampe. Blinkt jetzt die grüne LED (9), so sind die Batterien leer und müssen sofort ausgetauscht werden. Falls die Blendschutzkassette trotz korrektem Wechsel der Batterien nicht korrekt funktioniert, muss sie als nicht mehr gebrauchsfähig beurteilt und ersetzt werden.

Blendschutzkassette aus-/einbauen (siehe Um-schlag)

- Schutzstufenknopf herausziehen (19)
- Batterieabdeckung sorgfältig entfernen (15)
- Kassetten-Haltefeder wie abgebildet entriegeln (20)
- Kassette vorsichtig herauskippen (21)
- Satellite wie abgebildet entriegeln (22)
- Satellite durch Aussparung im Helm herausziehen (23)
- Satellite um 90° drehen und durch Helmloch schieben (24)
- Blendschutzkassette herauskippen

Der Einbau der Blendschutzkassette erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Problemlösung

Blendschutzkassette dunkelt nicht ab

- Empfindlichkeit anpassen (10)
- Sensorschieberposition verändern (11)
- Schleifmodus deaktivieren (7)
- Sensoren oder Vorsatzeinheit reinigen
- Überprüfen der Lichtströmung zum Sensor
- Batterien ersetzen

Blendschutzkassette flackert

- Öffnungsschalterposition (12) ändern
- Batterien ersetzen

Schlechte Sicht

- Vorsatzeinheit oder Filter reinigen
- Schutzstufe dem Schweissverfahren anpassen
- Umgebungslicht erhöhen

Schweisshelm rutscht

- Kopfband erneut anpassen / anziehen

Spezifikationen

(Technische Änderungen vorbehalten)

Schutzstufe	DIN4 (Hellzustand) DIN5 – DIN 13 (Dunkelzustand)
UV/VIR Schutz	Maximaler Schutz im Hell- und Dunkelzustand
Schaltzeit von Hell auf Dunkel	175µs (23°C/73°F) 120µs (55°C/131°F)
Schaltzeit von Dunkel nach Hell	fast => 0.1 - 0.35s slow => > 0.35s
Abmessungen Blendschutzkassette	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Abmessungen Sichtfeld	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Spannungsversorgung	Solarzellen, 2Stk. Li-Batterien 3V auswechselbar (CR2032)
Gewicht	490g / 17,284 oz
Betriebstemperatur	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Lagertemperatur	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klassifizierung nach EN379	Optische Klasse = 1 Streulicht = 1 Homogenität = 1 Blickwinkelabhängigkeit = 2
Zulassungen	CE, EGS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Ersatzteile (siehe Umschlag)

- Helm (ohne Kassette)
- Blendschutzkassette inkl. Satellite
- Vorsatzeinheit
- Seitenclips
- Innere Schutzscheibe
- Potentiometer Knopf
- Sensitivität Knopf
- Batterieabdeckung
- Kopfband mit Befestigungsarmaturen
- Stirnschweissband

Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen innan du börjar använda hjälmen. Kontrollera att försättsglaset är korrekt monterat. Om fel inte kan åtgärdas ska bländskyddskassetten inte längre användas.

Försiktighetsåtgärder och begränsning av skydd

Vid svetsning frigörs värme och strålning som kan orsaka skador på ögon och hud. Denna produkt ger skydd för ögon och ansikte. Dina ögon skyddas alltid mot ultraviolett och infraröd strålning när du bär hjälmen, oavsett vilken skyddsnivå du har valt. För att skydda övriga delar av kroppen måste du använda motsvarande skyddskläder. Partiklar och ämnen som frigörs vid svetsning kan i vissa fall orsaka allergiska hudreaktioner. Vissa material som kommer i kontakt med huden kan ge allergiska reaktioner hos känsliga personer.

Svetsljudshjälmen får endast användas för svetsning och slipning. Om svetsljudshjälmen används för andra ändamål, eller om bruksanvisningen inte beaktas, tar Optrel inget ansvar. Hjälmen är lämplig för alla gängse svetsmetoder **utom lasersvetsning**. Observera rekommendationerna om skyddsnivå enligt EN169 på omslaget.

Viloläge

Bländskyddskassetten har en automatisk fränkopplingsfunktion som förlänger batteriernas livslängd. Om inget ljus faller på solcellerna under cirka 15 min stängs bländskyddskassetten av automatiskt. För att kassetten ska aktiveras igen måste solcellerna en kort stund utsättas för dagsljus.

Om bländskyddskassetten inte längre kan aktiveras, eller om den inte blir mörk när svetsbågen tänds, måste batterierna ersättas.

Garanti och ansvar

Garantibestämmelserna finns i instruktionerna från den nationella försäljningsorganisationen för Optrel. Mer information om detta finns hos återförsäljare för Optrel.

Garantin gäller endast material- och tillverkningsfel. Ingen garanti ges och inget ansvar tas vid skador som beror på felaktig användning eller otillåtna åtgärder, eller vid användning som tillverkarern ej avsett. Ingen garanti ges och inget ansvar tas heller för reservdelar som inte distribueras av Optrel.

Användningsområde (se omslaget)

- Huvudband.** Justera det övre inställbara bandet (1) efter huvudstorlek. Tryck in spärregeln (2) och vrid tills huvudbandet sitter utan tryck.
- Ögonavstånd** och **hjälmulning.** När stoppknapparna (3) lossats kan avståndet mellan kassetten och ögon ställas in. Ställ in båda sidorna så att de blir lika och utan förskjutning. Dra sedan åt stoppknapparna igen. Hjälmulningen kan justeras med vridknappen (4).
- Skyddsnivå.** Du kan ändra skyddsnivå genom att vrida på knappen (5). Du kan välja områdena DIN 5 till DIN 9 eller DIN 9 till DIN 13 beroende på hur växlaren (6) står.
- Viloläge.** När du trycker på skyddsväxeln (7) sätts bländskyddskassetten i viloläge. I detta läge avaktiveras kassetten och förblir ljus. Det avaktiverade viloläget indikeras av en blinkade röd lysdiod (8) inne i hjälmen. Tryck på skyddsväxeln för att växla från viloläge. Efter 10 minuter återställs viloläget automatiskt.
- Känslighet.** Med knappen för känslighet (10) kan du ställa in känslighet för omgivningsljus. Den röda punkten på skalan motsvarar rekommenderad känslighetsreglering i en standardsituation.
- Sensorreglage.** Sensorreglaget kan sättas i två olika positioner. Allt efter position förminsas (11-A) eller förstörs (11-B) vinkeln för identifiering av omgivningsljus. dvs. kassetten reagerar starkare eller svagare på ljuskällor i omgivningen.
- Öppningsväxling.** Med öppningsväxlingen (12) kan du välja öppningsfördröjning från mörkt till ljus. "Fast" innebär en fördröjning på 0,1-0,35 s och rekommenderas för korta svetsprocedurer. När "slow" visas förlängs fördröjningen > 0,35 s. Denna inställning bör användas vid långa svetsningsprocedurer och pulstekniker.

Rengöring

Bländskyddskassetten och försättsglaset måste rengöras regelbundet med en mjuk torrkud. Starka rengöringsmedel, lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel med slipfunktion får inte användas. Repad eller skadade linser måste bytas ut.

Förvaring

Svetsljudshjälmen förvaras i rumstemperatur och med låg luftfuktighetsgrad. Förvaring av hjälmen i originalförpackningen förlänger batteriernas livslängd.

Byta försättsglas

En sidoklämma (13) trycks in så att försättsglaset lossas och kan tas bort. Sätt in det nya försättsglaset i en sidoklämma (14). Spänn försättsglaset runt den andra sidoklämman och fäst det. Detta handgrepp ger ett tryck så att försättsglaset tätning får önskad effekt.

Byta ut batterier (se omslaget)

I bländskyddskassetten finns utbytbara litium-knappbatterier av typen CR2032. Om du använder en svetsljudshjelm med friskluftsanslutning måste du först ta bort ansiktsskärmen innan du byter batterier. Batterierna måste bytas när LED-lampan på kassetten (9) blinkar grönt.

- Ta försiktigt bort batterilocket (15)
- Ta ut batterierna och avfallsantera dem enligt nationella föreskrifter för särskilt avfall (16)
- Sätt in batterier av typen CR2032 som på bilden (17)
- Sätt försiktigt tillbaka batterilocket (18)

Om skuggkassetten inte mörknar när svetsbågen tänds, kontrollera då batteriernas polaritet. För att kontrollera om batterierna fortfarande har tillräcklig laddning, håll skuggkassetten mot en lysande lamp. Om den gröna LED-lampan (9) blinkar är batterierna urladdade och måste bytas omedelbart. Om skuggkassetten inte fungerar korrekt trots batteribyte, måste den betraktas som användbar och bytas ut.

Montera/avmontera bländskyddskassetten (se omslaget)

- Dra ut skyddsväxeln (19)
- Ta försiktigt bort batterilocket (15)
- Läs kassetten's spärrfäder som på bilden (20)
- Tippa försiktigt ut kassetten (21)
- Läs satelliten som på bilden (22)
- Dra ut satelliten genom öppningen i hjälmen (23)
- Vrid satelliten 90° och skjut den genom hjälmöppningen (24)
- Tippa ut bländskyddskassetten

Montering av bländskyddskassetten utförs i omvärd ordningsföljd.

Problemlösning

Bländskyddskassetten blir inte mörk

→ Justera känsligheten (10)

→ Ändra sensorreglagets position (11)

→ Avaktivera viloläge (7)

→ Rengör sensorer eller försättsglas

→ Kontrollera ljusfödet till sensorn

→ Byt ut batterierna

Bländskyddskassetten blinkar

→ Ändra position för öppningsväxling (12)

→ Byt ut batterierna

Dålig sikt

→ Rengör försättsglas eller filter

→ Anpassa skyddsnivån efter svetsningsproceduren

→ Öka ljuset i omgivningen

Svetsljudshjälmen glider

→ Justera/dra åt huvudbandet igen

Specifikationer

(med reservation för tekniska ändringar)

Skyddsnivå	DIN4 (ljus) DIN5 – DIN 13 (mörkt)
UV/IR-skydd	Maximalt skydd i ljus och mörkt tillstånd
Växlings tid från ljus till mörkt	175 µs (23 °C/73 °F) 120 µs (55 °C/131 °F)
Växlings tid från mörkt till ljus	fast = 0,1 ... 0,35 s slow => > 0,35 s
Bländskyddskassetten's dimensioner	90 x 110 x 7 mm/3,55 x 4,33 x 0,28"
Synfältets dimensioner	50 x 100 mm/1,97 x 3,94"
Spänningsförsörjning	Solceller, 2 st. Li-batterier 3 V utbytbara (CR2032)
Vikt	490 g/1,7284 oz
Drifttemperatur	-10 °C – 70 °C/14 °F – 157 °F
Förvaringstemperatur	-20 °C – 80 °C/4 °F – 176 °F
Klassificering enligt EN379	Optisk klass = 1 Läckklass = 1 Homogenitet = 1 Synvinkelberoende = 2
Godkännanden	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Reservdelar (se omslaget)

- Hjälmen (utan kassetten)
- Bländskyddskassetten inkl. satellit
- Försättsglas
- Sidoklämmer
- Inre skyddsglas
- Potentiometervred
- Vred för känslighet
- Batterilock
- Huvudband med fästdetaljer
- Pannsvettband

Avvertenze di sicurezza

Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il casco. Verificare il corretto montaggio del vetro di protezione frontale. Qualora risulti impossibile eliminare eventuali anomalie, la cassetta antiabbiagliamento non può più essere utilizzata.

Misure precauzionali & limitazioni di sicurezza

Durante la saldatura si sviluppano calore e radiazioni che possono causare lesioni agli occhi e alla pelle. Questo prodotto protegge gli occhi e il volto. Indossando il casco, gli occhi sono sempre protetti dalle radiazioni ultraviolette e infrarosse, indipendentemente dal livello di protezione prescelto. Per la protezione delle restanti parti del corpo è necessario indossare opportuni indumenti protettivi. In caso di utenti particolarmente predisposti, le particelle e le sostanze che si sviluppano nel corso della saldatura possono provocare reazioni allergiche. I materiali che vengono a contatto con la pelle possono causare reazioni allergiche in persone molto sensibili.

La maschera per saldatore deve essere utilizzata solamente per la saldatura e la molatura e non per altre applicazioni. La Optrel non si assume alcuna responsabilità in caso in cui il casco venga usato per scopi diversi da quelli previsti o qualora non fossero rispettate le Istruzioni per l'uso. Il casco è indicato per tutti i procedimenti di saldatura consueti, **ad eccezione della saldatura laser**. Si prega di rispettare le indicazioni sul livello di protezione riportate sulla confezione e conformi alla norma EN169.

Modalità sleep

La cassetta antiabbiagliamento dispone di una funzione di disattivazione automatica che aumenta la durata della batteria. Se le cellule solari non vengono colpite dalla luce per 15 minuti circa, la cassetta antiabbiagliamento si disattiva automaticamente. Per riattivare la cassetta, le cellule solari devono essere esposte brevemente alla luce naturale.

Qualora risultasse impossibile riattivare la cassetta antiabbiagliamento o qualora essa non si accendesse più durante l'accensione dell'arco di saldatura, sarà necessario sostituire le batterie.

Garanzia & Responsabilità

Le disposizioni di garanzia sono contenute nelle direttive dei Centri vendita nazionali Optrel. Per ulteriori informazioni a riguardo rivolgersi ai rivenditori Optrel.

Sono coperti da garanzia solo i difetti di fabbricazione o dei materiali. In caso di danni causati da uso improprio, da interventi non consentiti o da un impiego non previsto dal costruttore, decadono qualunque garanzia e responsabilità. Le condizioni di garanzia e responsabilità vengono meno anche in caso di utilizzo di componenti di ricambio diversi da quelli distribuiti da Optrel.

Uso (v. confezione)

- Fascia per la testa.** Regolare la fascia superiore (1) sulla dimensione del proprio capo. Premere la manopola con arresto a notolino (2) e ruotarla fino a quando la fascia si appoggia al capo in modo saldo ma senza esercitare pressione.
- Distanza dagli occhi e inclinazione del casco.** La distanza tra la cassetta e gli occhi viene regolata allentando le manopole di bloccaggio (3). Regolare in modo uniforme i due lati e mantenerli paralleli. Dopo la regolazione, serrare di nuovo le manopole di bloccaggio. L'inclinazione del casco può essere regolata usando la manopola (4).
- Livello di protezione.** È possibile modificare il livello di protezione girando la manopola (5). A seconda della posizione dell'interruttore (6), è possibile selezionare un livello di protezione all'interno degli intervalli DIN 5 - DIN 9 o DIN 9 - DIN 13.
- Modalità molatura.** Premendo la manopola di selezione livello protezione (7) la cassetta antiabbiagliamento viene messa in modalità di molatura. In questa modalità la cassetta è disattivata e rimane chiara. È possibile riconoscere l'attivazione della modalità di molatura grazie al led rosso lampeggiante (8) all'interno del casco. Per disinserire la modalità di molatura premere nuovamente la manopola di selezione livello protezione. La modalità di molatura viene disattivata automaticamente dopo 10 minuti.
- Sensibilità.** Con la manopola di regolazione sensibilità (10) è possibile impostare la sensibilità rispetto alla luce ambientale. Il puntino rosso sulla scala corrisponde alla regolazione consigliata in una situazione standard.
- Course del sensore.** Il cursore del sensore può essere collocato in due posizioni diverse. A seconda della posizione l'angolo di riconoscimento della luce ambientale viene diminuito (11-A) o aumentato (11-B), pertanto la cassetta reagisce alla fonte di luce circostante in maniera più o meno intensa.
- Interruttore per l'apertura.** L'interruttore per l'apertura (12) consente di selezionare il tempo di ritardo di apertura da scuro a chiaro. "Fast" comporta un ritardo di 0.1 - 0.35 secondi ed è consigliato per processi di saldatura brevi. Nel caso in cui invece sia selezionato "slow", il ritardo viene allungato a > 0.35 secondi. Si consiglia di utilizzare questa impostazione in occasione di processi di saldatura lunghi e di tecniche a punti.

Pulizia

Si raccomanda di pulire regolarmente con un panno morbido la cassetta antiabbiagliamento e il vetro di protezione frontale. Non utilizzare soluzioni pulenti aggressive, solventi, alcol o detersivi contenenti agenti abrasivi. Sostituire i vetri graffiati o danneggiati.

Conservazione

Il casco di saldatura deve essere conservato a temperatura ambiente e in condizioni di bassa umidità dell'aria. La conservazione dell'elmetto nella confezione originale aumenterà la durata delle batterie.

Sostituzione della lente frontale

Spingere verso l'interno il fermaglio laterale (13) in modo da liberare la lente frontale, che può venire rimossa. Agganciare il nuovo vetro di protezione frontale ad uno dei fermagli laterali (14). Tendere quindi il vetro di protezione frontale fino ad agganciarlo al secondo fermaglio laterale ed inserirlo nell'alloggiamento. Questa azione richiede una certa pressione, affinché la guarnizione possa garantire l'effetto desiderato.

Sostituzione delle batterie (v. confezione)

La cassetta antiabbiagliamento è dotata di batterie al litio tipo CR2032. In caso di utilizzo di un casco per saldatura con presa d'aria esterna, sarà necessario rimuovere la guarnizione a tenuta stagna a protezione del volto prima di cambiare le batterie. Le batterie vanno sostituite quando il LED sulla cassetta (9) verde lampeggia.

- Rimuovere accuratamente il coperchio del vano batteria (15)
- Rimuovere le batterie e smaltirle secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti speciali della nazione di appartenenza (16).
- Inserire batterie tipo CR2032 come mostrato in figura (17)
- Montare accuratamente il coperchio del vano batteria (18)

Qualora la cassetta antiabbiagliamento non si accendesse più durante l'accensione dell'arco di saldatura, controllare che le batterie siano inserite con polarità corretta. Per verificare se le batterie hanno ancora alimentazione sufficiente, tenere controllate la cassetta antiabbiagliamento utilizzando una lampada luminosa. Se il LED verde (9) lampeggia, le batterie sono scariche e vanno sostituite immediatamente. Qualora nonostante un'adeguata sostituzione delle batterie, la cassetta antiabbiagliamento non funzionasse correttamente, dichiararla inutilizzabile e sostituirla.

Smontaggio e montaggio della cassetta antiabbiagliamento (v. confezione)

- Estrarre la manopola di selezione livello protezione (19)
 - Rimuovere accuratamente il coperchio del vano batteria (15)
 - Sbocciare il perno di bloccaggio come indicato in figura (20)
 - Inclinare delicatamente la cassetta per spostarla (21)
 - Sbocciare il satellite come indicato in figura (22)
 - Estrarre il satellite attraverso l'interno del casco (23)
 - Ruotare il satellite di 90° e spingerlo attraverso il foro del casco (24)
 - Inclinare la cassetta antiabbiagliamento
- Il montaggio della cassetta antiabbiagliamento deve essere eseguito nell'ordine inverso.

Eliminazione delle anomalie

La cassetta antiabbiagliamento non si scurisce

- Regolare la sensibilità (10)
- Modificare la posizione del cursore del sensore (11)
- Disattivare la modalità di molatura (7)
- Pulire i sensori o la lente frontale
- Controllare l'afflusso di luce al sensore
- Sostituire le batterie

La cassetta antiabbiagliamento non è stabile

- Modificare la posizione dell'interruttore di apertura (12)
- Sostituire le batterie

Scarsa visibilità

- Pulire la lente frontale o il filtro
- Adeguare il livello di protezione al processo di saldatura
- Aumentare la luminosità ambientale

Il casco da saldatura scivola

- Regolare / stringere nuovamente la fascia sul capo

Specifiche tecniche

(Con riserva di modifiche tecniche)

Livello di protezione	DIN4 (Modalità chiaro) DIN5 - DIN 13 (modalità scuro)
Protezione raggi UV/IR	Protezione massima in modalità chiaro e in modalità scuro
Tempo di commutazione da chiaro a scuro	175µs (23°C / 73°F) 120µs (55°C / 131°F)
Tempo di commutazione da scuro a chiaro	fast = 0.1 - 0.35s slow => 0.35s
Misure cassetta antiabbiagliamento	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Misure campo visivo	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Alimentazione	Cellule solari 2 pz., batteria al litio 3V sostituibili (CR2032)
Peso	490g / 17,284 oz
Temperatura di utilizzo	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Temperatura di conservazione	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Classificazione secondo EN579	Classe ottica = 1 Luce diffusa = 1 Omogeneità = 1 Dipendenza angolo visivo = 2
Omologazioni	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Componenti di ricambio (v. confezione)

- Maschera (senza cassetta)
- Cassetta antiabbiagliamento con satellite
- Vetro di protezione frontale
- Fermagli laterali
- Vetro di protezione interno
- Manopola potenziometro
- Manopola Sensitivity
- Coperchio vano batteria
- Fascia poggiatesta con dispositivi di fissaggio
- Fascia antiscuro per la fronte

Advertencias de seguridad

Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el casco. Controlar que el cristal de protección frontal esté montado correctamente. Si resultara imposible eliminar las eventuales anomalías, no se podrá volver a utilizar la casete para filtro.

Medidas preventivas & limitaciones de seguridad

Las radiaciones y el calor producidos durante la soldadura pueden provocar lesiones en los ojos y en la piel. Este producto protege los ojos y el rostro. Utilizando el casco, los ojos están siempre protegidos contra las radiaciones ultravioletas e infrarrojas, independientemente del nivel de protección seleccionado. Para proteger otros partes del cuerpo se deben utilizar prendas de protección apropiadas. En el caso de usuarios con una especial predisposición, las partículas y las sustancias que se generan durante la soldadura pueden provocarles reacciones alérgicas. Aquellas personas susceptibles de sufrir reacciones alérgicas por contacto con ciertos materiales deben examinar los materiales de los componentes este riesgo. La máscara de soldador debe ser utilizada sólo para soldar y amolar y no para otras aplicaciones. La empresa Optrel no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de que el casco fuera utilizado para objetivos distintos de los previstos o no se respetaran las instrucciones para su uso. El casco está indicado para todos los procedimientos normales de soldadura, **excepto para soldadura láser**. Se ruega respetar los niveles de protección indicados en el embalaje y conformes a la norma EN169.

Modalidad "sleep"

La casete para filtro dispone de una función de desactivación automática que aumenta la duración de la batería. Si las células solares no reciben la luz durante aproximadamente 15 minutos, la casete para filtro se desactiva automáticamente. Para reactivar la casete, las células solares deben ser expuestas a la luz natural durante un breve periodo.

Si resultara imposible reactivar la casete para filtro o si no se oscureciese durante el encendido del arco de soldadura será necesario sustituir las baterías.

Garantía & Responsabilidad

Las disposiciones de garantía se encuentran en las directivas de los centros de venta nacionales de Optrel. Para mayor información al respecto, diríjase a los revendedores de Optrel.

La garantía cubre solamente los defectos de fabricación o de los materiales. En caso de daños causados por uso inadecuado, intervenciones no autorizadas o utilización no prevista por el fabricante, toda garantía o responsabilidad caducará. Las condiciones de garantía y responsabilidad también cesarán en caso de utilizar piezas de recambio distintas de las que distribuye Optrel.

Uso (v. embalaje)

- Atalaje de cabeza.** Regular la banda superior (1) según la medida de propia cabeza. Presionar el pomo de ajuste (2) y girarlo hasta que la banda se apoye firmemente en la cabeza, pero sin ejercer presión.
- Distancia de los ojos e inclinación del casco.** La distancia entre la casete y los ojos se regula aflojando los pomos de bloqueo (3). Regular de manera uniforme ambos lados y mantenerlos paralelos. Después de la regulación, ajustar otra vez los pomos de bloqueo. La inclinación del casco se puede regular utilizando el pomo (4).
- Nivel de protección.** Se puede modificar el nivel de protección girando el pomo (5). Según la posición del interruptor (6), se puede seleccionar el nivel de protección dentro de los intervalos DIN 5 - DIN 9 o DIN 9 - DIN 13.
- Modalidad amoladura.** Presionando el pomo de selección del nivel de protección (7) la casete para filtro se pone en modalidad de amoladura. En esta modalidad la casete se desactiva y permanece clara. La activación de la modalidad de amoladura se reconoce por el led rojo intermitente (8) en el interior del casco. Para desactivar la modalidad de amoladura, presionar nuevamente el pomo de selección del nivel de protección. La modalidad de amoladura se desactivará automáticamente después de 10 minutos.
- Sensibilidad.** Es posible configurar la sensibilidad respecto de la luz del ambiente mediante el pomo de regulación de sensibilidad (10). El punto rojo de la escala indica la regulación aconsejada en una situación estándar.
- Cursor del sensor.** El cursor del sensor tiene dos posiciones diferentes. Según la posición seleccionada, se disminuye (11-A) o aumenta (11-B) el ángulo de reconocimiento de la luz del ambiente, por lo tanto la casete reacciona a la fuente de luz con mayor o menor intensidad.
- Interruptor de apertura.** El interruptor de apertura (12) permite seleccionar el tiempo de retardo de apertura de oscuro a claro. "Fast" implica un retardo de 0,1-0,35 segundos y es aconsejado para procesos de soldadura breves. Si en cambio se selecciona "slow", el retardo se prolonga a > 0,35 segundos. Se aconseja utilizar esta configuración cuando los procesos de soldadura son largos o con técnicas de puntos.

Limpieza

Se recomienda limpiar regularmente con un paño húmedo la casete para filtro y el cristal de protección frontal. No utilizar soluciones detergentes agresivas, solventes, alcohol o detergentes que contengan agentes abrasivos. Los cristales dañados o con arañazos se deben sustituir.

Conservación

Se debe conservar el casco de soldadura a temperatura ambiente y en condiciones de baja humedad del aire. La conservación del casco en el embalaje original aumenta la duración de las baterías.

Sustitución del cristal frontal

Empujar hacia adentro el pasador lateral (13) hasta que se libere el cristal frontal y quitarlo. Enganchar el nuevo cristal de protección frontal a uno de los pasadores laterales (14). Luego extender el cristal de protección frontal hasta conseguir engancharlo al segundo pasador lateral e introducirlo en su alojamiento. Esta operación requiere una cierta presión, para que la junta pueda garantizar el efecto deseado.

Sustitución de las baterías (v. embalaje)

La casete para filtro cuenta con baterías de litio tipo CR2032. Si se utiliza un casco de soldadura con toma de aire libre, se deberá retirar la junta hermética de protección del rostro antes de cambiar las baterías. Se deben cambiar las baterías cuando el LED de la casete (9) parpadee en verde.

- Retirar cuidadosamente la tapa del alojamiento batería (15).
- Retirar las baterías y eliminarlas según lo previsto por las normas para desechos especiales en vigencia en el país de pertenencia (16).
- Colocar baterías tipo CR2032 como se indica en la figura (17).
- Montar cuidadosamente la tapa del alojamiento batería (18).

Si la casete de protección no se oscureciese durante el encendido del arco de soldadura, controlar que las baterías se hayan colocado con la polaridad correcta. Para controlar si las baterías todavía tienen potencia suficiente, sostener la casete de protección contra una lámpara brillante. Si el LED (9) parpadea en verde, las baterías están vacías y se deben sustituir inmediatamente. Si después de cambiar correctamente la batería la casete de protección no funciona correctamente, se deberá considerar inutilizable y se deberá sustituir.

Desmontaje y montaje de la casete para filtro (v. embalaje)

- Extraer el pomo de selección del nivel de protección (19).
- Retirar cuidadosamente la tapa del alojamiento batería (15).
- Liberar el perno de bloqueo como se indica en la figura (20).
- Inclinarse correctamente la casete (21).
- Desbloquear el satélite como se indica en la figura (22).
- Extraer el satélite desde el interior del casco (23).
- Girar el satélite 90° y empujarlo a través del orificio del casco (24).
- Inclinarse la casete para filtro.

El montaje de la casete para filtro se debe realizar en el orden inverso al desmontaje.

Eliminación de las anomalías

La casete para filtro no se oscurece

- Regular la sensibilidad (10).
- Modificar la posición del cursor del sensor (11).
- Desactivar la modalidad de amoladura (7).
- Limpiar los sensores o el cristal frontal.
- Controlar el flujo de luz al sensor.
- Sustituir las baterías.

La casete para filtro no es estable

- Modificar la posición del interruptor de apertura (12).
- Sustituir las baterías.

Escasa visibilidad

- Limpiar el cristal frontal o el filtro.
- Adecuar el nivel de protección al proceso de soldadura.
- Aumentar la luminosidad del ambiente.

El casco de soldadura resbala

- Regular / ajustar de nuevo la banda en la cabeza.

Especificaciones técnicas

(Susceptibles de modificaciones técnicas)

Nivel de protección:	DIN4 (Modalidad claro) DIN5 - DIN 13 (modalidad oscuro)
Protección rayos UV/IR:	Protección máxima en modalidad claro y en modalidad oscuro
Tiempo de conmutación de claro a oscuro:	175µs (23°C/73°F) 120µs (55°C/131°F)
Tiempo de conmutación de oscuro a claro:	fast = 0.1 ... 0.35s slow => > 0.35s
Medidas de la casete para filtro:	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Medidas del campo de visión	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Alimentación	Células solares 2 pz., batería de litio 3V sustituibles (CR2032)
Peso	490 g / 17,284 oz
Temperatura de uso	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Temperatura de conservación	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Clasificación según EN379	Clase óptica = 1 Luz difusa = 1 Homogeneidad = 1 Dependencia ángulo visual = 2
Homologaciones	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Piezas de recambio (v. embalaje)

- Máscara (sin casete)
- Casete para filtro con satélite
- Cristal de protección frontal
- Pasadores laterales
- Cristal de protección interior
- Ruleta del potenciómetro
- Pomo de regulación de sensibilidad
- Tapa del alojamiento batería
- Atalaje de cabeza con dispositivos de fijación
- Banda antisuadadura para la frente

Português

Avisos de segurança

Antes de utilizar a máscara por favor leia com atenção as seguintes instruções. Verifique se a viseira foi montada de forma correcta. Se não for possível corrigir os erros existentes, o écran de protecção já não pode ser mais utilizado.

Medidas de precaução & Disposição de protecção

Na soldadura são libertados calor e radiações que podem provocar lesões dos olhos e da pele. Este artigo proporciona protecção aos olhos e à cara. Durante a utilização da máscara os seus olhos estarão sempre protegidos contra as radiações ultravioleta e infravermelha, independentemente do nível de protecção optado. Recomenda-se o uso de roupa de protecção adequada em relação às restantes partes do corpo. Partículas e substâncias, que são libertadas durante o processo de soldadura, podem eventualmente causar reacções na pele em pessoas sensíveis ou com tendência a alergias. Os materiais que entram em contacto com a pele podem causar reacções alérgicas a pessoas susceptíveis.

A máscara de protecção para soldadura destina-se apenas para o uso em trabalhos de soldadura e de esmerilagem, e não para outros fins. Caso a máscara de soldadura seja utilizada para outro fim que não o destinado, ou não sejam respeitadas as instruções de utilização, a Optrel está isenta de qualquer responsabilidade civil. A máscara é compatível com todos os processos de soldadura usuais, **à excepção da soldadura a gás e a laser.** É favor escolher o nível de protecção de acordo com as recomendações descritas na EN169 que se encontram na capa.

Modo de suspensão

O écran de protecção dispõe de uma função automática de suspensão, o que aumenta o tempo de vida das baterias. Se decorrerem mais de 15 min. sem que haja luz a incidir nas células solares, o écran de protecção desligar-se-á automaticamente. Para reactivar o écran de protecção, devem-se expor as células solares a uma fonte de luz.

Se não for possível reactivar o écran de protecção ou se, durante a ignição do arco de soldadura, ele não escurecer, torna-se necessário substituir as baterias.

Garantia & Responsabilidade Civil

Pode encontrar as normas de garantia nas instruções da organização de vendas da Optrel. Se pretender obter mais informações, contacte por favor o representante da Optrel.

A garantia abrange somente vícios de material e de fabricação. A Optrel não se responsabiliza em caso de danos provocados por uso inapropriado, intervenções interditas ou o uso para fins não previstos por parte do produtor. A Optrel também está isenta de responsabilidade civil e garantia quando são utilizadas peças de substituição não comercializadas pela Optrel.

Utilização (ver capa)

- Cinta da cabeça.** Ajuste a fita regulável de acordo com o tamanho da sua cabeça (1). Pressione o botão de manateira para dentro (2) e gire-o até a cinta da cabeça ficar bem ajustada mas sem estar demasiada justa.
- Distância interocular e inclinação da máscara.** A distância entre o écran e os olhos é ajustada soltando os botões de fixação (3). Ajustar os dois lados da mesma forma para não desnivelar. De seguida voltar a apertar os botões de fixação. A inclinação da máscara é ajustável através de um botão de regulação (4).
- Nível de protecção.** Ao rodar o botão (5) pode seleccionar o nível de protecção. De acordo com a posição do botão (6), o nível de protecção pode ser seleccionado nos âmbitos DIN 5 a DIN9 ou de DIN 9 a DIN 13.
- Modo de esmerilagem.** Ao pressionar o botão dos níveis de protecção (7) o módus do écran de protecção altera para a esmerilagem. Neste modo o écran é desactivado e permanece no estado claro. O LED vermelho a piscar no interior da máscara indica que o modo de esmerilagem foi activado (8). Se pretender sair do modo de esmerilagem, pressione novamente o botão dos níveis de protecção. Após 10 minutos o modus de esmerilagem desligar-se-á automaticamente.
- Sensibilidade.** Com o botão da sensibilidade (10) pode-se regular a sensibilidade à luz do ambiente. O ponto vermelho na escala corresponde à regulação da sensibilidade recomendada numa situação standard.
- Computador de sensores.** O computador de sensores ajusta-se em duas posições diferentes. Consoante a posição, o ângulo para identificação da luminosidade ambiente diminui (11-A) ou aumenta (11-B); ou seja, o écran reage com mais ou menos intensidade às fontes de iluminação do ambiente.
- Interruptor de abertura.** O interruptor de abertura (12) permite retardar a abertura de escuro para claro. "Rápido" significa uma retardação de 0,1-0,35s e é recomendada para processos curtos de soldadura. Caso o "slow" seja visível, a retardação prolongar-se-á > 0,35s. Este ajuste deverá ser usado em processos de soldadura longos e técnicas de pulso.

Limpeza

O écran de protecção e a viseira devem ser regularmente limpos com um pano suave. Não devem ser utilizados produtos de limpeza fortes, diluentes, álcool ou produtos de limpeza que contenham partículas abrasivas. Viseiras arranhadas ou danificadas devem ser substituídas.

Armazenamento

A máscara de soldadura deve ser guardada em lugar seco e a temperatura ambiente. Armazenar a máscara na embalagem original prolongará a vida útil das baterias.

Substituição da viseira

Um clip lateral é pressionado para dentro (13), para que a viseira se solte e possa ser retirada. Engatar a nova viseira no clip lateral (14). Esticar a viseira até ao segundo clip lateral e engatá-la. Esta manobra exige um pouco de pressão de forma a que a viseira fique bem vedada e tenha o efeito pretendido.

Substituir baterias (ver capa)

O écran de protecção funciona com baterias de lítio tipo botão, tipo CR2032. Caso use uma máscara de soldar com ventilação, deve remover a vedação visual antes de trocar as baterias. As baterias devem ser substituídas quando o LED na tela de protecção (9) piscar em verde.

- Remover cuidadosamente a tampa do compartimento das baterias (15)
- Remover as baterias e colocar no recipiente indicado para baterias usadas, de acordo com a legislação nacional (16)
- Inserir as baterias tipo CR2032 conforme descrito no desenho (17)
- Montar cuidadosamente a tampa do compartimento das baterias (18)

Caso a tela de protecção não escureça quando ocorrer a ignição do arco de soldadura, favor verificar a polaridade da bateria. Para verificar se as baterias ainda possuem energia suficiente, segure a tela de protecção contra uma lâmpada acesa. Caso o LED verde (9) pisque, as baterias estão vazias e devem ser substituídas imediatamente. Caso a tela de protecção não opere corretamente apesar da substituição das baterias, ela deve ser considerada inutilizável e será preciso substituí-la.

Retirar e colocar écran de protecção (ver capa)

- Remover o botão dos níveis de protecção (19)
 - Remover cuidadosamente a tampa do compartimento das baterias (15)
 - Destrua a tampa que prende o écran, conforme indicado no desenho (20)
 - Retirar cuidadosamente o écran (21)
 - Destrua o satélite, conforme indicado no desenho (22)
 - Rebaixar o satélite no interior da máscara e puxá-lo para fora (23)
 - Rodar o satélite em 90° e passá-lo pela abertura da máscara (24)
 - Retirar o écran de protecção
- Para a montagem do écran de protecção devem-se seguir estes passos no sentido inverso.

Solução de problemas

Écran de protecção não escurece

- Adaptar a sensibilidade (10)
- Alterar a posição do computador de sensor (11)
- Desactivar o modo de esmerilagem (7)
- Limpar os sensores ou a viseira
- Verificar o fluxo luminoso para o sensor
- Substituir baterias

O écran de protecção vacia

- Alterar a posição do interruptor de abertura (12)
- Substituir baterias

Mã visibilidade

- Limpar viseira ou filtro
- Adaptação do nível de protecção ao tipo de processo de soldadura
- Aumentar a luminosidade do ambiente

A máscara de soldadura escorrega

- Adaptar/Apertar novamente a cinta da cabeça

Características

(Sob reserva de alterações técnicas)

Tonalidade	DIN4 (Estado claro) DIN5 – DIN 13 (Estado escuro)
Protecção UV/IR	Protecção máximo estado claro e escuro
Tempo de comutação de claro para escuro	175µs (23°C/73°F) 120µs (55°C/131°F)
Tempo de comutação de escuro para claro	fast => 0.1... 0.35s slow => > 0.35s
Dimensões écran de protecção	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Dimensões do campo de visão	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Alimentação	Células solares, 2 baterias de lítio substituíveis de 3V (CR2032)
Peso	490 g / 17,284 oz
Temperatura do funcionamento	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Temperatura de armazenagem	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Classificação de acordo com EN379	Classe óptica = 1 Luz difusa = 1 Homogeneidade = 1 Dependência do ângulo de visão = 2
Normas	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Peças de substituição (ver capa)

- Máscara (sem écran de protecção)
- Écran de protecção incluindo satélite
- Viseira
- Clips laterais
- Placa interior de protecção
- Interruptor potenciômetro
- Botão de sensibilidade
- Tampa do compartimento das baterias
- Cinta da cabeça com peças de fixação
- Testeira de soldadura

Nederlands

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de helm in gebruik neemt. Controleer de correcte montage van de voorzetruit. Als storingen niet verholpen kunnen worden, dan mag de verduisteringscassette niet meer gebruikt worden.

Voorzorgmaatregelen & beschermingsbeperkingen

Tijdens het lassen komen warmte en straling vrij, die tot oog- en huidletsel kunnen leiden. Dit product biedt bescherming voor de ogen en het gezicht. Uw ogen zijn tijdens het dragen van de helm, ongeacht de gekozen beschermingsinstelling, altijd beschermd tegen ultraviolette en infrarode straling. Om de rest van het lichaam te beschermen moet de daarvoor bestemde kleding gedragen worden. Deeltjes en stoffen, die door het lassen vrijkomen, kunnen onder bepaalde omstandigheden bij daarvoor gevoelige personen allergische huidreacties veroorzaken. Materialen die in contact komen met de huid kunnen een allergische reactie veroorzaken bij overgevoelige.

De lasbeschermer mag alleen bij het lassen en slijpen en niet voor andere toepassingen gebruikt worden. Indien de lashelm voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is, of niet volgens de instructies van de gebruiksaanwijzing gebruikt wordt, vervalt iedere aansprakelijkheid van Optrel. De helm is geschikt voor alle gangbare laswerkzaamheden, **uitgezonderd laslassen**. *Houd u aan de aanbevolen beschermingsinstellingen volgens EN169 op de omslag.*

Slaapmodus

De verduisteringscassette heeft een automatische uitschakelfunctie, die de levensduur van de batterij verlengt. Als gedurende ca. 15 min. geen licht op de zonnecellen valt, schakelt de verduisteringscassette automatisch uit. Om de cassette opnieuw in te schakelen moeten de zonnecellen kort in het daglicht gehouden worden.

Wanneer de verduisteringscassette niet meer geactiveerd kan worden, of bij het ontsteken van de lasboog niet meer verduistert, dan moeten de batterijen vervangen worden.

Garantie & aansprakelijkheid

De garantiebepalingen zijn op te vragen bij de nationale verkooporganisatie van Optrel. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot uw Optrel vertegenwoordiger.

De garantie dekt uitsluitend materiaal- en fabricagefouten. In geval van schade die het gevolg is van verkeerd gebruik, ongeoorloofde handelingen of niet door de fabrikant voziene toepassing, vervallen garantie en aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid en garantie vervallen eveneens wanneer andere dan door Optrel geleverde reservedelen gebruikt worden.

Gebruik (zie omslag)

- Hoofdband.** Pas de bovenste verstelbare band (1) aan de grootte van uw hoofd aan. Ratelknop (2) indrukken en draaien tot de hoofdband goed maar zonder druk aansluit.
- Oogafstand en helmhelling.** Door het loszetten van de van de blokkeerknoppen (3) wordt de afstand tussen de cassette en de ogen ingesteld. Beide zijden tegelijk instellen en niet scheef zetten. Vervolgogen de blokkeerknoppen weer vastzetten. De helmhelling kan met de draaiknop (4) aangepast worden.
- Beschermingsfactor.** De beschermingsfactor kan door het draaien van de knop (5) veranderd worden. Deze kan van DIN 5 tot DIN 9 of van DIN 9 tot DIN 13, afhankelijk van de stand van de schakelaar (6), gekozen worden.
- Slijpmodus.** Door indrukken van de beschermingsfactorknop (7) wordt de verduisteringscassette in de slijpmodus omgezet. In deze modus is de cassette uitgeschakeld en blijft deze in de lichte stand. De ingeschakelde slijpmodus is herkenbaar aan de rood knipperende LED (8) aan de binnenkant van de helm. Voor het uitschakelen van de slijpmodus opnieuw de beschermingsfactorknop indrukken. Na 10 minuten wordt de slijpmodus automatisch teruggezet.
- Geveiligheid.** Met de gevoeligheidsknop (10) wordt de omgevingslichtgevoeligheid ingesteld. De rode punt op de schaal komt overeen met de aanbevolen gevoeligheidsregeling in een standaard situatie.
- Sensorschuif.** De sensorschuif kan op twee verschillende posities gezet worden. Naargelang de positie wordt de herkenningshoek van het omgevingslicht vermindert (11-A) of vergroet (11-B), d.w.z. de cassette reageert sterker of minder sterk op lichtbronnen in de omgeving.
- Openingschakelaar.** Met de openingschakelaar (12) kan de openingsvertraging van donker naar licht gekozen worden. „Fast” betekent een vertraging van 0,1-0,35 s en wordt aanbevolen voor korte lasprocessen. „Slow” zichtbaar, dan wordt de vertraging op > 0,35 s verlengd. Deze instelling moet bij lange lasprocessen en pulstechnieken gebruikt worden.

Schoonmaken

De verduisteringscassette en de voorzetruit moeten regelmatig met een zachte doek schoongemaakt worden. Er mogen geen reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, alcohol of schurende schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Vervang gekraakte of beschadigde lenzen.

Opbergen

De lashelm moet op een droge plaats bij kamertemperatuur worden opgeborgen. Opslag in de originele verpakking zal de levensduur van de batterijen ten goede komen.

Voorzetruit vervangen

Door het indrukken van een klem aan de zijkant (13) komt de voorzetruit vrij en kan deze verwijderd worden. Nieuwe voorzetruit in een klem aan de zijkant (14) inhangen. Voorzetruit in de tweede klem aan de zijkant opspannen en vastklikken. Bij deze handeling is enige druk vereist, zodat de afdichting op de voorzetruit de gewenste werking heeft.

Batterijen vervangen (zie omslag)

De verduisteringscassette heeft verwisselbare lithium-knoopcelbatterijen type CR2032. Wanneer u een lashelm met verseluchttaansluiting gebruikt, moet u voor het verwisselen van de batterijen de gezichtsafdichting verwijderen. Wanneer de LED op het patroon (9) groen knippert zijn de batterijen aan vervanging toe.

- Batterijdeksel zorgvuldig verwijderen (15)
- Batterijen verwijderen en in overeenstemming met de nationale voorschriften voor chemisch afval behandelen (16)
- Batterijen type CR2032 zoals afgebeeld plaatsen (17)
- Batterijdeksel zorgvuldig monteren (18)

Indien het tintpatroon niet verdonkert bij een lasboog, controleer dan of de polariteit van de batterijjes correct is. Om te controleren of ze nog voldoende energie leveren, houd het patroon tegen een sterke lamp. Als de LED (9) knippert, duidt dit op te lage batterijen en moeten ze onmiddellijk worden vervangen. Indien het patroon niet correct werkt ondanks nieuwe batterijen, werkt het patroon niet meer en moet het eveneens worden vervangen.

Verduisteringscassette uit-/inbouwen (zie omslag)

- Beschermingsfactorknop uittrekken (19)
- Batterijdeksel zorgvuldig verwijderen (15)
- Cassettebevestigingsveer zoals afgebeeld losmaken (20)
- Cassette voorzichtig naar buiten kantelen (21)
- Satelliet zoals afgebeeld losmaken (22)
- Satelliet door uitsparing in de helm naar buiten trekken (23)
- Satelliet 90° draaien en door helmgat schuiven (24)
- Verduisteringscassette naar buiten kantelen

Het inbouwen van de verduisteringscassette gebeurt in omgekeerde volgorde.

Probleemoplossing

Verduisteringscassette wordt niet donkerder

- Gevoeligheid aanpassen (10)
- Sensorschuifposities veranderen (11)
- Slijpmodus uitschakelen (7)
- Sensoren of voorzetruit schoonmaken
- Lichtinval op sensor controleren
- Batterijen vervangen

Verduisteringscassette flakkert

- Openingschakelaarpositie (12) veranderen
- Batterijen vervangen

Slecht zicht

- Voorzetruit of filter schoonmaken
- Beschermingsfactor aan laswerkzaamheden aanpassen
- Omgevingslicht versterken

Lashelm verschuift

- Hoofdband opnieuw aanpassen / vastzetten

Specificaties

(technische wijzigingen voorbehouden)

Beschermingsfactor	DIN 4 (lichte stand) DIN 5 – DIN 13 (donkere stand)
UV/IR bescherming	Maximale bescherming in lichte en donkere stand
Omschakeltijd van licht naar donker	175 µs (23 °C / 73 °F) 120 µs (55 °C / 131 °F)
Omschakeltijd van donker naar licht	fast = 0,1 - 0,35 s slow => 0,35 s
Afmetingen verduisteringscassette	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Afmetingen gezichtsveld	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Voeding	Zonnecellen, 2 stk. Li-batterijen 3 V verwisselbaar (CR2032)
Gewicht	490 g / 17,284 oz
Bedrijfstemperatuur	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F
Opslagtemperatuur	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F
Classificering volgens EN379	Optische Klasse = 1 Strooielicht = 1 Homogeniteit = 1 Kijkhoek/afkijkhoek = 2
Goedkeuringen	CE, EGS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Reservedelen (zie omslag)

- Helm (zonder cassette)
- Verduisteringscassette incl. satelliet
- Voorzetruit
- Klemmen aan de zijkant
- Binnenste beschermruit
- Potentiometerknop
- Gevoeligheidsknop
- Batterijdeksel
- Hoofdband met bevestigingsarmaturen
- Voorhoofdzwelband

Suomi

Turvallisuusohjeet

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin käytät kypärää. Tarkasta, että etulasi on oikein asennettu. Jos et pysty korjaamaan vikoja, häikäisyuojakasettia ei saa enää käyttää.

Suojausominaisuudet ja suojausrajitukset

Hitsattaessa syntyy lämpöä ja säteilyä, jotka saattavat aiheuttaa silmää- ja ihovammoja. Tämä tuote suojaa silmiä ja kasvoja. Myös kypärää käytettäessä silmiäsi kohdistuu ultraviolettia- ja infrapunasäteilyä rippumatta valitsemastasi suojatasosta. Käytä sopivia suojavaatteita muun kehoosi suojaamiseen. Hiukkaset ja aineosat, joita hitsauksen aikana vapautuu, saattavat aiheuttaa allergisuuteen taipuvaisilla ihmisillä allergisia reaktioita. Käyttäjän ihoon kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita herkille käyttäjille.

Hitsauskypärää saa käyttää vain hitsaukseen ja hiomiseen, ei muihin käyttötarkoituksiin. Jos hitsauskypärää käytetään näiden käyttöohjeiden vastaisesti tai jos näitä käyttöohjeita ei noudateta, Optrel ei vastaa seurauksista. Kypärä soveltuu kaikkien hitsaustöihin **luokan ottamatta laserhitsausta**.
Ota karnessa annetut EN169 mukaiset suojatasuosuukset huomioon.

Sleep-tila

Häikäisyuojakasetissa on automaattinen poiskytkentätoiminto, mikä pidentää pariston käyttöikää. Jos noin 15 minuutin kuluessa valokennoihin ei ole osunut valoa, häikäisyuojakasetti kytketty automaattisesti pois päältä. Kasetti kytketty uudelleen päälle, kun valokennoihin osuu edes hetkellisesti päivänvaloa. Jos häikäisyuojakasettia ei enää saa kytkettyä päälle tai jos se ei tummu valokaaren sytyessä, paristot on vaihdettava.

Takuu & tuotteen virhevastuu

Takuehdot löydät Optrel:n paikallisen myyntiorganisaation ohjeistuksesta. Lisätietoja Optrel-myyjältä. Takuu rajoittuu tuotteen materiaali- ja valmistusvikoihin. Jos vaurion syynä on tuotteen epäasianmukainen käyttö, tulotukseen tehdyt ei-sallitut muutokset tai tuotteen käyttö muuhun kuin valmistajan tarkoitamaan käyttötarkoitukseen, takuu ja tuotteen virhevastuu eivät ole voimassa. Tuotteen virhevastuu ja takuu eivät myöskään ole voimassa, jos tuotteessa käytetään muita kuin Optrelin myymiä varaosia.

Käyttö (ks. kansi)

- Päänauha.** Säädä ylemmän nauhan (1) pituus pääsi koon mukaan. Paina telkinappia (2) ja kierrä sitä, kunnes päänauha on tiukasti mutta ei puristavasti päätäsi vasten.
- Etäisyys silmiin ja kypärän kallistus.** Lukitusnapit (3) vapauttamalla voi säätää kasetin ja silmien välisen etäisyyden. Säädä molempia puolia saman verran, älä säädä vinoon. Kiristä sitten lukitusnapit kiinni. Kypärän kallistuksen voit säätää kiertonapista (4).
- Suojataso.** Voit muuttaa suojatasoa kiertämällä nappia (5). Voit valita suojaohjen välille DIN 5 ja DIN 9 tai DIN 9 ja DIN 13 katkaisimen (6) asentoa muuttamalla.
- Hiontatila.** Suojatasonappia (7) painamalla siirrä häikäisyuojakasetin hiontatilaan. Tässä tilassa kasetti kytketty pois päältä ja pysyy kirrkaana. Päälle kytketyn hiontatilan tunnistat kypärän sisällä olevan punaisen LED-merkkivalon (8) vilkkumisesta. Hiontatilan kytket pois päältä painamalla suojatasonappia uudelleen. Hiontatila kytketty automaattisesti pois päältä 10 minuutin kuluttua.
- Herkkyys.** Herkkyyden ympäristön valoisuuteen säädät herkkyyden säätönappia (10). Asteikon punainen piste vastaa suositeltavaa herkkyydetsasetusta normaalitilanteisiin.
- Tunnistinluisti.** Tunnistinluistin on säätää kahteen eri asentoon. Asennosta riippuen ympäristön valon tunnistuksen kulma joko kapenee (11-A) tai levenee (11-B), ts. kasetti reagoi voimakkaammin tai vähemmän voimakkaasti ympäristön valoihtähtesiin.
- Avautumiskatkaisin.** Avautumiskatkaisimella (12) voit valita avautumisen viiveen tummasta kirrkaaksi. "Fast" tarkoittaa viivettä 0,1 - 0,35 s, ja sitä suositellaan lyhytkestosten hitsaustöiden tekemiseen. Jos "slow" (hidas) on näkyvässä, viive pidentyy > 0,35 sekuntia. Tätä asetusta on syytä käyttää pitkäkestoisissa hitsaustöissä ja pulssitekniikassa.

Puhdistus

Puhdista häikäisyuojakasetti ja etulasi säännöllisin välein pehmeällä kankaalla pyyhkien. Älä käytä voimakkaita tai hankaaivia puhdistusaineita, liotainaineita tai alkoholeja. Naarmuuntuneet tai viollituneet suojalasi on vaihdettava.

Säilytys

Säilytä hitsauskypärä huoneenlämpöisessä ja kuivassa paikassa. Kypärän säilytys alkupeiraspaikkauksessa lisää paristojen käyttöikää.

Etulasin vaihto

Paina sivukiinnike (13) sisäänpäin, jolloin etulasi irtoaa. Kiinnitä uusi etulasi sivukiinnikkeeseen (14). Kiinnitä etulasi toiseen sivukiinnikkeeseen ja lukitse. Tähän tarvitaan hiukan voimaa, jotta tiiviste vaikuttaa etulasin halutulla tavalla.

Paristojen vaihto (ks. kansi)

Häikäisyuojakasetissa on vaihdettavat litium-nappiparistot tyyppiä CR2032. Jos hitsauskypärässä on ratilasilmiälähtäntä, poista ennen pariston vaihtoa kasvoistiveste. Paristot on vaihdettava, kun kasetin merkkivalo (9) vilkkuu vihreänä.

- Irrota paristokotelon kansi varovasti (15)
- Poista paristot ja hävitä ne ongelmajätteenä paikallisten määräysten mukaisesti (16)
- Aseta tyyppi CR2032 paristot kovan mukaan paikalleen (17)
- Asenna paristokotelon kansi huolellia paikalleen (18)

Jos tummukskasetti ei hitsauskaaren sytyessä tummu, tarkista paristojen napaisuus. Tarkista paristojen virran riittävyys pitämällä tummukskasettia kirrkaalla lampun päin. Jos vihreä merkkivalo (9) vilkkuu, paristot ovat yhtyhtyneet, ja ne on vaihdettava viipymättä. Jos tummukskasetti ei paristojen oikein tehdyistä vaihdosta huolimatta toimi oikein, kasetti on käytökelvoton ja täytyy vaihtaa.

Häikäisyuojakasetin irrotus ja asennus (ks. kansi)

- Vedä suojatasonappi ulos (19)
 - Irrota paristokotelon kansi varovasti (15)
 - Avaa kasetin pitojousi kuvassa näkyvällä tavalla (20)
 - Kallista kasetti varovasti irti (21)
 - Avaa Satelliite-hitsausuojaa kuvassa näkyvällä tavalla (22)
 - Vedä Satelliite-hitsausuojaa pois kypärän aukon kautta (23)
 - Kierrä Satelliite-hitsausuojaa 90° ja työnnä se kypärän aukon läpi (24)
 - Kallista häikäisyuojakasetti ulos
- Asenna häikäisyuojakasetti päinvastaisessa järjestyksessä toimien.

Ongelmien ratkaiseminen

Häikäisyuojakasetti ei tummene

- Säädä herkkyyttä (10)
- Muuta tunnistinluistin (11) asentoa
- Kytke hiontatila pois päältä (7)
- Puhdista tunnistinmet tai etulasi
- Tarkasta valon osuminen tunnistimeen
- Vaihda paristot

Häikäisyuojakasetti vilkkuu

- Muuta avautumiskatkaisimen (12) asentoa
- Vaihda paristot

Huono näkyvyys

- Puhdista etulasi tai suodatint
- Sovita suojataso hitsausuistöhön
- Lisää ympäristön valoa

Hitsauskypärä ei pysy paikallaan

- Säädä päänauha uudelleen / kiristä

Spesifikaatio

(oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään)

Suojataso	DIN4 (kirrka tila) DIN5 - DIN 13 (lumme tila)
UV-/IR-suojaa	Maksimaalinen suoja kirrkaassa ja tummassa tilassa
Kytkentäaika kirrkaasta tummaksi	175 µs (23 °C / 73 °F) 120 µs (55 °C / 131 °F)
Kytkentäaika tummasta kirrkaaksi	fast = 0,1 ... 0,35 s slow => 0,35 s
Häikäisyuojakasetin mitat	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Näköaukon mitat	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Jännitteensyöttö	Aurinkokennot, 2 kpl. LI-paristot 3 V vaihdettavat (CR2032)
Paino	490 g / 1,7284 oz
Käyttölämpötila	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Säilytyslämpötila	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Luokitus EN379 mukaan	Optinen luokka = 1 Hajavalvo = 1 Homogeenisyys = 1 Katsukulman riippuvuus = 2
Hyväksynnät	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Varaosat (ks. kansi)

- Kypärä (ilman kasettia)
- Häikäisyuojakasetti sisältäen Satelliite-hitsausuojaa
- Etulasi
- Sivukiinnikkeet
- Sisempi suojaalasi
- Potentioimetriin nappi
- Herkkyyden säätönappi
- Paristokotelon kansi
- Päänauha ja sen kiinnitysosat
- Otsanauha

Dansk

Sikkerhedsanvisninger

Læs denne betjeningsvejledning, før du tager hjelmen i brug. Kontrollér, at svejseglasset er monteret korrekt. Hvis eventuelle fejl ikke kan afhjælpes, må svejsekærmen ikke bruges mere.

Sikkerhedsforanstaltninger og begrænset beskyttelse

Ved svejsning frigives der varme og stråling, som kan medføre skader på øjnene og huden. Dette produkt beskytter øjne og ansigt. Uafhængigt af det valgte beskyttelsesniveau er dine øjne altid beskyttet mod ultraviolet og infrarød stråling, når du bruger denne helm. Brug passende sikkerhedsøjel for at beskytte resten af kroppen. Under bestemte forhold kan personer, der er disponeret for allergi, få allergiske hudreaktioner over for de partikler og substanser, der frigives under svejsningen. Materialer der kommer i kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner hos særligt følsomme personer. Svejseshjelm kan kun anvendes til svejsning og slibning og ikke til andre typer opgaver. Hvis svejseshjelm ikke anvendes bestemmelsesmæssigt, eller hvis anvisningerne i betjeningsvejledningen ikke overholdes, bør du Oprel's producentansvar. Hjelmen er velegnet til alle almindelige svejsemetoder, **bortset fra lasersvejsning. Vær opmærksom på det anbefalede beskyttelsesniveau iht. EN 169, der fremgår af omslaget.**

Dvaelstilstand

Svejsekærmen er udstyret med en automatisk dvalefunktion, der forlænger batteriets levetid. Hvis der ikke er lys til solcellerne i ca. 15 min., slukker svejsekærmen automatisk. Udsæt solcellerne for dagslys i kort tid for at reaktivere svejsekærmen

Hvis svejsekærmen ikke kan reaktiveres eller ikke bliver mørkere, når svejsebrænderen tændes, skal batterierne udskiftes.

Garanti og ansvar

Garanti bestemmelserne fremgår af dokumentationen fra Oprel's nationale salgsgesellschaft. Kontakt din Oprel-forhandler for at få yderligere oplysninger herom.

Der ydes kun garanti på materiale- og fabrikationsfejl. Hvis skaderne skyldes forkert brug, ikke tilladte indgreb eller ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse bortfalder både garanti og producentansvar. Producentansvar og garanti bortfalder også, hvis der er anvendt uoriginale reservedele, der ikke forhandles af Oprel.

Anvendelse (se omslaget)

- Hovedstrop.** Tilpas den øverste justerbare strop (1) til hovedets størrelse. Tryk justerknappen (2) ind, og drej den, indtil hovedstroppen ligger tæt ind mod hovedet uden at trykke.
- Øjenafstand og hjemlens hældning.** Indstil afstanden mellem svejsekærmen og øjnene ved at løse låseskruerne (3). Indstil de to sider ens, så de ikke sidder skævt. Spænd låseskruerne igen. Hjemlens hældning kan tilpasses ved at justere på drejeknappen (4).
- Beskyttelsesniveau.** Beskyttelsesniveauet ændres ved at dreje på knappen (5). Beskyttelsesniveauerne mellem DIN 5 og DIN 9 er DIN 9 og DIN 13 kan vælges afhængigt af kontaktpens position (6).
- Slibetilstand.** Tryk på knappen til indstilling af beskyttelsesniveau (7) for at sætte svejsekærmen i slibetilstand. I denne tilstand er svejsekærmen deaktiveret og forbliver lys. Når slibetilstanden er aktiveret, blinker LED'en (8) rødt inde i hjelmen. Slibetilstanden deaktiveres ved at trykke på knappen til indstilling af beskyttelsesniveau igen. Efter 10 minutter deaktiveres slibetilstanden automatisk.
- Følsomhed.** Hjemlens følsomhed over for omgivelseslys indstilles med hjælp af knappen til justering af følsomheden (10). Det røde punkt på skalaen svarer til den anbefalede følsomhedsindstilling i en standard situation.
- Sensorskyder.** Sensorskyderen kan indstilles til to forskellige positioner. Afhængigt af positionen reduceres (11-A) eller øges (11-B) vinklen til registrering af omgivelseslys, dvs. at svejsekærm reagerer kraftigere eller mindre kraftigt på lyskilder rundt omkring.
- Åbningskontakt.** Ved hjælp af åbningskontakten (12) kan man vælge forsinkelsetiden på åbningsstiden fra mørkt til lys. "Fast" betyder en forsinkelsetid på 0,1 til 0,35 sek., og denne indstilling anbefales til kortvarige svejsning. Når "slow" er synlig, forlænges forsinkelsetiden til > 0,35 sek. Denne indstilling bør anvendes ved længerevarende svejsning og impulsteknik.

Rengøring

Svejsekærmen og svejseglasset skal rengøres regelmæssigt med en blød klud. Der må ikke anvendes stærke rengøringsmidler, opløsningsmidler, alkohol eller rengøringsmidler med slibemiddel. Ridsede eller ødelagte glas skal udskiftes.

Opbevaring

Svejseshjelm skal opbevares ved stuetemperatur og lav luftfugtighed. Opbevaring af hjelmen i den originale indpakning, vil øge levetiden for batterierne.

Udskiftning af svejseglas

Tryk tappet (13) ind for at løse svejseglasset, der derefter kan fjernes. Sæt det nye svejseglas på den ene tap (14). Sæt også svejseglasset på den anden tap, så det sidder i spænd, og tryk det på plads. Der skal et vist tryk til for at sikre, at svejseglassets pakning opnår den ønskede effekt.

Udskiftning af batterier (se omslaget)

Svejsekærmen er udstyret med udskiftelige lithium-knappcellebatterier type CR2032. Hvis du anvender en svejseshjelm med friskluftforsyning, skal ansigtslæningen fjernes, før batterierne udskiftes. Batterierne skal udskiftes når LED på kassetten (9) blinker grønt.

- Fjern forsigtigt batteridækslet (15).
- Fjern batterierne, og bortskaft dem iht. de gældende regler for denne type affald (16).
- Isæt batterier af typen CR2032 som vist på billedet (17).
- Sæt batteridækslet omhyggeligt på igen (18).

Hvis skyggekasen ikke bliver mørk når svejsebuen tændes, tjek venligst batteri polariteten. For at tjekke om batterierne stadig har nok styrke, hold skyggekasen mod et skarpt lys. Hvis den grønne LED (9) blinker, er batterierne tomme og skal udskiftes omgående. Hvis skyggekasen ikke virker korrekt til trods for korrekt batteriudskiftning, skal den erklæres for uanvendelig og udskiftes.

Åfmontering/montering af svejsekærmen (se omslaget)

- Træk knappen til indstilling af beskyttelsesniveauet ud (19).
- Fjern forsigtigt batteridækslet (15).
- Frigør låsefjederen (20) til svejsekærmen som vist på billedet.
- Vip forsigtigt svejsekærmen (21) ud.
- Frigør forsatsen som vist på billedet (22).
- Træk forsatsen ud gennem udsparringen i hjelmen (23).
- Drej forsatsen 90° og skub den gennem huller i hjelmen (24).
- Vip svejsekærmen ud.

Svejsekærmen monteres igen i omvendt rækkefølge.

Problemløsning

Svejsekærmen bliver ikke mørk

- Tilpas følsomheden (10).
- Endr sensorskyderens position (11).
- Deaktiver slibetilstand (7).
- Rengør sensorene eller svejseglasset.
- Kontrollér lystilførslen til sensoren.
- Udskift batterierne.

Svejsekærmen flækker

- Endr åbningskontaktpens position (12).
- Udskift batterierne.

Dårligt udsyn

- Rengør svejseglasset eller filteret.
- Tilpas beskyttelsesniveauet til svejsemetoden.
- Sørg for kraftigere omgivelseslys.

Svejseshjemlens skrider

- Indstil tilspænd hovedstroppen igen.

Specifikationer

(Ret til tekniske ændringer forbeholdes)

Beskyttelsesniveau	DIN4 (lys tilstand) DIN5 - DIN 13 (mørk tilstand)
UV/IR-beskyttelse	Maksimal beskyttelse i lys og mørk tilstand
Skiftetid fra lys til mørk	175 µs (23 °C) 120 µs (55 °C)
Skiftetid fra mørk til lys	fast = 0,1 til 0,35 sek. slow => > 0,35 sek.
Svejsekærmens dimensioner	90 x 110 x 7 mm
Synsfeltets dimensioner	50 x 100 mm
Strømforsyning	Solceller, 2 stk. Li-batterier 3 v udskiftelige (CR2032)
Vægt	490 g
Driftstemperatur	-10 °C til 70 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 80 °C
Klassificering iht. EN379	Optisk klasse = 1 Diffust lys = 1 Homogenitet = 1 Afhængighed af synsvinklen = 2
Godkendelser	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Reservedele (se omslaget)

- Hjelm (ekskl. svejsekærm)
- Svejsekærm inkl. forsats
- Svejseglas
- Tap
- Indvendigt beskyttelsesglas
- Potentiometerknop
- Knop til indstilling af følsomhed (sensitivity)
- Batteridæksel
- Hovedstrop med fastgørelsesdele
- Svedbånd

Norsk

Sikkerhetsinstruks

Les bruksanvisningen før du tar i bruk hjelmen. Kontroller at beskyttelsesglasset er korrekt montert. Hvis føil ikke kan opprettes må ikke sveiseglasset benyttes.

Forsiktighetsregler & grenser for beskyttelse

Under sveisingen frigjøres det varme som kan føre til skader på øye og hud. Dette produktet gir beskyttelse for øyne og ansikt. Når hjelmen brukes er øynene beskyttet mot ultrafiolett og infrarød stråling usansett hvilket beskyttelsesnivå som er valgt. For å beskytte resten av kroppen må det i tillegg brukes egnete beskyttelsesklær. Partikler og substanser som frigjøres under sveisingen kan i noen tilfeller utløse allergiske reaksjoner hos personer med anlegg for dette. Materialer som kan komme i kontakt med hud, kan forårsake allergiskereaksjoner hos spesielt følsomme personer.

Sveisehjelmene må bare brukes til sveising og sliping, og aldri til annen type bruk. Optrel fraskriver seg ethvert ansvar ved bruk av sveisehelmen til andre formål eller hvis den ikke benyttes overensstemmelse med bruksanvisningen. Hjelmen er egnet for alle vanlige typer sveising **unntatt lasersveising**. Ta hensyn til det anbefalte beskyttelsesnivået iht. EN169 som angitt på omslaget.

Hvilemodus

Sveiseglasset har en automatisk utkoblingsfunksjon som forlenger levetiden. Hvis det ikke faller lys på solcellene i ca. 15 minutter, kobles sveiseglasset ut automatisk. For gjenninkobling av glasset må solcellene utsettes for dagslys et øyeblikk.

Hvis sveiseglasset ikke lenger kan aktiviseres eller ikke formårkes ved tønning av sveiseflammen, må batteriene byttes ut.

Garanti & ansvar

Garantibestemmelsene finner du i instruksen fra den nasjonale distributøren for Optrel. Mer informasjon får du ved å henvende deg til din Optrel-forhandler.

Garanten gjelder kun ved material- og fabrikkasjonsfeil. Ved skader som forårsakes av feilbruk, ikke tillatte inngrep eller ved bruk som ikke er tillentk fra produsentens side, bortfaller garanti og ansvar. Garanti og ansvar bortfaller også hvis det brukes reservedeler som ikke forhandles av Optrel.

Bruk (se omslag)

- Hodebånd.** Tilpass det øvre justeringsbåndet (1) til din hodestørrelse. Trykk inn justeringsknotten (2) og dreid den til hodebåndet ligger fast inntil uten å trykke.
- Øyevastand og hjelmvinkel.** Ved å løse låseknappene (3) kan man stille inn avstanden mellom glasset og øynene. Still inn begge sidene likt og sørg for at de ikke kommer i klem. Trekk deretter til låseknappene igjen. Hjelmvinkelen kan tilpasses med dreieknappen (4).
- Beskyttelsesnivå.** Beskyttelsesnivået kan endres ved å dreie på (5). Det kan velges i området DIN 5 til DIN 9 eller DIN 9 til DIN 13 avhengig av stillingen på bryteren (6).
- Slipemodus.** Ved å trykke på beskyttelsesvåkknappen (7) settes sveiseglasset i slipemodus. I denne modusen er sveiseglasset deaktivert og forblir i lys tilstand. Aktivert slipemodus kjennetegnes ved en rødt blinkende LED (8) inne i hjelmen. Trykk en gang til på beskyttelsesvåkknappen for utkobling av slipemodus. Etter 10 minutter blir slipemodusen automatisk tilbakestillt.
- Sensitivitet.** Med sensitivitetsknappen (10) stilles omgivelseslyset inn. Det røde punktet på skalaen tilsvarer den anbefalte sensitivitetsreguleringen i en standard situasjon.
- Sensorbryter.** Sensorbryteren kan stilles på to ulike posisjoner. Avhengig av posisjonen reduseres (11-A) eller økes (11-B) vinkelen for registrering av omgivelseslyset, dvs. at sveiseglasset reagerer sterkere eller svakere på omliggende lyskilder.
- Åpningsbryter.** Åpningsbryteren (12) gir deg valg av åpningsforsinkelsen fra mørkt til lyst. „Fast“ betyr en forsinkelse på 0,1-0,35 sekunder og anbefales for kort sveising. Hvis „slow“ vises forlenges forsinkelsen til > 0,35 sekunder. Denne innstillingen bør brukes ved lang sveising og pulsteknikk.

Rengjøring

Sveiseglasset og beskyttelsesglasset må rengjøres regelmessig med en myk klut. Det må ikke brukes sterke rengjøringsmidler, løsemidler, alkohol eller rengjøringsmidler med slipende stoffer. Linser med riper eller andre skader må skiftes ut.

Oppbevaring

Sveisehelmen oppbevares tørt og i romtemperatur. Hvis hjelmen oppbevares i originaleballasjen, øker batterienes levetid.

Skifte ut beskyttelsesglass

En sideklips (13) trykkes inn slik at beskyttelsesglasset kan løses og tas av. Nytt beskyttelsesglass henges i en sideklips (14). Legg beskyttelsesglasset nedover i spenn mot den andre sideclipsen og smekk det på plass. Dette håndgrepet krever noe trykk for at tetningen på beskyttelsesglasset skal oppnå ønsket virkning.

Skifte batterier (se omslag)

Sveiseglasset har utskiftbare litium-knappbatterier av typen CR2032. Hvis du bruker en sveisehelme med lufttilkobling må du fjerne ansiktstetningen før du skifter ut batteriene. Batteriene må skiftes når lysdioden på kassetten (9) blinker grønt.

- Fjern batteridekselet forsiktig (15)
- Fjern batteriene og sørg for at fallsbehandling i tråd med nasjonale forskrifter for spesialavfall (16)
- Sett inn batterier av type CR2032 som vist (17)
- Monter batteridekselet omhyggelig igjen (18)

Hvis filtertoningskassetten ikke blir markert når sveisebuen tennes, må du kontrollere om batteripolene vender riktig vei. For å kontrollere om batteriene har tilstrekkelig strøm holder du filtertoningskassetten mot en lyslampe. Hvis den grønne lysdioden (9) blinker, er batteriene tomme og må skiftes umiddelbart. Hvis filtertoningskassetten ikke fungerer som den skal selv om batteriene er skiftet, må den erklæres ubrukelig og skiftes ut.

Montere/demontere sveiseglass (se omslag)

- Trekk ut beskyttelsesvåkknappen (19)
- Fjern batteridekselet forsiktig (15)
- Løse hodefjæren som vist (20)
- Vipp glasset forsiktig utover (21)
- Løse satellitten som vist (22)
- Trekk satellitten ut gjennom hullet i hjelmen (23)
- Drei satellitten med 90° og skyv den hjemmot hjelmåpningen (24)
- Vipp ut sveiseglasset

Monteringen av sveiseglasset gjøres i omvendt rekkefølge.

Problemløsning

Sveiseglasset formårkes ikke

- Juster sensitiviteten (10)
- Endre sensorbryterposisjonen (11)
- Deaktiver slipemodus (7)
- Rengjør sensorer eller beskyttelsesglass
- Kontroll av lysstrømmen til sensoren
- Skift batterier

Sveiseglasset blafrer

- Endre posisjonen på åpningsbryteren (12)
- Skift batterier

Dårlig sikt

- Rengjør beskyttelsesglasset eller filteret
- Tilpass beskyttelsesnivået etter sveisemetoden
- Forsterk omgivelseslyset

Sveisehelmen skir

- Juster trekkt til hodebåndet på nytt

Spesifikasjoner

(Med forbehold om tekniske endringer)

Beskyttelsesnivå	DIN4 (lys tilstand) DIN5 – DIN 13 (mørk tilstand)
UV/IR-beskyttelse	Maksimal beskyttelse i lys og mørk tilstand
Koblingsstid fra lys til mørk	175µs (23°C/73°F) 120µs (55°C/131°F)
Koblingsstid fra mørkt til lys	fast = 0,1...0,35 sekunder slow => > 0,35 sekunder
Dimensjoner sveiseglass	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Dimensjoner synsfelt	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Spenningsforsyning	Solceller, 2 stk. Utskiftbare Li-batterier 3V (CR2032)
Vekt	490 g / 17,284 oz
Driftstemperatur	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Oppbevaringstemperatur	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klassifisering iht. EN379	Optisk klasse = 1 Diffusert lys = 1 Homogenitet = 1 Blikkvinkelavhengighet = 2
Godkjenninger	CE, EC5, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Reservederer (se omslag)

- Hjelm (uten sveiseglass)
- Sveiseglass inkl. satellitt
- Beskyttelsesglass
- Sideklips
- Indre beskyttelsesglass
- Potensiometerknapp
- Sensitivitetsknapp
- Batterideksel
- Hodebånd med festeanordning
- Svettebånd

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem przyłbicy należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Sprawdzić prawidłowość montażu szybki ochronnej. Jeśli usunięcie usterek nie jest możliwe, nie należy dalej używać kasety z filtrem ochronnym.

Środki bezpieczeństwa i ograniczenia w zakresie ochrony

W trakcie procesu spawania wydzielają się ciepło i promieniowanie, które mogą spowodować uszkodzenia oczu oraz zranienia skóry. Produkt ten zapewnia ochronę oczu oraz twarzy. Po założeniu przyłbicy, niezależnie od wybranego stopnia ochrony, oczu są zawsze chronione przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz podczerwonym. W celu zabezpieczenia pozostałych części ciała należy dodatkowo nosić odpowiednią odzież ochronną, Częsteczki i substancje, wydzielane podczas spawania, mogą w niektórych przypadkach spowodować alergiczną reakcję skóry u osób o takich skłonnościach. Wrazliwie osoby muszą być świadome, że materiały, z których wykonana jest przyłbica mogą spowodować alergiczne reakcje skóry.

Przyłbica spawalnicza może być stosowana tylko do spawania oraz szlifowania, lecz nie do innych zastosowań. Firma Optrel nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie przyłbicy niezgodnie z przeznaczeniem lub też nieprzestrzeganie wskazań zawartych w instrukcji obsługi. Przyłbica jest przeznaczona do wszystkich konwencjonalnych metod spawania, za wyjątkiem spawania laserowego. Należy przestrzegać zaleceń dot. stopnia ochrony zgodnie z normą EN 169, zamieszczonych na okładce.

Tryb czuwania

Kaseta z filtrem ochronnym wyposażona jest w funkcję automatycznego wyłączenia, wydłużającą okres żywności baterii. Jeśli przez ok. 15 minut nie pada światło na ognia słoneczne, kaseta z filtrem ochronnym automatycznie wyłącza się. W celu ponownego włączenia kasety ognia słoneczne należy wystawić na krótko na światło dzienne.

Jeśli kaseta z filtrem ochronnym nie włączy się ponownie lub też w chwili zapłonu luku elektrycznego nie nastąpi zaciemnienie, należy wymienić baterie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Warunki gwarancyjne zawarte są w informacjach krajowej sieci handlowej firmy Optrel. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Optrel. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na wady materiałowe oraz produkcyjne. Uszkodzenie w wyniku nieprawidłowego zastosowania, niedozwolonych modyfikacji lub nieprzewidzianego przez producenta sposobu użycia skutkuje wygaśnięciem gwarancji oraz wyklucza odpowiedzialność producenta. Prawo doroszczeń z tytułu gwarancji oraz odpowiedzialności producenta wygasa również w razie zastosowania części zamiennych innych, niż dostarczane przez firmę Optrel.

Zastosowanie (patrz okładka)

- Tasma nagłowia.** Dopasować górną taśmę regulacyjną (1) do wielkości głowy. Naciśnąć przycisk zapadki (2) i obracać, dopóki tasma nagłowia nie będzie przylegać dokładnie, lecz bez ucisku.
- Odstęp od oczu i nachylenie przyłbicy.** Zwalniająca przyciski blokady (3), można ustawić odstępek kasety od oczu. Ustawić równocześnie obie strony i nie przekrzywiać. Następnie ponownie dokrócić przyciski blokady. Nachylenie przyłbicy można ustawić za pomocą pokręteł (4).
- Stopień ochrony.** Stopień ochrony można ustawić za pomocą obrótu pokręteł (5). W zależności od ustawienia przełącznika (6) stopień ochrony można regulować w zakresie od DIN 5 do DIN 9 lub od DIN 9 do DIN 13.
- Tryb szlifowania.** Naciśnięcie przycisku stopnia ochrony (7) powoduje przełączenie kasety z filtrem ochronnym na tryb szlifowania. W tym trybie kaseta jest wyłączona i pozostaje na poziomie jasnym. Włączony tryb szlifowania można rozpoznać po migającej na czerwono diodzie (8) wewnątrz przyłbicy. W celu wyłączenia trybu szlifowania należy ponownie nacisnąć przycisk stopnia ochrony. Po upływie 10 minut tryb szlifowania zostanie zresetowany automatycznie.
- Czułość.** Za pomocą przycisku poziomu czułości (10) można dostosować czułość na światło z otoczenia. Czerwoną punkt na skali odpowiada zalecanemu poziomowi regulacji czułości w sytuacji standardowej.
- Suwak detektora.** Suwak detektora można ustawić w dwóch różnych pozycjach. W zależności od ustawienia kąta rozpoznawania światła otoczenia zmniejsza się (11-A) lub zwiększa (11-B), tzn. kaseta reaguje w mniejszym lub większym stopniu na odciające źródła światła.
- Przełącznik otwarcia.** Przełącznik otwarcia (12) umożliwia zmianę opóźnienia otwierania z poziomu ciemnego na jasny. „Fast” (szybko) oznacza opóźnienie rzędu 0,1-0,35 s jest zalecane do krótkich procesów spawania. W przypadku wybrania opcji „Slow” (wolno) czas opóźnienia przekracza 0,35 s. Ustawienie to należy zastosować w przypadku długich procesów spawania oraz technik impulsowych.

Czyszczenie

Kaseta z filtrem ochronnym oraz szybka ochronną należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej ściereczki. Nie wolno stosować silnych środków czyszczących, rozpuszczalników, alkoholu lub też środków czyszczących z dodatkiem materiałów ściernych. Zarzysowaną lub uszkodzoną szybka ochronną należy wymienić.

Przechowywanie

Przyłbice spawalnicze należy przechowywać w temperaturze pokojowej w niskiej wilgotności powietrza. Przechowywanie przyłbicy w oryginalnym opakowaniu wpływa na wydłużenie okresu przydatności eksploatacyjnej baterii.

Wymiana szybki ochronnej

W celu zwolnienia i wymiany szybki ochronnej należy nacisnąć zatrzask boczny (13). Zaczepić nową szybka ochronną boczny (14). Założyć szybka ochronną na drugi zatrzask boczny i zatrzasknąć. Czynność ta wymaga zastosowania nacisku, aby możliwe było osiągnięcie oczekiwanego działania uszczelki szybki ochronnej.

Wymiana baterii (patrz okładka)

Kaseta z filtrem ochronnym wyposażona jest w wymienne baterie litowe typu CR2032. Jeśli stosowana jest przyłbica spawalnicza z nawiewem, przed wymianą baterii konieczne jest wyjęcie uszczelki części twarżowej. Baterie należy wymienić, gdy wskaźnik LED na kasecie (9) miga na zielono.

- Ostróżnie zdjąć pokrywę baterii (15)
- Wyjąć baterie i zutylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów specjalnych (16)
- Włożyć baterie typu CR2032 w sposób przedstawiony na rysunku (17)
- Ostróżnie złożyć pokrywę baterii (18)

Jeśli kaseta z filtrem ochronnym nie zaciemni się w chwili zapłonu luku elektrycznego, należy sprawdzić ustawienie biegunów baterii. W celu sprawdzenia, czy baterie nadają się jeszcze do użytku, należy przystawić kaseta z filtrem ochronnym do mocnego źródła światła. Jeśli zielony wskaźnik LED (9) miga, baterie są wyczerpane i należy je bezwzględnie wymienić. Jeśli pomimo prawidłowego umieszczenia baterii kaseta z filtrem ochronnym nie działa poprawnie, należy ją uznać za nieadającą się do użytku i wymienić.

Montaż/demontaż kasety z filtrem ochronnym (patrz okładka)

- Wyciągnąć przycisk stopnia ochrony (19)
- Ostróżnie zdjąć pokrywę baterii (15)
- Obdobkować sprężynę mocującą kaseta w sposób przedstawiony na rysunku (20)
- Ostróżnie odchylić kaseta (21)
- Obdobkować filtr Satellite w sposób przedstawiony na rysunku (22)
- Wyjąć filtr Satellite przez wycięcie w przyłbicy (23)
- Obrócić filtr Satellite o 90° i wsunąć przez otwór w przyłbicy (24)
- Odchylić kaseta z filtrem ochronnym

Zakładanie kasety z filtrem ochronnym odbywa się w odwrotny sposób.

Rozwiązywanie problemów

Kaseta z filtrem ochronnym nie włącza trybu zaciemnienia

- Dostosować czułość (10)
- Zmienić pozycję suwaka detektorów (11)
- Wyłączyć tryb szlifowania (7)
- Oczyścić detektory lub szybka ochronną
- Sprawdzić dostęp światła do detektora
- Wymienić baterie

Kaseta z filtrem ochronnym migocze

- Zmienić pozycję przełącznika otwarcia (12)
- Wymienić baterie

Zła widoczność

- Oczyścić szybka ochronną lub filtr
- Dopasować stopień ochrony do procedury spawania
- Zwiększyć intensywność światła w otoczeniu

Przyłbica spawalnicza ślizga się

- Ponownie dopasować/napiąć taśmę nagłowia

Specyfikacje

(Możliwość zmian technicznych zastrzeżona)

Stopień ochrony	DIN 4 (poziom jasny) DIN 5 – DIN 13 (poziom ciemny)
Ochrona UV/IR	Maksymalna ochrona na poziomie jasnym i ciemnym
Czas przełączania z poziomu jasnego na ciemny	175µs (23°C/73°F) 120µs (55°C/131°F)
Czas przełączania z poziomu ciemnego na jasny	szybko = 0,1 ... 0,35 s wolno = > 0,35 s
Wymiary kasety z filtrem ochronnym	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x4,33 x 0,28"
Wymiary pola widzenia	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Napięcie zasilania	Ognia słoneczne, 2szt. Baterie litowe 3 V, wymienne (CR2032)
Ciepota	490g / 17,284 oz
Temperatura robocza	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Temperatura przechowywania	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klasyfikacja wg EN 379	Klasa optyczna = 1 Światło rozproszone = 1 Jednorodność = 1 Współczynnik kąta widzenia = 2
Alestry	CE, EGS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Części zamiennie (patrz okładka)

- Przyłbica (bez kasety)
- Kaseta z filtrem ochronnym wraz z filtrem Satellite
- Szybka ochronna
- Zatrzaski boczne
- Szybka wewnętrzna
- Przycisk potencjometru
- Przycisk czułości
- Pokrywa baterii
- Tasma nagłowia wraz z elementami mocującymi
- Potłok czolowy

Bezpečnostní pokyny

Předtím, než začnete kuklu používat, přečtěte si návod k použití. Zkontrolujte správnou montáž předního skla. Nelze-li závady odstranit, nesmí se kazeta s ochrannou clonou již používat.

Bezpečnostní opatření a omezení ochrany

Při svařování dochází k uvolňování tepla a záření, které by mohlo způsobit poranění pokožky a poškození zraku. Tento výrobek chrání oči a obličej. Nosíte-li tuto kuklu, bez ohledu na volbu stupně ochrany máte oči vždy chráněné proti ultrafialovému a infračervenému záření. Zbytek těla musíte navíc chránit odpovídajícím ochranným oděvem. Částice a látky, které se při svařování uvolňují, mohou za určitých okolností u příslušné náchylných osob vyvolat alergické kožní reakce. Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou, mohou způsobovat lidem s citlivou kůží alergické reakce.

Ochranná svářečská kukla se smí používat jen při svařování a broušení a nesmí se používat pro žádné jiné účely. Za použití svářečské kukly k jinému nežli stanovenému účelu nebo za zanedbaní návodu k použití nese firma Optrel žádnou odpovědnost. Tato kukla se hodí pro všechny běžné svařovací postupy, s výjimkou laserového svařování. Řiďte se, prosím, doporučením pro volbu stupně ochrany podle normy EN169, uvedených na obalu.

Pohotovostní režim

Kazeta s ochrannou clonou je vybavena funkcí automatického vypínání, která prodlužuje životnost jejích baterií. Nedopadá-li po dobu cca 15 minut na solární články žádné světlo, kazeta s ochrannou clonou se automaticky vypne. K opětovnému zapnutí kazety musí být solární články krátce vystaveny dennímu světlu. Kdyby se kazeta s ochrannou clonou už nedala aktivovat, nebo kdyby při zapálení svařovací oboučky už nezetměla, musí se baterie vyměnit.

Záruka a odpovědnost

Seznamte se se záručními podmínkami ze směrnice místní prodeji organizace firmy Optrel. Pro další informace v tomto ohledu se, prosím, obračtejte na příslušného prodejce firmy Optrel.

Záruka se vztahuje jen na vady materiálu a na výrobní vady. V případě škod způsobených nepatřičným používáním, nedovolenými zásahy nebo použitím v rozporu se zamýšleným účelem záruka a odpovědnost odpadá. Záruka a odpovědnost odpadá i při použití jiných náhradních dílů než těch, které dodává firma Optrel.

Použití (viz obal)

- Pásek na upevnění kukly.** Horní přestavitelný pásek (1) nastavte podle velikosti své hlavy. Rehtačkový knoflík (2) zatlačte dovnitř a otáčejte jím, dokud pásek na upevnění kukly dostatečně nepřiléhá, aniž by tlačil.
- Vzdálenost očí a sklon kukly.** Uvolněním aretačního knoflíku (3) se nastavuje vzdálenost mezi kazetou a očima. Obě strany nastavte stejně, bez nasáknění. Následně aretační knoflík opět utáhněte. Sklon kukly se přizpůsobuje otočným knoflíkem (4).
- Stupeň ochrany.** Stupeň ochrany lze měnit otáčením voliče (5). Podle polohy přepínače (6) můžete volit v rozsazích DIN5 až DIN9 nebo DIN9 až DIN13.
- Režim broušení.** Stisknutím voliče stupňů ochrany (7) se kazeta s ochrannou clonou přestává do režimu broušení. V tomto režimu se kazeta deaktivuje a zůstává světlá. Aktivování režimu broušení je indikováno červeně blikající kontrolkou LED (8) uvnitř kukly. Zrušení režimu broušení dosáhnete opětovným stisknutím voliče stupňů ochrany. Po 10 minutách se režim broušení zruší automaticky.
- Citlivost.** Knoflíkem citlivosti (10) se nastavuje citlivost na okolní světlo. Červená tečka na stupnici odpovídá doporučené citlivosti za obvyklých podmínek.
- Posuvná clona čidla.** Posuvná clona čidla má dvě různé polohy. Mění se jí, zmenšuje jí (11-A) nebo zvětšuje jí (11-B), detekční úhel čidla na okolní světlo, tj. kazeta reaguje na okolní světelné zdroje citlivěji nebo méně citlivě.
- Přepínač zjasňovacího zpoždění.** Přepínač zjasňovacího zpoždění (12) umožňuje volbu zpoždění při přechodu z tmavé na světlou. „Fast (rychle)“ znamená zpoždění 0,1-0,35 s a doporučuje se pro krátké svařovací procesy. Indikuje-li se „slow“ (pomalu), prodlouží se zpoždění na > 0,35 s. Toto nastavení by se mělo používat u dlouhých svařovacích procesů a impulzních technik.

Čištění

Kazeta s ochrannou clonou a přední sklo se musí pravidelně čistit měkkým hadříkem. Nesmějí se používat žádné agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla, lín ani čisticí a brusny příslušnosti. Poškořené nebo poškozené clony se musí vždy vyměnit.

Skladování

Ochranná svářečská kukla se má skladovat při pokojové teplotě a nízké vlhkosti vzduchu. Ukládání helmly v originálním balení prodlouží dobu životnosti baterií.

Výměna předního skla

Slačením jedné z bočních spon (13) dovnitř se přední sklo uvolní a lze je sejmut. Do jedné z bočních spon se pak nasadí nové přední sklo (14). To se pak ohne k druhé boční sponě, až sklo zaskočí. Při této manipulaci se musí trochu zatlačit, aby těsnění předního skla řádně působilo.

Výměna baterií (viz obal)

Kazeta s ochrannou clonou má vyměnitelné lithiové knoflíkové baterie, typ CR2032. Používejte-li ochrannou svářečskou kuklu s proudem čerstvého vzduchu, musíte před výměnou baterií sejmut licit těsnění. Jakkmile kontrolka LED na kazetě (9) začne blikat zeleně, baterie vyměňte.

- Opatrně otevřete víko bateriového prostoru (15)
- Vyměňte baterie a podle místních předpisů pro zacházení se zvláštním odpadem je zlikvidujte (16)
- Vložte nové baterie, typ CR2032, podle obrázku (17)
- Pečlivě zavřete víko bateriového prostoru (18)

Jestliže zastíňovací kazeta neztmavne v okamžiku, kdy se zapálí svařovací oboučka, zkontrolujte polaritu baterií. Chcete-li si ověřit, zda je baterie stále ještě dostatečně nabitá, přidejte zastíňovací kazetu k jasné svítící lampě. Jestliže zelená kontrolka LED (9) bliká, baterie jsou vybité a ihned je vyměňte. Jestliže zastíňovací kazeta nepracuje správně i přes správnou výměnu baterií, považujte je za nepoužitelnou a vyměňte ji.

Demontáž a montáž kazety s ochrannou clonou (viz obal)

- Stáhněte volič stupňů ochrany (19)
 - Opatrně otevřete víko bateriového prostoru (15)
 - Přídávací pružinu kazety odjistěte podle obrázku (20)
 - Kazetu opatrně povyklopte ven (21)
 - Odjistěte bočnice (satelity) podle obrázku (22)
 - Bočnice (satelity) vytáhněte vybraním v kukle (23)
 - Bočnice (satelity) natočte o 90° a protáhněte je otvorem v kukle (24)
 - Kazetu s ochrannou clonou vyklepte ven
- Montáž kazety s ochrannou clonou se provádí opačným postupem.

Řešení problémů

Kazeta s ochrannou clonou nezatmívá

- přizpůsobte citlivost (10)
- pozměňte polohu posuvné clony čidla (11)
- deaktivujte režim broušení (7)
- vyčistěte čidla nebo přední sklo
- zkontrolujte světlý tok dopadající na čidlo
- vyměňte baterie

Kazeta s ochrannou clonou „bliká“

- přepněte přepínač zjasňovacího zpoždění (12)
- vyměňte baterie

Špatný výhled

- vyčistěte přední sklo nebo filtr
- stupeň ochrany přizpůsobte svařovacímu postupu
- zvýšte intenzitu okolního světla

Svářečská ochranná kukla se smeká

- přizpůsobte / utáhněte pásek na upevnění kukly

Specifikace

(technické změny vyhrazeny)

Stupeň ochrany	DIN4 (světlo stav) DIN9–DIN13 (tmavý stav)
Ochrana UVIR	Maximální ochrana ve světlém i tmavém stavu
Doba přepnutí ze světla na tmavou	175 µs (23 °C / 73 °F) 120 µs (55 °C / 131 °F)
Doba přepnutí z tmavé na světlou	fast (rychle) = 0,1...0,35 s slow (pomale) = > 0,35 s
Rozměry kazety s ochrannou clonou	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Rozměry zorného pole	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Napájecí napětí	Solární články, 2ks Baterie LI, 3 V, vyměnitelné (CR2032)
Hmotnost	490 g / 17,284 oz
Provozní teplota	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F
Skladovací teplota	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F
Klasifikace podle normy EN379	Optická tída = 1 Rozptývené světlo = 1 Homogenita = 1 Zavislost zorného úhlu = 2
Certifikace	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Náhradní díly (viz obal)

- Kukla (bez kazety)
- Kazeta s ochrannou clonou, včetně bočnic (satelity)
- Přední sklo
- Boční spona
- Vnitřní ochranné sklo
- Knoflík potenciometru
- Knoflík citlivosti
- Víko bateriového prostoru
- Pásek na upevnění kukly, se zapínáním
- Čelenka (potlička)

Инструкции по безопасности

Перед использованием системы прочтите данную инструкцию по эксплуатации. Убедитесь, что внешние защитные линзы правильно установлены. Нельзя продолжать сварку, если светофильтр не работает.

Меры предосторожности и ограничения по защите

Вследствие тепло- и световоздействия в процессе сварки возможно поражение органов зрения и кожных покровов. Данное изделие обеспечивает защиту глаз и лица. При использовании щитка обеспечивается постоянная защита глаз от ультрафиолетового и инфракрасного излучения в процессе работы вне зависимости от установленной на нем степени затемнения. Для защиты других частей тела следует носить специальную защитную одежду. В некоторых случаях частицы и вещества, образующиеся в процессе сварки, и/или сам шток сварщика могут вызывать аллергические реакции кожи у предрасположенных людей. Материал, который контактирует с кожей, может вызвать аллергическую реакцию у восприимчивых людей.

Щиток сварщика подходит только для сварки и шлифовки, ни для каких других применений. В случае применения щитка сварщика не по назначению или несоблюдения данной инструкции по эксплуатации компания Optrel ответственно не несет.

Щиток подходит для выполнения всех стандартных сварочных работ за исключением лазерной сварки. **Соблюдайте рекомендации по выбору уровня затемнения светофильтра в соответствии с EN169, приведенные на обложке.**

Режим ожидания

Светофильтр оснащен функцией автоматического выключения, за счет которой увеличивается срок его службы. Если на фотозлементах в течение прим. 15 минут не попадает свет, светофильтр автоматически выключается. Для повторной активизации светофильтра необходимо подвергнуть фотозлементам на короткое время воздействию дневного света. Если светофильтр не активизируется или не затемняется при зажигании сварочной дуги, необходимо заменить батарею.

Гарантия и ответственность

Пожалуйста, учитывайте условия гарантии, прописанные в директивах отдела продаж компании Optrel. Пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру компании Optrel за дополнительной информацией по этому вопросу.

Гарантия распространяется только на дефекты материалов и изготовления. Действие гарантии прекращается, если повреждение было вызвано использованием не по назначению, внесением изменений в конструкцию или использованием щитка иным, не предусмотренным изготовителем, способом. Действие гарантии прекращается также в случае использования запасных частей, приобретенных не в компании Optrel.

Использование

- Оголовье** Отрегулируйте верх оголовья (1) по размеру головы. Нажмите и поверните храповик (2), чтобы обеспечить плотное прилегание к голове, избегая при этом чрезмерного давления на голову.
- Расстояние до лица и угол наклона щитка** При ослаблении фиксаторов оголовья (3) возможна регулировка расстояния удаления щитка от лица. С обеих сторон расстояние должно быть одинаковым, не допускайте перекаса. После регулировки затяните фиксирующие ручки. Угол наклона щитка устанавливается с помощью вращающейся ручки (4).
- Уровень защиты** Уровень защиты (затемнения) можно изменять поворотом кнопки (5). В зависимости от положения кнопки переключения (6), уровень затемнения может быть установлен в диапазоне от DIN 5 до DIN 9 или от DIN 9 до DIN 13.
- Режим шлифовки** Нажатием кнопки выбора уровня затемнения (7) светофильтр переводится в режим шлифовки/зачистки. В этом режиме светофильтр деактивирован и не затемняется. Индикатором этого режима является мигающий красный светодиод (8) внутри щитка. Чтобы деактивировать режим шлифовки следует повторно нажать кнопку выбора уровня затемнения. Через 10 минут светофильтр автоматически возвращается в режим автоматического затемнения (режим сварки).
- Светочувствительность** Используйте ручку (10) регулировки чувствительности сенсоров, чтобы настроить реагирование светофильтра на интенсивность окружающего света. Красная точка на шкале соответствует рекомендуемой установке чувствительности для большинства случаев применения.
- Панель сенсоров** Панель сенсоров может устанавливаться в двух различных положениях. В зависимости от положения панели угол восприятия сенсорами окружающего света уменьшается (11-А) или увеличивается (11-Б), т.е. светофильтр больше или меньше реагирует на окружающие источники света.
- Переключатель скорости высветления** Скользящий переключатель (12) позволяет изменять скорость перехода светофильтра из затемненного состояния в светлое. В положении "Fast" скорость высветления составляет 0,1–0,35с, рекомендуется выбирать это положение при выполнении кратковременных сварочных работ. При выборе положения "Slow" скорость высветления увеличивается до > 0,35 секунд. Данную настройку следует применять при длительных сварочных работах.

Уход

Следует регулярно чистить светофильтр и внешнее защитное стекло мягкой тканью. Запрещается использовать концентрированные чистящие средства, растворители или спирт. Поцарапанные или поврежденные защитные стекла должны заменяться.

Хранение

Щиток сварщика должен храниться при комнатной температуре и низкой влажности воздуха. Хранение щитка в оригинальной упаковке продлит срок службы батареек.

Замена внешнего защитного стекла

Нажмите на боковые фиксаторы (13), это высвободит внешнее защитное стекло, которое затем можно снять.

Установите новое внешнее защитное стекло в боковой фиксатор (14). Вдавите защитное стекло во второй фиксатор и защелкните. Это требует некоторого давления, поскольку уплотнение на внешнем защитном стекле должно плотно прилегать.

Замена батареек (см. обложку)

Светофильтр имеет литиевые батареи типа CR2032. Если вы используете щиток сварщика с блоком принудительной подачи воздуха, до замены батареек удалите окантовку. Батареи необходимо заменять, когда загорается светодиод зеленого цвета на светофильтре (9).

- Осторожно снимите крышку отсека батареек (15).
- Достаньте батарейки и утилизируйте их в соответствии национальными предписаниями для специального мусора (16).
- Установите батарейки типа CR2032 как показано на рис. (17)
- Осторожно закройте крышку отсека батареек (18)

Если светофильтр не затемняется при зажигании сварочной дуги, проверьте, пожалуйста, полярность батареек. Чтобы проверить, достаточен ли уровень заряда, поднесите светодиод к яркой лампе. Если загорается зеленый светодиод (9), заряд батареек израсходован и их необходимо немедленно заменить. Если светофильтр работает неправильно, несмотря на правильную установку батареек, он считается непригодным для эксплуатации и подлежит замене.

Монтаж/демонтаж светофильтра

- Снимите кнопку регулировки уровня затемнения (19)
 - Осторожно снимите крышку отсека батареек (15)
 - Отсоедините удерживающие фильтр пружины как показано на рис. (20)
 - Осторожно выньте фильтр из щитка (21)
 - Отсоедините блок регулировки (22)
 - Поверните блок регулировки на 90° и вытащите его через отверстие в корпусе (24)
 - Достаньте светофильтр
- Светофильтр устанавливается в обратном порядке.

Устранение неисправностей

Светофильтр не затемняется

- Настройте светочувствительность (10)
- Проверьте положение панели сенсоров (11)
- Отключите режим зачистки (7)
- Очистите сенсоры или внешнее защитное стекло
- Проверьте попадание света на сенсор
- Замените батарейки

Светофильтр мигает

- Измените положение переключателя скорости высветления (11)
- Замените батарейки

Плохая видимость через светофильтр

- Очистите внешнее защитное стекло или светофильтр
 - Отрегулируйте уровень затемнения в соответствии с видом сварочных работ
 - Увеличьте окружающее освещение
- Щиток сварщика**
- Заново отрегулируйте оголовье

Технические характеристики

(Оставляем за собой право на технические изменения)

Уровень защиты	DIN4 (в светлом состоянии) DIN5–DIN 13 (в затемненном состоянии)
Защита от УФ- и ИК-излучения	Максимальная в светлом и затемненном состоянии
Время срабатывания	0,175 мс (23°C / 73°F) 0,120 мс (55°C / 131°F)
Время высветления	Положение fast = 0,1–0,35с Положение slow = > 0,35с
Размер светофильтра	90 x 110 x 7 мм / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Область обзора	50 x 100 мм / 1,97 x 3,94"
Элементы питания	Фотоэлементы, 2 сменные литиевые батарейки 3В (CR2032)
Вес	490 г / 17,284 oz
Температура использования	от -10°C до +70°C / 14°F – 157°F
Температура хранения	от -20°C до +80°C / -4°F – 176°F
Классификация по EN379	Оптический класс = 1 Рассеянный свет = 1 Гомогенность = 1 Зависимость от угла = 2
Сертификация	CE, EGS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Запасные части (см. обложку)

- Щиток без светофильтра
- Светофильтр вкл. блок регулировки
- Внешнее защитное стекло
- Боковые фиксаторы
- Внутреннее защитное стекло
- Ручка потенциометра
- Ручка регулировки светочувствительности
- Крышка отсека батареек
- Оголовье с крепежными элементами
- Потопыливающая накладка



ГОСТ Р 12.4.238-2007

СИБУР

中文

安全提示

开始使用面罩前请阅读本操作指南。检查是否正确安装外保护片。如果故障不能排除，不允许再使用防眩盒。

预防措施与保护限制

在焊接过程中释放出的热量和辐射可能会导致眼睛和皮肤损伤。本产品为眼睛和面部提供安全防护。只要佩戴面罩，不管选择哪种保护等级，都可以保护您的眼睛免受紫外线和红外辐射的伤害。要保护其他身体部分，应另外穿戴相应的防护服。焊接过程中释放的微粒和物质可能会对相应体质的人员造成皮肤过敏反应。材料接触到皮肤接触可能引起的易感者过敏反应。

焊接保护面罩只能在焊接和研磨时使用，不得用于其他用途。如果未将焊接保护面罩用于规定目的，或者使用时不遵守本操作指南，Optrel不承担任何责任。该面罩适用于不包括激光焊的所有常见焊接方法。请您注意封面上依据EN169的推荐保护等级。

休眠模式

防眩盒具有自动断路功能，提高了使用寿命。如果在约 15 分钟内没有光线照射到太阳能电池上，防眩盒便会自动断路。若想重新接通防眩盒，必须让太阳能电池受到自然光线的短時間照射。

如果防眩盒无法再次激活或者在引燃焊弧时不再变暗，则必须更换电池。

保修与责任

保修条款请见 Optrel 本国销售组织的指示。详细信息请咨询 Optrel 经销商。

保修仅限于材料和制造缺陷。对于由于使用不当、非法更改或者用于非制造商规定用途而引起的损坏，概不提供保修，也不承担任何责任。如果使用非 Optrel 销售的其他备件，Optrel 同样不提供保修且不承担任何责任。

应用 (参见封面)

1. 头带把上部调节带 (1A) 调整到符合您的头部尺寸。按下棘轮旋钮 (2) 并旋紧，直到头带绷紧但又无压迫感。
2. 面部距离和面罩倾斜度松开动钮 (3) 调整防眩盒与眼睛之间的距离。两边同样调整，不要倾斜。然后重新扭紧止动钮。面罩倾斜度可以通过旋钮 (4) 调节。
3. 保护等级旋转旋钮 (5) 可以改变保护等级。可以根据开关 (6) 的位置，在 DIN 5 至 DIN 9 或者 DIN 9 至 DIN 13 之间进行选择。
4. 研磨模式/按压保护等级按钮 (7) 可以使防眩盒处于研磨模式。在该模式下，防眩盒未激活，而是处于明亮状态。被激活的研磨模式可从面罩内部闪烁的红色 LED (8) 指示灯上识别出来。要关闭研磨模式需要重新按压保护等级按钮。10 分钟后研磨模式会自动复位。
5. 灵敏度通过灵敏度按钮 (10) 可以设置对环境光线的灵敏度。刻度尺上的红点相当于推荐的标准情况下的灵敏度调节等级。
6. 传感器滑标传感器滑标可以置于两个不同位置。根据位置不同，环境光线的识别角度或减小 (11-A) 或增大 (11-B)，即防眩盒对周围光源的反应较强或较弱。
7. 孔径开关通过孔径开关 (12) 可以选择从暗到亮的孔径延迟时间。“Fast”(快) 表示延迟 0.1-0.35 s，建议用于较短的焊接过程。如果可以看到“slow”(慢)，则延迟时间延长到 0.35 s 以上。该设置用于较长的焊接过程和脉冲技术。

清洁

必须定期用柔軟的保洁布清洁防眩盒与外保护片。不要使用强洗涤剂、溶剂、酒精或是带有研磨剂成分的洗涤剂。保护片发生刮伤或损坏时必须更换。

储藏

焊接保护面罩应在室温 and 低空气湿度的环境中储藏。将面罩存放在原包装中，可以延长电池的使用寿命。

更换外保护片

按入侧面夹子 (13)，以松开并取下外保护片。将新的外保护片挂入侧面夹子中 (14)。将外保护片夹紧至第二个侧面夹子处并卡止。进行该操作时需要稍许按压，以便使外保护片上的密封胶发挥预期的作用。

更换电池 (参见封面)

防眩盒配备可更换的、型号为 CR2032 的纽扣式锂电池。假如您使用的是一个带新鲜空气接口的焊接保护面罩，那么您必须在更换电池前拆下底部密封件。当防眩盒 (9) 上的 LED 灯闪烁绿光时，必须更换电池。

1. 小心地拆下电池盖 (15)
2. 拆下电池并按国家特殊垃圾规定进行废弃处理 (16)
3. 按图示装入 CR2032 型电池 (17)

4. 小心地装上电池盖 (18)

如果在引燃焊弧时，防眩盒未变暗，请检查电池极性是否正确。要检查电池是否有足够的电量，请将防眩盒贴近亮着的灯泡。如果绿色 LED (9) 灯闪烁，则表示电池电量用尽，必须立即进行更换。如果正确更换电池后，防眩盒仍无法正常工作，便须判定其不可再使用，必须进行更换。

拆卸 / 安装防眩盒 (参见封面)

1. 拉出保护等级按钮 (19)
2. 小心地拆下电池盖 (15)
3. 如图所示解锁防眩盒扣紧弹簧 (20)
4. 小心地翻出防眩盒 (21)
5. 如图所示解锁调节器 (22)
6. 通过面罩的空隙拉出调节器 (23)
7. 将调节器转动 90°，通过面罩孔拉动 (24)
8. 翻出防眩盒

防眩盒的安装按照相反的顺序进行。

故障查询

防眩盒不变暗

- 调整灵敏度 (10)
- 改变传感器滑标位置 (11)
- 退出研磨模式 (7)
- 清洁传感器或外保护片
- 检查至传感器的光通量
- 更换电池

防眩盒闪烁

- 更改孔径开关位置 (12)
- 更换电池

能见度差

- 清洁外保护片或光过滤器
- 根据焊接方法调整保护等级
- 提高环境光线亮度

焊接保护面罩滑动

- 重新调整 / 拧紧头带

规格

(保留技术更改权)

保护等级	DIN4 (明亮状态) DIN5 – DIN 13 (黑暗状态)
UV/IR 防护	明亮状态和黑暗状态下的最大防护
从亮到暗转换时间	175 µs (23 °C / 73 °F) 120 µs (55 °C / 131 °F)
从暗到亮转换时间	"fast"(快) = 0.1 - 0.35 s "slow"(慢) = > 0.35 s
防眩盒尺寸	90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
视野范围	50 x 100 mm / 1.97 x 3.94"
供电	太阳能电池，2节 3 V 锂电池，可更换 (CR2032)
重量	490 g / 17.284 oz
工作温度	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F
储藏温度	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F
根据 EN379 分级	光学等级 = 1 散射光 = 1 均匀度 = 1 视角依赖性 = 2
许可	CE、ECS、ANSI、GOST-R、AS/NZS

备件 (参见封面)

1. 面罩 (不带防眩盒)
2. 防眩盒，包括调节器
3. 外保护片
4. 侧面夹子
5. 内保护片
6. 电位计按钮
7. 灵敏度按钮
8. 电池盖
9. 带紧固件的头带
10. 前额带

Biztonsági tudnivalók

A sisak használata vétele előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást. Ellenőrizze az előtétűveg megfelelő felszerelését. Ha a hibák nem járhatnak el, akkor a szűrőkazetta nem használható tovább.

Övintézkedések és a védettségek korlátozása

A hegesztési folyamat során hő és sugárzás szabadul fel, amelynek következtében szem- és bőrsérülések alakulhatnak ki. Ez a termék a szemek és az arc számára nyújt védelmet. A sisak viselése a választott védőfokozattól függetlenül mindig védelmet nyújt az ultravibólja és infravörös sugárzásal szemben. A test egyéb részainek védelmére kiegészítésként megfelelő védőruházatot kell viselni. A hegesztési folyamat során felszabaduló részecskék és anyagok adott körülmények között arra hajlamos személyeknél allergiás bőrreakciókat válthatnak ki. Érzékeny személyeknél a bőrel érintkező alkatrészek anyaga allergiás reakciót válthat ki.

A hegesztő védősíkat csak hegesztéshez és csiszolóshoz szabad használni. A hegesztő sisak eredeti rendeltetésétől illetve a kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatáért a Optrel semmilyen felelősséget sem vállal. A sisak minden szokásos hegesztési eljárásához alkalmas, kivéve a **lézerhegesztést**. Vegye figyelembe a védőfokozatra vonatkozó EN169 szabvány szerinti ajánlást, amely a burkolaton található.

Álvó üzemmód

A szűrőkazetta az elem élettartamát megnövelő automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik. Ha kb. 15 percig nem éri fény a fényelemcellákat, akkor a szűrőkazetta automatikusan kikapcsol. Az újra bekapcsoláshoz rövid időre fényhatásnak kell kitenni a fényelemcellákat. Ha a szűrőkazetta nem aktiválható, vagy a hegesztővíg begyűjtésakor nem sötétül el, akkor ki kell cserélni az elemeket.

Garancia és szavatosság

A garanciafeltételek a Optrel nemzeti értékesítési szervezeteinek ajánlásában találhatók. Az erre vonatkozó további információért forduljon a Optrel képviselőjéhez.

A garancia csak anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. A szakszerűtlen alkalmazás, a nem megengedett beavatkozások vagy a gyártó által megadottaktól eltérő célú használat esetén a garancia és a szavatosság érvényét veszti. Úgyancsak érvényét veszti a szavatosság és a garancia nem a Optrel által forgalmazott pótalkatrészek használata esetén.

Alkalmazás (lásd a burkolatot)

- Fejpánt.** Állítsa be a felső állítható pántot (1) fejméretének megfelelően. Nyomja be és forgassa addig a (2) rögzítőgombot, amíg a fejpánt feszesen de nyomás nélkül felelkszik.
- A szemátvolság és a sisak lejtése.** A (3) rögzítőgombok oldásával történik a kazetta és a szemek közötti távolság beállítása. Állítsa be egyformán mindkét oldalt és ügyeljen arra, hogy ne akadjon be. Befejezésűl húzza meg ismét az állítócsavarokat. A sisak lejtése a (4) forgatógombbal állítható be.
- Védőfokozat.** A védőfokozat a forgatógomb elforgatásával változtatható meg (5). A kapcsoló (6) állásának megfelelően a DIN 5 - DIN 9 vagy DIN 9 - DIN 13 tartományokon belül állítható be.
- Álvó üzemmód.** A védőfokozat gombjának (7) megnyomására a szűrőkazetta álvó üzemmódra kapcsol. Ebben az üzemmódban a kazetta deaktivált és világos (fényérzékeny) állapotban van. Az aktivált álvó üzemmód a sisak belsőjeben a villogó piros LED-ről (8) ismerhető fel. Az álvó üzemmód a védőfokozat gombjának ismételt megnyomásával kapcsolható ki. 10 perc elteltével az álvó üzemmód automatikusan visszaiáll.
- Érzékenység.** Az érzékenységszabályozó gombbal (10) történik a környezeti fényre való érzékenység beállítása. A skála piros pontja a szokásos helyzethez tartozó ajánlott érzékenységnél felel meg.
- Érzékelőszabályozó.** Az érzékelőszabályozó két különböző pozícióba állítható. A pozíciótól függően a környezeti fény érzékelésének szöge csökken (11-A) vagy nő (11-B), azaz a kazetta jobban vagy kevésbé jól reagál a környező fényforrásokra.
- Nyitáskapcsoló.** A nyitáskapcsoló (12) lehetővé teszi a sötétől világosra átkapcsolás késleltetésének választását. A „gyors” fokozat 0,1-0,35 s késleltetést jelent és rövid hegesztési folyamatokhoz ajánlott. Ha a „lassú” jelzés látható, a késleltetés > 0,35 mértékű. Ezt a beállítást hosszú hegesztési folyamatokhoz és impulzustechnikához kell használni.

Tisztítás

A szűrőkazettát és az előtétűveget puha ruhával rendszeresen tisztítani kell. Erős tisztítószor, oldószer, alkohol vagy csiszolóanyagot tartalmazó tisztítószor nem használható. A karcolódott vagy sérült védőfelületet ki kell cserélni.

Tárolás

A hegesztősíkatok szobahőmérsékleten, alacsony páratartalom mellett kell tárolni. Ha eredeti csomagolásban tárolja a védősíkatok, akkor megnövelheti az elemek élettartamát.

Áz előtétűveg cseréje

A (13) oldalsó kapocs bonyolításával az előtétűveget kioldódik és levehető. Akassza be az új előtétűveget az egyik oldalsó kapocsba (14). Feszítse az előtétűveget a másik oldalsó kapocshoz és patintsa be. Ehhez annyire nyomásra van szükség, hogy az előtétűvegen levő tömítés kívánt hatása biztosított legyen.

Elemcsere (lásd a burkolatot)

A szűrőkazetta cserélhető, CR2032 típusú lítium gombelemekkel rendelkezik. Frisslevegő-csatlakozós hegesztősíak esetében az elemek cseréje előtt el kell távolítani az arcotmító betéteket. Az elemeket cserélje ki, ha a LED kijelző (9) zöld színnel villog.

- Óvatosan vegye le az elemtartó fedelét (15)
- Vegye ki és a veszélyes hulladékokra vonatkozó országos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa az elemeket (16)
- Az ábrának megfelelően helyezze be a CR2032 típusú elemeket (17)
- Óvatosan vegye vissza az elemtartó fedelét (18)

Ha az eszköz nem sötétedik el bekapcsoláskor, akkor ellenőrizze az elemek polaritását. Annak ellenőrzéséhez, hogy az elemek rendesen fel vannak-e töltve, tartsa az eszközt erős fény elé. Ha a zöld LED (9) villog, akkor az elemek lemerültek, és azonnal ki kell cserélni azokat. Ha az eszköz nem működik megfelelően az elemek cseréje után sem, akkor valószínűleg meghibásodott, és ki kell cserélni.

A szűrőkazetta ki- és beépítése (lásd a burkolatot)

- Húzza ki a védőfokozat gombját (19)
- Óvatosan vegye le az elemtartó fedelét (15)
- Az ábrának megfelelően reteszelje ki a kazetta tartórugóját (20)
- Óvatosan billentsse ki a kazettát (21)
- Az ábrának megfelelően reteszelje ki a külső kezelőt (22)
- Húzza ki a külső kezelőt a sisak nyílásán keresztül (23)
- Fordítsa el 90°-kal a külső kezelőt és tolja át a sisak nyílásán (24)
- Billentsse ki a szűrőkazettát

A szűrőkazetta beépítése fordított sorrendben történik.

Problémamegoldás

Nem sötétedik el a szűrőkazetta

- Állítsa be az érzékenységet (10)
- Változtasson az érzékelőszabályozó helyzetén (11)
- Deaktiválja az álvó üzemmódot (7)
- Tisztítsa meg az érzékelőket vagy az előtétűveget
- Ellenőrizze a fény útját az érzékelőhöz
- Cserélje ki az elemeket

Villog a szűrőkazetta

- Változtassa meg a nyitáskapcsoló (12) pozícióját
- Cserélje ki az elemeket

Gyenge átvihathóság

- Tisztítsa meg az előtétűveget vagy a szűrőt
- Igazítsa hozzá a védőfokozatot a hegesztési eljárásához
- Javítsa a környezetet megvilágítását

Elcsúszik a sisak

- Illesse újra illetve húzza meg a fejpántot

Specifikációk

(A műszaki változtatás joga fenntartva)

Védőfokozat	DIN4 (világos állapot) DIN5 – DIN 13 (sötét állapot)
UV/IR védelem	Maximális védelem világos és sötét állapotban
Átkapcsolási idő világosról sötét állapotra	175µs (23°C/73°F) 120µs (55°C/131°F)
Átkapcsolási idő sötétől világos állapotra	gyors = 0,1 ... 0,35s lassú = > 0,35s
A szűrőkazetta méretei	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
A látómező méretei	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Feszültségellátás	Fényelem, 2 db Cserélhető 3V-os lítiumelemek (CR2032)
Súly	490 g / 1,284 oz
Üzemi hőmérséklet	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Tárolási hőmérséklet	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Besorolás az EN379 szabvány szerint	Optikai osztály = 1 Szűrő fény = 1 Homogenitás = 1 Látószögfüggőség = 2
Jóváhagyások	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Pótalkatrészek (lásd a burkolatot)

- Sisak (kazetta nélküli)
- Szűrőkazetta külső kezelővel
- Előtétűveg
- Oldalsó kapocs
- Belső védődiap
- Potencióméregomb
- Érzékenységekomb
- Elemtartó fedél
- Fejpánt rögzítőszerevényekkel
- Nevedszívó homlokpánt

Türkçe

Güvenlik Uyarıları

Kaskı kullanmadan önce kullandığınız kılavuzunu okuyunuz. Koruyucu levhannın doğru monte edildiğini kontrol ediniz. Arızaların giderilememesi durumunda yansma koruma kaseti artık kullanılamaz.

Güvenlik Önlemleri & Güvenlik Sınırlamaları

Kaynak işlemi sırasında, göz ve cilt rahatsızlıklarına yol açabilecek ısı ve ışınlar saçılmaktadır. Bu ürün gözle ve yüzünüzü koruma sağlamaktadır. Kask taşıyama esnasında gözlerinizin güvenli derecesi ayarından bağımsız olarak daima ultraviyole ve kızılötesi ışınlardan korunmaktadır. Vücudunuzun geriye kalan bölgelerinin korumasını için ayrıca koruma giysilerinin kullanılmasını gerekmektedir. Kaynak işlemi sırasında saçılan parçacıklar ve maddeler, bazı kişilerde alerjik tepkilere neden olabilir. Cilt ile temas eden malzemeler cilt hassasiyeti olan kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kaynakçı koruma kaskı sadece kaynak ve zımpara işlemleri için kullanılabilir, başka işlemler için kullanılamaz. Kaynakçı koruma kaskının amaca uygun olmayan bir biçimde ya da kullanım kılavuzuna uygun olmayan bir biçimde kullanılmasını durdurulmalıdır. Optrel sorumlu değildir. Kask, **lazer kaynak hariç**, bilinen tüm kaynak türleri için uygundur. *Lütfen zarf ızdırindeki, EN169 a uygun güvenlik derecesi önerisini dikkate alın.*

Uyku modu

Yansma koruma kaseti, kasetin pil ömrünü uzatan otomatik bir kapatma işlevine sahiptir. Yakl. 15 dakika boyunca solar hücrelere ışığın yansmaması durumunda yansma koruma kaseti kendiliğinden kapanır. Yeniden devreye girmesi için, kasetin kısaca güne ışığına tutulması gerekmektedir. Yansma koruma kasetinin devreye girmemesi ya da kaynak çubuğu yanarken kararmaması durumunda, pilin yenilenmesi gerekmektedir.

Garanti & Mesuliyet

Garanti kapsamını, Optrel'in ulusal satış organizasyonu yönetmeliğinden edinebilirsiniz. Buna ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen Optrel yetkililerine görüşünüz. Garanti kapsamına sadece malzeme ve fabrikasyon hataları girmektedir. Kullanım hatalarına, yetkisiz müdahalelere ya da üretici tarafından ön görülmemiş kullanımlara dayalı arızalar garanti ve mesuliyet kapsamına girmektedir. Aynı zamanda Optrel dışındaki yedek parçalarının kullanılması durumunda da garanti ve mesuliyet geçerli değildir.

Kullanım (bkz. zarf)

- Kafa bandı.** Üst kısmında yer alan aray bantını (1) kafa boyunca göre ayarlayınız. Kayış düğmesini (2) içeriye doğru bastırınız ve kafa bandı kaskı yaratmadan tam oturma kadar çeviriniz.
- Göz mesafesi ve kask eğimi.** Kilitleme düğmelerinin (3) çözülmesiyle, gözler ile kaset arasındaki mesafe ayarlanır. Her iki tarafı da aynı şekilde ayarlayınız ve eğrilik oluşmasına dikkat ediniz. Daha sonra kilitleme düğmelerini yeniden kilitleyiniz. Kask eğimi çevirme düğmesi (4) ile ayarlanabilir.
- Koruma kademesi.** Güvenlik derecesi düğmenin (5) çevrilmesiyle değiştirilebilir. DIN 5'ten DIN 9'a kadar ya da DIN 9'dan DIN 13'e kadarki alanlarda şalterin (6) konumuna göre seçilebilir.
- Zımpara modu.** Koruma derecesi düğmesine (7) basılarak yansma koruma kaseti zımpara moduna geçilir. Bu modda kaset devre dışı bırakılır ve aydınlık durumda kalır. Zımpara modunun etkinleştirilmesi olduğu, kaskın iç kısmında yanık kırmızı LED (8) ışığından anlaşılır. Zımpara modunun kapatılması için, yeniden koruma derecesi düğmesine basınız. 10 dakika sonra zımpara modu otomatik olarak kapanır.
- Hassasiyet.** Hassasiyet düğmesi (10) ile, çevresel ışık hassasiyeti ayarlanır. Yalpaze üzerindeki kırmızı nokta, standart durumlarda için önerilen hassasiyet ayarını gösterir.
- Sensör sürgüsü.** Sensör sürgüsü iki farklı konuma getirilebilir. Konuma göre çevresel ışığın algılanma açısı indirgenir (11-A) ya da artırılabilir (11-B), yani kaset çevresel ışık kaynaklarına daha güçlü ya da daha az tepki verir.
- Açılma şalteri.** Açılma şalteri (12), karantıktan aydınlığa doğru açılma süresi gecikmesini seçmesini sağlar. „Fast“, 0,1-0,35 saniyelik bir gecikme demektir ve kısa kaynak süreçleri için önerilir. „Slow“ görüldüğü zaman, gecikme > 0,35 saniyeye uzatılır. Bu ayar, uzun kaynak süreçleri ve vurma tekniklerinde kullanılmamalıdır.

Temizleme

Yansma koruma kaseti ve koruyucu levha düzenli olarak yumuşak bir bezle temizlenmelidir. Güçlü temizlik malzemeleri, çözültürler, alkol ya da gızebilir madde içeren temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır. Çizilmiş veya hasar gören gözlük lensler değiştirilmelidir.

Muhafaza etme

Kaynak kaskı oda sıcaklığında ve nem oranı düşük bir ortamda muhafaza edilmelidir. Kaskı orijinal ambalajında saklamak pillerin kullanma süresini uzatır.

Koruyucu levhannın değiştirilmesi

Bir yan klips (13) ipe doğru bastırılarak koruyucu levha çözülür ve çıkarılabilir. Bir yan klipse yeni bir koruyucu levhannın takılması (14). Koruyucu levhayı ikinci yan klipse doğru geriniz ve yerleştiriniz. Bu işlemden, koruyucu levhannın yalıtımının arzu edilen etkileri gösterebilmesi için, biraz baskı uygulamak gerekmektedir.

Pilin değiştirilmesi (bkz. zarf)

Yansma koruma kasetinde değiştirilebilir Typ CR2032 lityum düğme piller vardır. Temiz hava bağlantılı bir koruma kaskı kullanmanız durumunda, pillerin değiştirilme işlemlerinden önce yüz korumasını çıkartmanız gerekmektedir. Kartuşun üstündeki LED (9) yeşil renkte yandığı zaman pillerin değiştirilmesi gerekir.

- Pil kapagını özenle çıkarınız (15)
- Pilleri değiştiriniz ve özel çöpe ilişkin ulusal yasalara uygun bir biçimde atınız (16)
- Typ CR2032 pilleri resimde gösterildiği gibi takınız (17)
- Pil kapagını özenle monte ediniz (18)

Kaynak arkı ateşlendiğinde karama kartuşu karama işlevini yapmazsa lütfen pil kutuplarını kontrol edin. Pillerde hala yeterli güç olup olmadığını kontrol etmek için karama kartuşunu parlak bir lambaya karşı tutun. Yeşil LED (9) yanarsa piller boştur ve hemen değiştirilmeleri gerekir. Piller doğru şekilde değiştirilmemesi rağmen karama kartuşu düzgün çalışıyorsa kullanılmaya devam edilebilir ve değiştirilmelidir.

Yansma koruma kasetinin sökülmesi/takılması (bkz. zarf)

- Güvenlik derecesi düğmesini (19)
- Pil kapagını özenle çıkarınız (15)
- Kaseti tutan yayı resimde gösterildiği gibi çözünüz (20)
- Kaseti yavaşça dışarıya itiniz (21)
- Satellitleri resimde gösterildiği gibi çözünüz (22)
- Satellitler, kaskta ki boşlukta çekiniz (23)
- Satellitleri 90° çevirip kask deliğinden itiniz (24)
- Yansma koruma kasetini dışarıya itiniz

Yansma koruma kasetinin takılması, çözme işleminin tersi uygulananarak gerçekleştirilir.

Sorun çözme

Yansma koruma kaseti karartıyor

- Hassasiyeti uyumlu hale getiriniz (10)
- Sensör sürgü konumunu değiştiriniz (11)
- Zımpara modunu devre dışı bırakınız (7)
- Sensörünü ya da koruyucu levhayı temizleyiniz
- Sensöre gelen ışık akışını kontrol ediniz
- Pilleri değiştiriniz

Yansma koruma kaseti sallıyor

- Açma şalter konumunu (12) değiştiriniz
- Pilleri değiştiriniz

Bulanık görüşü

- Koruyucu levhayı ya da filtreyi temizleyiniz
- Güvenlik derecesini kaynak işleme göre ayarlayınız
- Çevresel ışığı yükseltiniz

Kaynak kaskı kayıyor

- Kafa bandını yeniden ayarlayınız / sıkınız

Spesifikasyonlar

(teknik değişikliklerden sakınız)

Güvenlik derecesi	DIN4 (aydınlık durumu) DIN5 – DIN 13 (karantıklık durumu)
UV/IR koruma	Aydınlık ve karantıklık durumunda azami koruma
Aydınlıktan karantığa değiştirme süresi	175µs (23°C / 73°F) 120µs (55°C / 131°F)
Karantıktan aydınlığa değiştirme süresi	fast = 0.1 ... 0.35s slow => 0.35s
Yansma koruma kasetinin ölçümleri	90 x 110 x 7mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Görüş alanı ölçümleri	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Genilim sağlama	Solar hücreler, 2 adet LED piller 3V değiştirilebilir (CR2032)
Ağırlık	490 g / 17.284 oz
Çalışma ısısı	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Muhafaza ısısı	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
EN379'a göre sınıflandırmaları	Optik sınıf = 1 Serpme ışık = 1 Homojenlik = 1 Bakış açısına bağlılık = 2
Belgeler	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Yedek parçalar(bkz. zarf)

- Kask (kasetsiz)
- Satellitli yansma koruma kaseti
- Koruma levhası
- Yan klipsler
- İç koruma levhası
- Potansiyometre düğmesi
- Sensitivite Düğmesi
- Pil kapagı
- Sabitleştirici armatürü kafa bandı
- Alın ter bandı

日本語

安全に関する説明

ヘルメットをご使用になられる前に、取扱説明書をお読みください。アタッチメント ガラスが正しく取り付けられていることを確認してください。不具合を解消できない場合には、防眩カセットを引き続き使用することはできません。

ご注意くださいこと & 安全上の制限

溶接作業では、目および皮膚の負傷の原因となる熱と光線が放出されます。本製品は、目と顔を保護するためのものです。この保護等級のものをお選びいただいても、ヘルメットの着用により目を常に紫外線および赤外線から保護します。身体他の部分を保護するために、適切な保護服も着用する必要があります。溶接作業において放出される微粒子および物質は、条件と体質により皮膚にアレルギー反応を発生させる原因となることがあります。材料は、皮膚との接触に影響を受けやすい人にアレルギー反応を引き起こす可能性があります。

溶接作業員保護ヘルメットは、溶接作業および研削作業のための着用のみ認められ、その他の用途に使用することはできません。溶接作業員ヘルメットを規定の用途以外に使用したり、あるいは取扱説明書の記載内容を守らずに使用した場合には、Optrel は一切の責任を負いません。このヘルメットは、**レーザー光線に強く耐えらる**一般的な溶接法に適したものです。表紙に記載されている EN109 による推奨保護等級をご確認ください。

スリープモード

防眩カセットは、電池の寿命を延ばすための自動スイッチ オフ機能を備えています。約 15 分間におわりソーラー セルが光が当たらなくなった場合には、防眩カセットは自動的にスイッチ オフになります。カセットを再度スイッチ オンにするには、ソーラー セルを長時間日光に当てる必要があります。防眩カセットが再作動できない場合あるいは溶接アークの点火時に暗くならない場合には、電池を交換する必要があります。

保証 & 法的責任

保証規定については、各国における Optrel の販売組織が定めます。この件についての詳細は、Optrel デイラーにお問い合わせください。
保証は、材料欠陥もしくは製造欠陥に限り適用されます。誤用、製品に許可されていない作業が行われたことあるいは製造者が想定していない用途に使用したことが原因で発生した損傷に対しては保証は適用されず、弊社が法的責任を問われることもありません。Optrel が供給する以外の交換部品が使用された場合にも、同様に保証は失効し弊社が法的責任を問われることはありません。

使用法 (カバーを参照)

- ヘッドバンド** 上側の調節バンド (1) をご自分の頭のサイズに合わせてください。ラチェット ボタン (2) を押し込んで戻し、ヘッドバンドがぶったりとしかじり圧迫感を感じることなく頭にかかるとようになります。
- 目と顔の距離およびヘルメットの傾き** ロック ボタン (3) を緩めて、カセットと目の距離を調節します。両側を同等に調節し、傾きのないようにします。続いてロック ボタンを再度締め付けます。ヘルメットの傾きは、回転ボタン (4) で調節します。
- 保護等級** 保護等級は、ボタン (5) を回して変更することができます。スイッチ (6) の位置により、DIN 5 - DIN 9 または DIN 9 - DIN 13 の範囲の保護等級を選択することができます。
- 研削モード** 研削等級ボタン (7) を押すと、防眩カセットは研削モードになります。このモードでは、カセットは非作動になり明るい状態のままです。研削モードが作動中であることは、ヘルメット内側の LED (8) が赤く点滅することで確認できます。研削モードをスイッチ オフにするには、保護等級ボタンを再度押します。研削モードは 10 分後には自動的にリセットされます。
- 感度** 感度ボタン (10) により、周囲照明感度を調整します。目盛り上の赤い点は、標準状態における推奨感度設定です。
- センサースライダ** センサースライダは、2 つの異なる位置にすることができ、スライダの位置により、周囲照明検知のための角度を狭めたり (11-A) あるいは広げたり (11-B) することができます。つまりカセットは周囲の光源より狭くあるいはより広く反応します。
- 間ロススイッチ** 間ロススイッチ (12) により、カセットが暗い状態から明るい状態に変化する速度を遅くすることができます。「fast」ではカセットは周囲の明るさの変化に 0.1 - 0.35 秒遅れて反応し、短時間の溶接作業にお勧めです。「slow」の文字が見える場合は、周囲の明るさの変化に対する遅さは 0.35 秒を上回るようになっています。この設定は、時間の長い溶接作業およびバラス溶接に使用するようになってください。

清掃

防眩カセットおよびアタッチメント ガラスは、定期的に柔らかい布で清掃してください。強力洗剤、溶剤、アルコールもしくは研磨剤を含有する洗浄剤は使用しないでください。傷の入ったレンズや損傷したレンズは交換しなければなりません。

保管

溶接ヘルメットは、室温の湿度の低い場所で保管してください。ヘルメットを純正のパッケージで保管すると、バッテリー寿命が長くなります。

アタッチメント ガラスの交換

サイド クリップ (13) を押し込むと、アタッチメント ガラスが緩んで取り外すことができますようになります。新しいアタッチメント ガラスをサイド クリップにかけます (14)。アタッチメント ガラスを 2 番目のサイド クリップへと向けて張り、ロックします。この操作は、アタッチメント ガラスのシールが所期の効果を発揮するように少し力を入れて行います。

電池の交換 (カバーを参照)

防眩カセットは、交換可能な CR2032 タイプのリチウム ボタン電池を使用します。溶接ヘルメットにフレッシュ エア接続を取り付けて使用する場合には、電池の交換の前にフェイス シールを取り外す必要があります。カートリッジ (9) の LED が緑色で点滅したら、バッテリーを交換してください。

- 電池カバーを慎重に取り外します (15)。
- 電池を取り出し、特殊廃棄別に関する各国の規定に従って処分します (16)。
- CR2032 タイプの電池を図に示したように取り付けます (17)。
- 電池カバーを慎重に取り付けます (18)。

溶接アークが発生しても、シールド カートリッジが暗くならない場合は、バッテリーの極性を確認してください。バッテリーに十分パワーが残っているか確認するには、シールド カートリッジを**明るい**電灯に照らしなめてください。緑色の LED (9) が点滅したら、バッテリーが不足していますので、すぐに交換してください。バッテリーを交換してもシールド カートリッジが正常に作動しなかった場合は、使用不能あるいは交換を申し出てください。

防眩カセットの脱着 (カバーを参照)

- 保護等級ボタンを引き出します (19)。
- 電池カバーを慎重に取り外します (15)。
- カセット支持スプリングを図に示したようにロック解除します (20)。
- カセットを慎重に取り外します (21)。
- サテライトを一般的に示したようにロック解除します (22)。
- サテライトをヘルメットの切り欠き部から引き出します (23)。
- サテライトを 90°回し、押し当てヘルメットの穴を塞ぎます (24)。
- 防眩カセット** を取り外し外します。

防眩カセットの取付けは、逆の手順で行います。

トラブルシューティング

防眩カセットが暗くならない

- 感度を適切に調整します (10)
- センサースライダを位置を変更します (11)
- 研削モードを非作動にします (7)
- センサーまたはアタッチメント ガラスを清掃します
- センサーへの光の当たり具合を点検します
- 電池を交換します

防眩カセットがちらつく

- 間ロススイッチ位置 (12) を変更します
- 電池を交換します

視界がよくない

- アタッチメント ガラスまたはフィルターを清掃します
- 保護等級を溶接方法に適合したものにします
- 周囲の明るさを明るくします

溶接ヘルメットが滑る

- ヘッドバンドを調節しなおします/締めなおします

テクニカルデータ

(技術的変更が加えられる場合があります)

保護等級	DIN 4 (明るい場所) DIN 5 - DIN 13 (暗い場所)
紫外線/赤外線保護	明るい場所および暗い場所での最大保護
明から暗への切り換わり時間	175µs (23°C/73°F) 120µs (55°C/131°F)
暗から明への切り換わり時間	fast = 0.1 - 0.35 s slow = > 0.35 s
防眩カセットの寸法	90 x 110 x 7mm/3.55 x 4.33 x 0.28"
視野	50 x 100mm/1.97 x 3.94"
電源供給	ソーラーセル (2 個) 交換可能 3V リチウム電池 (CR2032)
重量	490 g/17.284 oz
使用温度	-10°C ~ 70°C/14°F ~ 157°F
保管温度	-20°C ~ 80°C/4°F ~ 176°F
EN379 による等級	光学等級 = 1 散光 = 1 均質性 = 1 視角依存性 = 2
承認	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

交換部品 (カバーを参照)

- ヘルメット (カセットなし)
- 防眩カセット (サテライトを含む)
- アタッチメント ガラス
- サイド クリップ
- 内側保護ガラス
- ポテンシオメーター ボタン
- 感度ボタン
- 電池カバー
- 固定具付ヘッドバンド
- 正面溶接バンド

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού, προτού χρησιμοποιήσετε το κρόνος. Ελέγξτε τη σωστή συναρμολόγηση του εξωτερικού τζαμιού. Όταν το φίλαμμο δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πλέον η κασέτα αντικτυφωλικής προστασίας.

Μέτρα προφύλαξης & Περιορισμός προστασίας

Κατά τη διαδικασία της συγκόλλησης ελευθερώνεται θερμότητα και ακτινοβολία, που μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς των ματιών και του δέρματος. Αυτό το προϊόν προσφέρει προστασία για τα μάτια και το πρόσωπο. Τα μάτια σας προστατεύονται με τη χρήση του κρόνος ανεξάρτητα από την επιλογή της βαθμίδας προστασίας πάνω στην υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία. Για την προστασία του υπολοίπου σώματος πρέπει να φοράτε πρόθετη κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Σωματίδια και ουσίες, που εκλυθούνονται με τη διαδικασία της συγκόλλησης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορούν να προκαλέσουν σε άτομα με αντίστοιχη προδιάθεση αλλεργικές αντιδράσεις του δέρματος.

Το προστατευτικό κρόνος συγκόλλησης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συγκόλληση και λείανση και όχι για άλλες εφαρμογές. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το κρόνος συγκόλλησης μη ενδεδειγμένα ή αγνοώντας τις οδηγίες χειρισμού, δεν αναλαμβάνει η εταιρεία Optrel καμία ευθύνη. Το κρόνος είναι κατάλληλο για όλες τις συνθήκες μεθόδου συγκόλλησης, με εξαίρεση τη συγκόλληση λέιζερ. Προσέξτε παρακαλώ τη σύσταση των βαθμίδων προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN169 στο εξώφυλλο.

Λειτουργία ύπνου

Η κασέτα αντικτυφωλικής προστασίας διαθέτει μια αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης, η οποία αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια περίπου 15 λεπτών δεν πέσει καθόλου φως πάνω στα ηλεκτρονικά στοιχεία, απενεργοποιείται η κασέτα αντικτυφωλικής προστασίας αυτόματα. Για την επαναλειτουργία της κασέτας πρέπει να εκτεθούν τα ηλεκτρονικά στοιχεία σύντομο στο φως της ημέρας. Εάν η κασέτα αντικτυφωλικής προστασίας δεν μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί ή κατά την έναυση του τόξου ηλεκτροσυγκόλλησης δεν σκουραίνει πλέον, πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες.

Εγγύηση & Ευθύνη

Τους όρους εγγύησης θα τους βρείτε στις υποδείξεις της εθνικής οργάνωσης πώλησης της Optrel. Για περαιτέρω σχετικές πληροφορίες αποστέλλει παρακαλώ στον αντιπρόσωπο πώλησης της Optrel. Εγγύηση παρέχεται μόνο για σφάλματα υλικού και σφάλματα κατασκευής. Σε περίπτωση ζημιάς λόγω κατάλληλης χρήσης, ανεπιτητής επέμβασης ή από χρήση μη προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή εκκρίσει η εγγύηση και η ευθύνη. Επίσης εκκρίσει η ευθύνη και η εγγύηση, όταν χρησιμοποιηθούν αναλλακτικά διαφορετικά από αυτά που διόδεθη η Optrel.

Χρήση (βλέπε εξώφυλλο)

- Ταινία της κεφαλής.** Ταίριαζε την επάνω ρυθμιζόμενη ταινία (1) στο μέγεθος της κεφαλής σας. Σπρώξτε μέσα το κομμάτι της κασέτας (2) και στρέψτε το, ώσπου η ταινία της κεφαλής να ακουμπά καλά, αλλά χωρίς πίεση.
- Απόσταση από τα μάτια και κλίση του κρόνος.** Λύνονται τα κομμάτια ασφαλείας (3) ρυθμίζετε η απόσταση μεταξύ της κασέτας και των ματιών. Ρυθμίστε και τις δύο πλευρές ομοιόμορφα και προσέξτε να μην υποθεωρήσετε λόξυ. Στη συνέχεια σφίξτε ξανά τα κομμάτια ασφαλείας. Η κλίση του κρόνος μπορεί να προσαρμοστεί με το περιστροφικό κομμάτι (4).
- Βαθμίδα προστασίας.** Η βαθμίδα προστασίας μπορεί να ρυθμιστεί, περιττόφροντας το κομμάτι (5). Η βαθμίδα προστασίας μπορεί να ρυθμιστεί στις περιοχές DIN 5 έως DIN 9 ή DIN 9 έως DIN 13, ανάλογα με τη θέση του διακόπτη (6).
- Τρόπος λειτουργίας τροχίσματος.** Πατώντας το κομμάτι των βαθμίδων προστασίας (7) τίθεται η κασέτα αντικτυφωλικής προστασίας στον τρόπο λειτουργίας τροχίσματος. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας είναι η κασέτα απενεργοποιημένη και παραμένει στη φωτεινή κατάσταση. Ο ενεργοποιημένος τρόπος λειτουργίας προστασίας αναγνωρίζεται με την κόκκινη αναβοσβήνουσα φωτοδίοδο (LED) (8) στο εξωτερικό του κρόνος. Για την απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας τροχίσματος πατήστε ξανά το κομμάτι των βαθμίδων προστασίας. Μετά 10 λεπτά ακυρώνεται αυτόματα το τρόπος λειτουργίας τροχίσματος.
- Ευαισθησία.** Με το κομμάτι ευαισθησίας (10) ρυθμίζεται η ευαισθησία του περιβάλλοντος. Η κόκκινη κηλίδα στην κλίμακα αντιστοιχεί στη συνιστώμενη ρύθμιση της ευαισθησίας σε μια τυπική κατάσταση.
- Σύζηση αισθητήρων.** Ο σύζηση των αισθητήρων μπορεί να τεθεί σε δύο διαφορετικές θέσεις. Ανάλογα με τη θέση μεσάται η γωνία για την αναγνώριση του φωτός του περιβάλλοντος (11-A) ή αυξάνεται (11-B), δηλ. η κασέτα αντιδρά ισχυρότερα ή λιγότερο ισχυρά στις γύρω ευρισκόμενες φωτεινές πηγές.
- Διακοπή της ανόμιμας.** Ο διακόπτης ανόμιμας (12) επιτρέπει την επιλογή της καθυστέρησης του ανόμιμας από σκοπέο σε φωτεινό. "Fast" σημαίνει μια καθυστέρηση από 0.1 - 0.35 δευτερόλεπτα και συνιστάται για τις συντομείς διαδικασίες συγκόλλησης. Όταν φαίνεται "slow", αυξάνει η καθυστέρηση στα > 0.35 δευτερόλεπτα. Αυτή η ρύθμιση πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση διαδικασίας συγκόλλησης και χρήση παλμογενικής μεγάλης χρονικής διάρκειας.

Καθαρισμός

Η κασέτα αντικτυφωλικής προστασίας και το εξωτερικό τζάμι πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με ένα μαλακό πανί. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ισχυρά υλικά καθαρισμού, διαλύτες, αλκαλικά ή καθαριστικά με συστατικά σάβωνα. Οι φακοί που φέρουν αμυγές ή έχουν υποστεί ζημια πρέπει να αντικαθίστανται.

Αποθήκευση

Το κρόνος συγκόλλησης πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία χώρου και χαμηλή υγρασία αέρα. Η φήλαξη του κρόνος στην αρχική συσκευασία αυξάνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

Αντικατάσταση του εξωτερικού τζαμιού

Πιάστε το ένα πλευρικό κλιπ (13) προς τα μέσα, έτσι ελευθερώνεται το εξωτερικό τζάμι και μπορεί να αφαιρεθεί. Περσάτε το νέο εξωτερικό τζάμι ή ένα πλευρικό κλιπ (14). Σφίξτε το εξωτερικό τζάμι γύρω από το δεύτερο πλευρικό κλιπ και ασφαλίστε το. Αυτή η ενέργεια χρειάζεται λίγη πίεση, για να έχει η στεγανοποίηση πάνω στο εξωτερικό τζάμι το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αντικατάσταση των μπαταριών (βλέπε εξώφυλλο)

Η κασέτα αντικτυφωλικής προστασίας διαθέτει αντικαταστούμενες κομμάτια μπαταρίας λιθίου του τύπου CR2032. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ένα κρόνος συγκόλλησης με σύνδεση καθαρού αέρα, πρέπει πριν την αντικατάσταση των μπαταριών να αφαιρέσετε τη στεγανοποίηση του προσώπου. Απαίται αντικατάσταση των μπαταριών, όταν η ενδεικτική λυχνία LED της κασέτας (9) αναβοσβήνει πράσινο.

- Απομακρύνετε προσεκτικά το καπάκι των μπαταριών (15)
 - Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποσπείρετε τις σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για τα ειδικά απορρίμματα (16)
 - Τοποθετήστε μπαταρίες του τύπου CR2032, όπως φαίνεται στην εικόνα (17)
 - Συναρμολογήστε προσεκτικά το καπάκι των μπαταριών (18)
- Εάν δεν επιτυγχάνεται σκούρωση της κασέτας ακούσια κατά την ανάφλεξη του τόξου συγκόλλησης, παρακαλώ ελέγξτε την ποιότητα των μπαταριών. Για να ελέγξετε εάν οι μπαταρίες παραμένουν επαρκώς φορτισμένες, κρατήστε την κασέτα ακούσια μπροστά σε μια φωτεινή λυχνία. Εάν το πρόσωπο LED (9) αναβοσβήνει, οι μπαταρίες έχουν εκφορτιστεί και απαιτείται αντικατάσταση τους αμέσως. Εάν η κασέτα ακούσια δεν λειτουργεί ακόμα παρά την αντικατάσταση των μπαταριών, απαιτείται ο χαρακτηρισμός της ως άχρηστη και απαιτείται αντικατάσταση.

Αφείριση/τοποθέτηση της κασέτας αντικτυφωλικής προστασίας (βλέπε εξώφυλλο)

- Τραβήξτε έξω το κομμάτι των βαθμίδων προστασίας (19)
 - Απομακρύνετε προσεκτικά το καπάκι των μπαταριών (15)
 - Ασφαλίστε το ελατήριο συγκράτησης της κασέτας, όπως φαίνεται στην εικόνα (20)
 - Ανατρέψτε προς το έξω προσεκτικά την κασέτα (21)
 - Ασφαλίστε τους δορυφόρους, όπως φαίνεται στην εικόνα (22)
 - Τραβήξτε έξω τους δορυφόρους μέσα από την εγκοπή στο κρόνος (23)
 - Γυρίστε τους δορυφόρους κατά 90° και στρώστε τους μέσα από την οπή του κρόνος (24)
 - Ανατρέψτε προς τα έξω την κασέτα αντικτυφωλικής προστασίας
- Η τοποθέτηση της κασέτας αντικτυφωλικής προστασίας πραγματοποιείται με την αντίθετη σειρά.

Λύση προβλημάτων

Η κασέτα αντικτυφωλικής προστασίας δε σκουραίνει

- Προσαρμόστε την ευαισθησία (10)
- Αλλάξτε τη θέση του σύζηση των αισθητήρων (11)
- Απενεργοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας τροχίσματος (7)
- Καθαρίστε τους αισθητήρες ή το εξωτερικό τζάμι
- Ελέγξτε τη φωτεινή οπή προς τον αισθητήρα
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Η κασέτα αντικτυφωλικής προστασίας τρεμοβήνει

- Αλλάξτε τη θέση του διακόπτη ανόμιμας (12)
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Κακό ορατότητα

- Καθαρίστε το εξωτερικό τζάμι ή το φίλτρο
- Προσαρμόστε τη βαθμίδα προστασίας στη μέθοδο συγκόλλησης
- Αυξήστε το φως περιβάλλοντος

Το κρόνος συγκόλλησης γλιστρά

- Προσαρμόστε / σφίξτε ξανά την ταινία της κεφαλής

Προδιαγραφές

(Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών)

Βαθμίδα προστασίας	DIN4 (φωτεινή κατάσταση) DIN5 - DIN 13 (σκοτεινή κατάσταση)
Προστασία UV/IR	Μείωση προστασία σε φωτεινή και σκοτεινή κατάσταση
Χρόνος αλλαγής κατάστασης από φωτεινό σε σκοτεινό	175ms (23°C / 73°F) 120ms (55°C / 131°F)
Χρόνος αλλαγής κατάστασης από σκοτεινό σε φωτεινό	fast => 0.1 - 0.35 sec slow => 0.35 sec
Διαστάσεις της κασέτας αντικτυφωλικής προστασίας	90 x 110 x 7mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Διαστάσεις πεδίου ορατότητας	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Τροποδοσία ρεύματος	Ηλεκτρικά στοιχεία, 2 τεμ. Μπαταρίες λιθίου 3V αντικαταστούμενες (CR2032)
Βάρος	490g / 17.284 oz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C - 80°C / 4°F - 176°F
Κατάσταση EN379	Οπτική κατηγορία = 1 Συνδεδεμένος φως = 1 Ομογενεία = 1 Εξάρτηση από την οπτική γωνία = 2
Πρότυπα	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Ανταλλακτικά (βλέπε εξώφυλλο)

- Κρόνος (χωρίς κασέτα)
- Κασέτα αντικτυφωλικής προστασίας μαζί με δορυφόρους
- Εξωτερικό τζάμι
- Πλευρικό σφιγκτήρες
- Εσωτερικό τζάμι προστασίας
- Κομμάτι ποτενομέτρου
- Κομμάτι ευαισθησίας
- Καπάκι των μπαταριών
- Ταινία κεφαλής με εξαρτήματα στερέωσης
- Ταινία μετώπου για απορρόφηση του ιδρώτα

הוראת בטיחות

קרא את הוראת השימוש בעיון לפני החלית השימוש בקסדה. ודא שעדשת הכיסוי הקדמית מותקנת כראוי אם יש תקלה שלא ניתן לתקן אותה, אין להשתמש במחסנית המגינה מפני סינוור.

אמצעי בטיחות ומגבלות הגנה

בתהליך הריחוק לפגעים חום וקרנה, העשויים לגרום לפציעות בעיניים ובעור. המוצר הזה מקנה הגנה לעיניים ולפנים. חבישת הקסדה מביטה שעיניך תהיינה מוגנות תמיד מפני קרנה על-מגולה ותת-אדומה, ללא תלות בדרגת ההגנה שנבחרה. יש ללבוש גם לבוש המגן את המטאים להגנה על שאר חלקי הגוף. במקרים מסוימים, חלקיקים וחומרים המשתחררים בתהליך הריחוק, עשויים לגרום לאנשים רגישים לתגובות אלרגיות בעור. חומרים אחרים באים במגע עם העור עלול לגרום לתגובות אלרגיות לאנשים רגישים קשות הגמן לריחוק משמשת את רוק לעבודות ריחוק ולהשחזה ואין להשתמש בה ליישומים אחרים. Optrel, לא תהיה אחראית לתוצאות של שימוש בקסדת המגן לריחוק שלא לפי ייעודה, או לתוצאות של התלונמות מחרוזת השימוש. הקסדה מיועדת לכל תהליכי הריחוק המקובלים, אבל לא לריחוק בלייזר הקפד על המלצות לסיווג ההגנה, המופיעות על גבי העטיפה, המסתמכות על EN169.

מצב כוונות

המחסנית המגינה מפני סינוור מצוידת בפעולת השבתה אוטומטית. המאריכה את חיי השירות של הסוללה. אם במשך כ-15 דקות לא יוקרן אור על התאים הסולריים, תושבת באופן אוטומטי המחסנית המגינה מפני סינוור. על מנת להפעילה מחדש, יש לחשוף את התאים הסולריים לאור יום לזמן קצר. כאשר כבר לא ניתן להפעיל את המחסנית המגינה מפני סינוור, או שהיא לא מאפילה בעת הפעלת קשת השמלית, הוא אותה מיישמש והולך אותה באחרת.

אחריות ועובדות

תנאי האחריות קבועים על ידי ארגון הרכש הארצי של Optrel. למידע נוסף בבדיקו, פנה לסוכן Optrel. האחריות ניתנת אך ורק על כל בחומר על כשל בייצור. האחריות תתבטל בהיגרם נזקים, כותבא משמולל לכוון, להרסותקוט אסורה במוצר, או שימוש בניגוד לייעוד. שקבע על ידי היצרן. הערבות והאחריות יפוגו גם בגין שימוש בחלקי חילוף שלא שווקו על ידי Optrel.

הוראות שימוש (עיון על העטיפה)

- רצועת ראש** - התאם את רצועת הכיוונות העליונה (1) לגודל הראש שלך. לחץ את רצועת החיצור (2) כלפי פנים וסובב אותו עד שרצועת הראש יתיצמד, אבל לא תלחץ.
- המרחק מן העיניים ושיפוע הקסדה** - כוונן את המרחק בין המחסנית לבין העיניים באמצעות שחרור כפתורי העגילה (3). יש לכוון את שני החדדים באופן שווה. לאחר מכן שוב את הקסדה על המחסנית.
- דרגת הגנה** - שנה את דרגת ההגנה על ידי סיבוב כפתור (5). ההתאם למיקום של ספקס (6) בחר את דרגת ההגנה בתחום מ-DIN 5 עד DIN 9, או בתחום מ-DIN 9 עד DIN 13-3.
- מצב פעולת ההשחזה** - בחיצה על כפתור דרגות ההגנה (7) תועבר המחסנית המגינה מפני סינוור, למצב של פעולת ההשחזה. במצב פעולה זה, המחסנית מושבת ושנארת ממצב בהיר. מצב הפעלת ההשחזה מזהה על ידי ידורה פולטת אור אדום (8). המהבחת בחלק הפנימי של הקסדה. להשבת מצב פעולת השחזה - לחץ שוב על כפתור דרגות ההגנה. מצב פעולת ההשחזה יתאפס אחרי 10 דקות.
- רגישות** - כוונן את הרגישות לאור הסביבה באמצעות בורר הרגישות (10). הנקודה האדומה על גבי הסרגל מייצגת את יסודות רמת הרגישות, המומלצת במצב תקין.
- מגן החיפוש** - מגן החיפוש בורר שני מיקומים שונים. בהתאם למיקום, ניתן להקטין (11-A) או להגדיל (11-B) את זווית זיהוי אור הסביבה. כלומר: המחסנית תגב תצבי יותר, או חלש יותר, למקורות אור הסביבה.
- ספקס פתיחה** - ספקס פתיחה - מפקס פתיחה (12) מאפשר את בחירת השתייה המעבר, ממצב אפלי למצב בהיר. "Fast" [מהיר] משמעו שהייה של 0.1 עד 0.35 שניות והוא מומלץ לתהליכי ריחוק קצרים. במצב, "slow" [איטי] שהייה מתארכת ל-0.35s. השתמש בכוונתן ל התהליכים ארוכים של ריחוק ולטנקיות מתקשים.

ניקוי

נקה באופן קבוע את המחסנית המגינה מפני סינוור ואת עדשת הכיסוי הקדמית באמצעות מלטות רכה. אסור באיסור מוחלט להשתמש באמצעי ניקוי חריפים, בממסים, באלכוהול, או בחומרי ניקוי הכוללים חומרי ליטוש. הגורמים לשפשף, חובה להחליף עדשות שרוטות או פגומות.

אחסנה

אחסן את קסדת הריחוק בטמפרטורת החדר ובלחות נמוכה. הקסדה בתוך אריזתה המקורית יאריך את חי הסוללות.

החלפת עדשת הכיסוי הקדמית

לחץ את הענף הצדדי (13) פנימה, כך שעדשת הכיסוי הקדמית תשתחרר ותוסר. הצמד את עדשת הכיסוי הקדמית החדשה בתפס צדדי אחד (14). הצמד את עדשת הכיסוי הקדמית לתפס הצדדי השני, וודא שהיא תפוסה היטב במקומה. לתפיסה הזאת נדרש מעט לחץ כדי שאטם עדשת הכיסוי הקדמית יתפקד כנדרש.

החלפת סוללות (עיון על העטיפה)

החלפת המגינה מפני סינוור מצוידת בסוללות ליתיום, בצורת כפתור, מסוג CR2032 והיא ניתנת להחלפה. כאשר קסדת הריחוק המצויה בשימוש מצוידת בחיבור לאוויר טרי, חייבים לסלק את אטימת הפנים לפני שמחליפים את הסוללה. חובה להחליף את הסוללות כאשר נורית ה-LED של המחסנית (9) מהבהבת בצבע ירוק.

- פרק בהוראות את מכסה הסוללה (15)
- סלק את הסוללות והכב אתו לרגיטה בהתאם לתקנות בארציות (16)
- הרכב סוללות מסוג CR2032 לפי איור (17)
- הרכב בהוראות את מכסה הסוללה (18)

אם מחסנית החללה אינה מחשיכה כאשר קשת הריחוק מוצתת, נא בדיק את קוטביות הסוללות. כדי לבדוק אם סוללות עדיין מלאות, החזק את מחסנית החללה מול נורה הירוקה מהבהבת, הסוללות ירקות וחובה להחליף מיד. LED (9) דולקת. אם נורית ה-LED לא אטם מחסנית החללה אינה פועלת כלככה גם לאחר החלפת הסוללות, חובה להשביחה ולהחליפה.

פרוק/הרכבה של מחסנית המגינה מפני סינוור (עיון על העטיפה)

- משוך החוצה את כפתור דרגות ההגנה (19)
 - פרק בהוראות את מכסה הסוללה (15)
 - שחרר את קפיץ אחיזת המחסנית (20) כמתואר באיור
 - הוצא בחזרות את המחסנית (21) תוך הסיתה החוצה
 - שחרר את הנספח כמתואר באיור (22)
 - סלק את החוצה את הנספח דרך המגרת בקסדה (23)
 - סובב את הנספח ב-90° ושלף אותו דרך הורח בקסדה (24)
 - הטה החוצה את מחסנית ההגנה מפני סינוור
- הרכבת מחסנית ההגנה מפני סינוור מתבצעת בסדר הפוך.

איחור תקלות

מחסנית ההגנה מפני סינוור לא מאפילה

- התאם את הרגישות (10)
- שנה את מיקום מגן החיפוש (11)
- השבת את מצב הפעולה של ההשחזה (7)
- נקה את החיפוש, או את עדשת הכיסוי הקדמית
- בדיק את זרימת האור לא החיפוש
- החלף סוללות

מחסנית ההגנה מפני סינוור מהבהבת

- שנה את מיקום ספקס הפתיחה (12)
- החלף סוללות

ראות גרועה

- נקה את עדשת הכיסוי הקדמית, או את המסך
- התאם את דרגת ההגנה לתהליך הריחוק
- הגב את אור הסביבה

קסדת הריחוק מחליקה

- התאם/מתח מחדש את רצועת הראש

מפרט

(הזכרת לשימוש סבנים שמורה)

דרגת הגנה	(מצב בהיר) DIN4
הגנה מפני על-טמולות-אדום	מצב אפל) DIN5 – DIN 13
משך זמן מיתונות מנהיר לאפל	אנו מרביט מצב בהיר ומצב אפל 175µs (23°C / 73°F) 120µs (55°C / 131°F)
משך זמן מיתונות מאפל לבהיר	(מהיר) fast = 0.1 ... 0.35s (איטי) slow = > 0.35s
מידות המחסנית המגינה מפני סינוור	110x77x35.5mm
מידות שדה הראיה	50x100mm
אספקת מתח	סוללות סוליות, 2 יחידות. סוללות ליתיום 3V הינתנות לחלפה (CR2032)
משקל	490g / 1.728lb אנוקיות
מטמפרטורות עבודה	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
מטמפרטורות אחסון	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
סינוור לפי EN379	סינוור אופטי 1 אור מפורז 1 אחידות 1 תלות בזווית המבט 2
רשיו	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

חלקי חילוף (עיון על העטיפה)

- קסדה (ללא מחסנית)
- מחסנית המגינה מפני סינוור, כולל הנספח
- עדשת כיסוי קדמית
- תפסין צד
- עדשת מגן פנימית
- כפתור הפוטנציומטר
- כפתור הרגישות
- מכסה הסוללה
- גומע האורח
- רצועה למניעת הזעה במצב
- רצועה למניעת הזעה במצב

БЪЛГАРСКИ

Указания за безопасност

Моля, прочетете инструкциите за работа, преди да използвате маската. Проверете дали предният прозрачен щит е монтиран правилно. Ако не е възможно да се отстранят грешките, трябва да спрете да използвате маската.

Предпазни мерки и защитни ограничения

По време на заваряване се отделят топлина и лъчение, които могат да причинят увреждане на очите и кожата. Това изделение предпазва защитата за очите и лицето. Когато носите маската, очите ви са винаги защитени от ултравиолетово и инфрачервено излъчване, независимо от нивото на застъпване. За да осигурите защита на останалите части от тялото си, трябва да носите също и подходящо защитно облекло. При определени обстоятелства, отделяните при заваряването частици и вещества могат да предизвикат алергични кожни реакции при хора със съответното предразположение. Материалите, които влизат в контакт с кожата, могат да причинят алергични реакции при хора с чувствителна кожа.

Защитната маска за заваряване трябва да се използва само за заваряване и шлайфане, но не и за други работи. Фирма Optrel не поема никаква отговорност, ако маската за заваряване се използва за цели, различни от предвидените, или ако не се спазват инструкциите за работа. Маската е подходяща за всички широко използвани техники на заваряване, с изключение на лазерното заваряване. Моля, имайте предвид препоръчителното ниво на защита в съответствие с EN 169 върху капака.

"Спящ" режим

Касетата има функция за автоматично изключване, която удължава нейния експлоатационен живот. Ако върху слънчевите елементи не попада светлина в течение на около 15 минути, касетата се изключва автоматично. За да активирате отново касетата, слънчевите елементи трябва да се изложат за кратко на дневна светлина.

Ако филтърът за заваряване не може да се активира отново или не се застъпва при включване на заваръчната дъга, той трябва да се смята за дефектен и да се подмени.

Гаранция и отговорност

Моля, вижте инструкциите на националните търговски организации на фирма Optrel за гаранционните условия. За допълнителна информация в това отношение се обръщайте на Optrel във вашия район.

Гаранция се дава само за дефекти на материалите и при производството. В случай на повреда поради неправилно използване, неразрешени намеси или използване не по предназначението, указано от производителя, гаранцията или отговорността губят валидност. По същия начин, отговорността и гаранцията губят валидност, ако се използват резервни части, различни от продаваните от Optrel.

Как се използва (виж капака)

- Лента за глава.** Регулирайте горната регулираща се лента (1) според размера на главата си. Натиснете назъбеното колче (2) и го завъртете, докато лентата за глава прилегне здраво, но без да ви притиска.
- Разстояние от очите и въгъл на маската.** Като освободите блокиращите колчета (3), можете да регулирате разстоянието между касетата и очите си. Регулирайте от двете страни, без да наклонявате касетата. След това затегнете отново блокиращите колчета. Въгълът на маската може да се регулира с въртящото се колче (4).
- Ниво на защита.** Нивото на защита може да се промени, като се завърти колчето (5). В зависимост от положението на превключвателя (6), то може да се настройва в диапазоните от DIN 5 до DIN 9 или от DIN 9 до DIN 13.
- Режим на шлайфане.** Натиснете колчето за нивото на защита (7), за да превключите касетата в режим на шлайфане. В този режим касетата е дезактивирана и остава в режим на пропускане на светлината. Активирането на режима на шлайфане се указва чрез червения мигащ светодиоден (LED) индикатор (8) отстрън на маската. За да деактивирате режима на шлайфане, натиснете отново колчето за ниво на защитата. След 10 минути режимът на шлайфане се изключва автоматично.
- Чувствителност.** Използвайте регулатора на чувствителността (10), за да настроите чувствителността към околната светлина. Червената точка върху скалата съответства на препоръчителната настройка на чувствителността в стандартни ситуации.
- Плъг за сензорите.** Плъгът за сензорите може да се настройва в две различни положения. В зависимост от положението, въгълът на детекция на околната светлина се намалява (11-A) или увеличава (11-B), т.е. касетата реагира по-силно или по-слабо на околните източници на светлина.
- Превключвател за избор на режим.** Превключвателят за отваряне (12) дава възможност за избор на закъснение на отварянето от тъмно към светло. "Бързо" (Fast) означава закъснение от 0,1 - 0,35 сек. и се препоръчва при заваряване на къси шевове. Ако се избере "бавно" (Slow), закъснението се удължава до > 0,35 сек. Тази настройка трябва да се използва при заваряване на дълги шевове и импулсни заваръчни техники.

Почистяване

Касетата и предният прозрачен щит трябва да се почистват редовно с мека кърпа. Не трябва да се използват силни почистващи препарати, спирт или почистващи препарати с абразивно действие. Надрасканието или повредените прозрачни щитове трябва да се подменят.

Съхранение

Маската за заваряване трябва да се съхранява на стайна температура и при ниска влажност. Съхранението на маската в оригиналната опаковка ще удължи експлоатационния живот на батериите.

Смяна на предния прозрачен щит

Натиснете едната от страничните щипки (13), за да освободите предния прозрачен щит, и го извадете. Закрепете новия преден прозрачен щит с ъм едната странична щипка (14). Дръннете и завъртете предния прозрачен щит към втората странична щипка и го зачете на място. Това действие изисква изкривя напред натиск, за да се гарантира, уплътнението на предния прозрачен щит ще постигне желаня ефект.

Подмяна на батериите (виж на капака)

Касетата е снабдена със сменяеми литиеви батерии тип "коचे", CR2032. Ако използвате шлем за заваряване свързка за подаване на свеж въздух, трябва да отстраните лицевото уплътнение, преди да смените батериите. Батериите трябва да се подменят, когато LED индикаторът на касетата (9) започне да мига в зелено.

- Свалете внимателно капака над батериите (15)
- Извадете батериите и ги изхвърлете в съответствие с националните нормативни разпоредби за специални отпадъци (16)
- Поставете батериите тип CR2032, както е показано (17)
- Внимателно поставете обратно капака над батериите (18)

Ако касетата филтър за застъпване не се застъпва при запалване на заваръчната дъга, проверете полярната на батериите. За да проверите, дали батериите не са се източили, задържте касетата срещу ярка лампа. Ако зеленят LED индикатор (9) започне да мига, батериите са източени и трябва да се подменят незабавно. Ако касетата за застъпване не работи изправно, вътрешни батериите са подменени правилно, тя трябва да се бракува и да се подмени.

Демонтиране/монтиране на касетата (виж капака)

- Дръннете колчето за ниво на защита (19)
- Внимателно сваляте капака над батериите (15)
- Отблокирайте притискощата пружина на касетата, както е показано (20)
- Внимателно наклонете касетата и я извадете (21)
- Деблокирайте сателита, както е показано (22)
- Извадете щита Satellite през пролука на маската (23)
- Завъртете щита Satellite на 90° и го вкарайте през отвора в маската (24)
- Наклонете навън и извадете касетата

Монтирането на касетата става в обратния ред.

Отстраняване на проблеми

Касетата не се застъпва

- Регулирайте чувствителността (10)
- Сменете позицията на плъг за сензорите (11)
- Деактивирайте режима на шлайфане (7)
- Почистете сензорите или предния прозрачен щит
- Проверете потока на светлината до сензора
- Подменете батериите

Блещукане на касетата

- Сменете позицията на превключвателя за отваряне (12)
- Подменете батериите

Слаба видимост

- Почистете предния прозрачен щит или касетата
- Регулирайте нивото на защита според процедурата на заваряване
- Усилете околната светлина

Маската за заваряване се плъза

- Регулирайте/затегнете лентата за глава

Технически характеристики

(Запазваме си правото да извършваме технически промени)

Ниво на защита	DIN 4 (режим на светло) DIN 5 - DIN 13 (режим на застъпване)
Защита от UV/ИЧ лъчи	Максимална защита в режим на светло и на застъпване
Време на превключване от светло на застъпване	175µs (23°C/73°F) 120µs (55°C/131°F)
Време на превключване от застъпване на светло	Бързо = 0.1 ... 0.35 сек Бавно > 0.35 сек
Размери на касетата	90 x 110 x 7 мм / 3,55 x 4,33 x 0,28 инча
Размери на обзорното поле	50 x 100 мм / 1,97 x 3,94 инча
Захранване	Слънчеви елементи, 2 бр. литиеви батерии от 3V, сменяеми (CR2032)
Тегло	490 г / 1,284 унции
Работна температура	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Температура на съхранение	20°C - 80°C / 4°F - 176°F
Класификация по EN 379	Отличен клас 1 Разсейване на светлината = 1 Хомогенност = 1 Зависимост от зрителния въгъл = 2
Стандарти	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Резервни части (виж капака)

- Маска (без касета)
- Касета, вкл. щит Satellite
- Преден прозрачен щит
- Странични щипки
- Вътрешен прозрачен щит
- Колче на потенциометъра
- Колче за чувствителността
- Капак над батериите
- Лента за глава със запокълка
- Опорна попиваща лента

SLOVENSKY

Bezpečnostné inštrukcie

Pred použitím prilybi si prečítajte návod na obsluhu. Skontrolujte, či je predné sklo správne nasadené. Ak nie je možné odstrániť chyby, musíte prestať používať kazetu.

Predbežné bezpečnostné opatrenia a obmedzenia ochrany

Počas procesu zvärania sa uvoľňuje teplo a žiarenie, ktoré môžu spôsobiť zrak a pokožku. Tento výrobok ponúka ochranu zraku a tváre. Ak nosíte túto prilbu, váš zrak je neustále chránený pred ultrafialovým a infračerveným žiarením bez ochladu na úroveň stupňa ochrany. Na ochranu zvyšnej časti vášho tela musíte tiež nosiť vhodný ochranný odev. Za niektorých okolností môžu častice a substancie uvoľnené v procese zvärania vyvolať u niektorých osôb s touto predispozíciou alergické reakcie pokožky. Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, môžu u citlivých osôb spôsobiť alergické reakcie. Ochranná zväracia prilba sa smie používať len na zväranie, brúsenie a nie na iné druhy použitia. Spoločnosť Optrel neručí za spôsobené škody, ak sa zväracia prilba používa na iný účel, než je ten, na ktorý bola prilba určená alebo ak sa nedodržia návod na obsluhu. Prilba je vhodná pre všetky známe postupy zvärania s výnimkou zvärania laserom. Na obálke nájdete odporúčanú úroveň ochrany podľa EN169.

Pohotovostný režim

Kazeta má automatickú funkciu vypínania, ktorá predlžuje životnosť. Ak počas asi 15 minút nezaviesi svetlo na solárne články, kazeta sa automaticky vypne. Ak chcete kazetu opäť aktivovať, solárne články musia byť krátko dobu vystavené dennému svetlu.

Ak sa filter zvärania nedá opäť aktivovať alebo nestmavne, ak sa zapalí zvärací oblúk, musí sa považovať za nefunkčný a vymeniť.

Záruka a zodpovednosť

Ustanovenia o záruke nájdete, prosím, v pokynoch národných organizácií predajca spoločnosti Optrel. Ďalšie informácie z tejto oblasti získate, prosím, u vášho predajcu spoločnosti Optrel. Záruka platí len na vady materiálu a výroby. V prípade poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním, neoprávneným zásahom alebo použitím na účel, na ktorý nebol výrobcom tento výrobok určený, stráca záruka platnosť a spoločnosť Optrel za to nezodpovedá. Záruka neplatí a spoločnosť Optrel nie je zodpovedná aj v prípade, ak sa použijú iné náhradné diely než predáva spoločnosť Optrel.

Použitie (pozri obal)

- Hlavový popruh.** Nastavte horný nastavovací popruh (1) podľa veľkosti vašej hlavy. Stlačte gombík západkového mechanizmu (2) a otáčajte ním dovtedy, kým nie je hlavový popruh pevne napnutý, ale tak, aby netlačil.
- Vzdialenosť od očí a uhol prilby.** Uvoľnením poistných gombíkov (3) je možné nastavovať vzdialenosť medzi kazetou a očami. Obidve strany nastavte rovnako a nesklápaajte ich. Potom znova dotiahnite poistné gom-bíky. Uhol prilby je možné nastaviť použitím otočného gombíka (4).
- Úroveň ochrany.** Úroveň ochrany sa môže zmeniť otáčaním gombíka (5). V závislosti od polohy spínača (6) je možné nastaviť rozsahy DIN 5 až DIN 9 alebo DIN 9 až DIN 13.
- Režim brúsenia.** Stlačením gombíka úrovne ochrany (7) prepnete kazetu do režimu brúsenia. V tomto režime sa kazeta deaktivuje a zostáva v režime osvetlenia. Aktivovaný režim brúsenia sa zobrazuje pomocou červenej blikajúcej LED (8) vo vnútri prilby. Ak chcete režim brúsenia deaktivovať, stlačte gombík úrovne ochrany znova. Po 10 minútach sa režim brúsenia automaticky resetuje.
- Citlivosť.** Na nastavenie citlivosti voči okolitému svetlu použite gombík citlivosti (10). Červená bodka na stupnici zodpovedá odporúčanému nastaveniu citlivosti v štandardnej situácii.
- Posúvač snímača.** Posúvač snímača je možné nastaviť do dvoch rozličných polôh. V závislosti od polohy sa zmenší (11-A) alebo zväčší (11-B) detekčný uhol okolitého svetla, napr. kazeta reaguje silnejšie alebo slabšie na okolité zdroje svetla.
- Spínač otvorenia.** Spínač otvorenia (12) umožňuje zvoliť oneskorenie otvorenia z tmy na svetlo. „Rýchlo“ znamená oneskorenie 0,1–0,35 s a odporúča sa pre krátke procesy zvärania. Ak sa vyberie „pomaly“, oneskorenie sa zväčší na > 0,35 s. Toto nastavenie sa má použiť pre dlhé procesy zvärania a impulznú techniku.

Čistenie

Kazetu a predné sklo je nutné pravidelne čistiť použitím jemnej látky. Nepoužívajte žiadne silné alebo abrazívne čistiace prostriedky a alkohol. Poškriabané alebo poškodené sklo sa musí vymeniť.

Skladovanie

Zväracia prilba sa musí skladovať pri izbovej teplote a nízkej vlhkosti. Skladovanie prilby v pôvodnom obale predlží životnosť batérií.

Výmena predného skla

Slačením spony na jednej strane (13) uvoľníte predné sklo a potom ho vyberte. Do spony na jednej strane (14) nasadíte nové predné sklo. Predné sklo poľahčite do spony na druhej strane a upevnite ho na svoje miesto. Táto činnosť vyžaduje mierny tlak, aby za zabezpečil požadovaný účinok tesnenia predného skla.

Výmena batérií (pozri obal)

Kazeta má vymeniteľné lítiové článkové batérie typu CR2032. Ak zväracia prilbu používate s prípojkou čerstvého vzduchu, pred výmenou batérií musíte odobrať licie tesnenie. Batérie je nutné vymeniť, ak LED na kazete (9) blíkajú zelenou farbou.

- Opatne odoberte kryt batérie (15)
- Batérie vyberte a zlikvidujte ich v súlade s národnými predpismi o špeciálnom odpade (16)
- Vložte batérie typu CR2032 tak, ako je zobrazené (17)
- Opatne opäť nasadte kryt batérie (18)

Ak tieniaca kazeta po zapálení zväracieho oblúka nestmavne, skontrolujte, prosím, polaritu batérie. Ak chcete skontrolovať, či sú batérie ešte dostatočne nabité, držte tieniacu kazetu oproti svietiacej lampe. Ak blíkajú zelená LED (9), batérie sú vybité a musia sa okamžite vymeniť. Ak tieniaca kazeta nefunguje správne aj v prípade správnej výmeny batérií, musí sa považovať za nefunkčnú a musí sa vymeniť.

Vybratie/nasadenie kazety(pozri obal)

- Vytiahnite gombík úrovne ochrany (19)
- Opatne odoberte kryt batérie (15)
- Uvoľnite pružinu uchytenia kazety tak, ako je zobrazené (20)
- Kazetu opatne vyklapte (21)
- Uvoľnite snímač, ako je zobrazené (22)
- Sateľit vytiahnite cez otvor v prilbe (23)
- Sateľit otočte o 90° a pretlačte cez otvor v prilbe (24)
- Kazetu vyklapte

Kazetu nasadte v opačnom poradí.

Riešenie problémov

Kazeta sa nestmavuje

- Nastavte citlivosť (10)
- Zmeňte polohu posúvača snímača (11)
- Deaktivujte režim brúsenia (7)
- Vyčistite snímač alebo predné sklo
- Skontrolujte prúd svetla k snímaču
- Vymeňte batérie

Kazeta blíkajú

- Zmeňte polohu spínača otvorenia (12)
- Vymeňte batérie

Slabý výhľad

- Vyčistite predné sklo alebo kazetu
- Podľa spôsobu zvärania nastavte úroveň ochrany
- Zvýšte okolité osvetlenie

Zväracia prilba sa posúva

- Nastavte alebo dotiahnite hlavový popruh

Špecifikácie

(Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny)

Úroveň ochrany	DIN4 (režim osvetlenia) DIN5 – DIN 13 (režim tma)
Ochrana UV/IR	Maximálna ochrana v režimoch svetlo a tma
Doba prepnutia z režimu svetlo do režimu tma	175µs (23°C / 73°F) 120µs (55°C / 131°F)
Doba prepnutia z režimu tma do režimu svetlo	rychlo = 0,1 ... 0,35 s pomaly = > 0,35 s
Rozmery kazety	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Rozmery zorného poľa	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Elektrické napájanie	Solárne články, 2 ks Li batérie 3V vymeniteľné (CR2032)
Hmotnosť	490 g / 17,284 oz
Prevádzková teplota	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Teplota skladovania	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klasifikácia podľa EN379	Optická trieda = 1 Rozptyl svetla = 1 Homogenita = 1 Závislosť zorného uhla = 2
Normy	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Náhradné diely (pozri obal)

- Prilba (bez kazety)
- Kazeta spolu s bočnicami (sateľitmi)
- Predné sklo
- Bočné spony
- Vnútorne ochranné sklo
- Gombík potenciometra
- Gombík citlivosti
- Kryt batérie
- Hlavový popruh so zapínaním
- Čelenka (potítko)

SLOVENSKO

Varnostna navodila

Pred uporabo čelade preberite navodila za uporabo čelade. Preverite, če je čelna leča pravilno nameščena. Če napak ni možno popraviti, ji treba prenehati z uporabo kasete.

Varnostni ukrepi in zaščitne omejitve

Med varjenjem se sproščata toplota in sevanje, ki lahko povzročita poškodbo oči in kože. Ta izdelek ščiti oči in obraz. Men nošenjem čelade so vaše oči že zaščitene pred ultravijoličastim in infrardečim sevanjem, ne glede na faktor zaščite. Za zaščito ostalih delov telesa nosite ustrezno zaščitno obleko. V nekaterih primerih lahko pri določeni osebah delci in med varjenjem sproščene substance povzročijo alergične kožne reakcije. Materiali, ki pridejo v stik s kožo, lahko pri občutljivih osebah povzročijo alergične reakcije. Varnostna varilna čelada se se sme uporabljati le za varjenje in brušenje, ne pa za druga dela. Optrel ne jamči za uporabo varilne čelade v drugačne namene od predpisanih ter za neupoštevanje navodil za uporabo. Čelada je primerna za vse varilne postopke, **razen zalasersko varjenje**. *Prosimo, upoštevajte priporočeno nivo zaščite na pokrovu v skladu z EN169.*

Stanje pripravljenosti

Kaseta ima funkcijo samodejnega izklopa, ki poveča življenjsko dobo storitve. Če solarna celica ni osvetljena dlje od približno 15 minut, se kasete samodejno izklopi. Za ponovno aktiviranje kasete mora biti solarna celica za kratek čas izpostavljena dnevnim svetlobi.

Če varilnega filtra ne morete ponovno aktivirati, in ne ugasne, ko nastane varilni oblak, pomeni, da ne deluje in ga je treba zamenjati.

Jamstvo in odgovornost

Glede jamstva si oglejte navodila nacionalne prodajne organizacije Optrel. Za dodatne informacije se obrnite na vašega prodajalca opreme Optrel.

Jamstvo velja le za material in napake pri izdelavi. V primeru poškodbe zaradi nepravilne uporabe, nepooblaščenega posega ali za uporabo, ki je proizvajalec ni predvidel, jamstvo in obveznosti prenehajo. Prav tako prenehajo veljati jamstvo in obveznosti, če se uporabljajo nadomestni deli, ki jih ni prodal Optrel.

Način uporabe (glej ovitek)

- Čelni trak.** Prilagodite zgornji čelni trak (1) na velikost vaše glave. Pritisnite zobati gumb (2) in ga obrnite dokler čelni trak varno ne sede, vendar brez stiskanja.
- Razdalja med očmi in kotom čelade.** S sprostitvijo zaklepnih gumbov (3), je možno nastaviti razdaljo med kaseto in očmi. Namestite obe strani enako in ne nagibajte. Potem ponovno pritrjujete zaklepni gumb. Kot čelade je možno nastaviti sz vrtilnim preklonnikom (4)
- Nivo zaščite.** Nivo zaščite je možno spremeniti z obračanjem gumba (5). Odvisno od položaja stikala (6) ga lahko nastavimo v območju od DIN 5 do DIN 9 ali DIN 9 do DIN 13.
- Način brušenja.** Pritisnite gumb za nivo zaščite (7) in preklonite kaseto v način brušenja. V tem načinu se kasete deaktivira in ostane v svetlem načinu. Aktivirani način brušenja je označen z utripajočim rdečim LED (8) v čeladi. Za dekatiranje načina brušenja pritisnite gumb za nivo zaščite. Po 10 minutah se način brušenja samodejno ponastavi.
- Občutljivost.** Za nastavitve občutljivosti osvetlitve okolja uporabite gumb za občutljivost (10). Rdeča pika na skali ustreza priporočeni nastavitvi občutljivosti v standardni situaciji.
- Drsnik za občutljivost.** Drsnik za občutljivost lahko nastavite v dva položaja. Odvisno od položaja se zmanjša (11-A) ali poveča (11-B) kot detekcije osvetlitve okolice, t.j. kasete reagira slabše na svetlobne vire.
- Začetno stikalo.** Začetno stikalo (12) omogoča izbiro začetne zakasnitve med temo in svetlobo. "Hitro" pomeni zakasnitve od 0.1-0.35 s in je priporočljiva za hitre varilne procese. Če izberete "počasni" je zakasnitve podaljšana na > 0.35s. Ta nastavitve se uporablja za dolge varilne postopke in impulzne tehnike.

Čiščenje

Kaseta in čelno lečo je treba redno čistiti z mehko krpo. Ni dovoljena uporaba močnih čistilnih sredstev, alkohola ali abrazivnih čistilnih sredstev. Opraskane in poškodovane leče je treba zamenjati.

Hramba

Varilno čelado je treba hraniti pri sobni temperaturi in na nizki vlažnosti. Hramba čelade v originalni embalaži poveča življenjsko dobo baterij.

Zamenjava čelne leče

Pritisnite na zaponko (13) ter tako sprostite čelno lečo in jo odstranite. Namestite novo čelno lečo na eno strani v zaponko (14). Potegnite čelno lečo do druge zaponke in jo zapnete. To zahteva nekaj tlaka, da tako zagotovite tesnejše tesnila na čelni leči.

Zamenjava baterij (glej ovitek)

Kaseta ima izmenjive litijve baterije, tipa CR2032. Če uporabljate varilno čelado s povezavo na svež zrak, morate pred zamenjavo baterij najprej odstraniti čelno tesnilo. Baterije je treba zamenjati, ko LED na kaseti (9) utripa v zeleni barvi.

- Previdno odstranite pokrov baterij (15)
- Odstranite baterije in jih odložite skladno z nacionalnimi predpisi o posebnih odpadkih (16).
- Vstavite baterije tipa CR2032, kot je prikazuje (17)
- Previdno odstranite pokrov baterij (18)

Če zaslon kasete ne potemni, ko se pojavi varilni oblak, preverite polarizacijo baterij. Da preverite ali imajo baterije zadostno moč, držite zaslon kasete na svetlobisvetilke. Če LED (9) utripa v zeleni barvi, so baterije prazne in jih je treba takoj zamenjati. Če zaslon kasete ne deluje pravilno, kljub pravilno vstavljenim baterijam, je neuporaben in ga je treba zamenjati.

Odstranitev/namestitev kasete(glej ovitek)

- Izvlcite gumb za nivo zaščite (19)
 - Previdno odstranite pokrov baterij (15)
 - Sprostite zadrževalno vzmet kasete, ko to prikazuje (20)
 - Previdno nagnite kaseto (21)
 - Odklenite satelit, kot to prikazuje (22)
 - Izvlcite satelit skozi rezo v čeladi (23)
 - Satelit zavrtilite za 90° in ga potisnite skozi odprtino v čeladi (24)
 - Nagnite kaseto
- Kaseta namestite v obratnem vrstnem redu.

Iskanje napak

Kaseta ne potemni

- Nastavite občutljivost (10)
- Spremeni položaj drsnika senzorja (11)
- Deaktiviranje načina brušenja (7)
- Očistite senzorje ali čelno lečo
- Preverite dostop svetlobe do senzorja
- Zamenjajte baterij

Motnje na kaseti

- Spremeni položaj drsnika senzorja (12)
- Zamenjajte baterij

Slaba vidljivost

- Očistite čelno lečo ali kaseto
- Prilagodite nivo zaščite na varilni postopek
- Pojavite svetlobo okolice

Zdrsi varilne čelade

- Prilagodite/zategnite čelni trak

Podatki

(Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb)

Nivo zaščite	DIN4 (svetel način) DIN5 – DIN13 (temen način)
UV/IR zaščita	Največja stopnja svetlega in temnega načina
Čas preklopa iz svetlobe v temo	175µs (23°C/73°F) 120µs (55°C/131°F)
Čas preklopa iz svetlobe v temo	hitro = 0.1 ... 0.35s počasni => 0.35s
Dimenzije kasete	90 x 110 x 7mm / 3.55 x4.33 x 0.28"
Dimenzije vidnega polja	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Napajanje	Sončne celice, 2 Li 3V bateriji, izmenjivi (CR2032)
teža	490 g / 17.284 oz
Delovna temperatura	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Temperatura skladiščenja	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klasifikacija po EN 379	Optični razred = 1 Razpršitev svetlobe = 1 Homogeničnost = 1 Odvsnost od vidnega kota = 2
Standardi	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Nadomestni deli (glej ovitek)

- Čelada (brez kasete)
- Kaseta s satelitom
- Čelna leča
- Drnsne zaponke
- Notranja zaščitna leča
- Gumb potencijometra
- Gumb za občutljivost
- Pokrov baterije
- Čelni trak s sponko
- Potni trak

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi casca. Verificați ca lentila de acoperire față să fie corect pusă. Dacă nu pot eliminate erorile, trebuie să nu mai folosiți cartușul.

Precauții și restricții de protecție

În timpul procesului de sudare se degajă căldură și radiații care pot cauza leziuni ale ochilor și pielii. Acest produs oferă protecție ochilor și feței. Când purtați casca, ochii sunt deja protejați la radiațiile ultraviolete și infraroșii de nivel de umbrire. Pentru a vă proteja restul corpului, trebuie să purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. În anumite situații particulele și substanțele eliberate în timpul procesului de sudare pot genera la persoanele cu anumite predispoziții reacții alergice ale pielii. Materiale care vin în contact cu pielea pot cauza reacții alergice la persoanele sensibile la astfel de reacții. Casca de protecție pentru sudură trebuie folosită numai la sudură sau polizare și nu pentru alte aplicații. Opreți nu își asumă nici o responsabilitate în situația în care casca de sudură este folosită în alte scopuri decât cele precizate sau dacă instrucțiunile de utilizare nu sunt respectate. Casca este adecvată pentru toate procedurile de sudură omologate, **cu excepția sudurii cu laser**. *Vă rugăm să luați la cunoștință nivelul de protecție recomandat în concordanță cu EN169 de pe copertă.*

Regim de repaus

Cartușul are o funcție automată de deconectare, care prelungeste durata de utilizare. Dacă celulele solare nu sunt iluminate timp de aproximativ 15 minute, cartușul se deconectează automat. Pentru a reactiva cartușul, celulele solare trebuie expuse un timp scurt la lumina zilei.

Dacă filtrul de sudare nu poate fi reactivat sau nu se opacează când arcul sudurii este amorțit, trebuie considerat ca nefuncțional și înlocuit.

Garanție și responsabilitate

Pentru prevederile de garanție, vă rugăm să vedeți instrucțiunile organizației naționale de vânzare a Oprel. Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să contactați reprezentantul Oprel.

Garanția este acordată doar pentru defecte de material și fabricație. În cazul în care apar defecțiuni datorate utilizării incorecte, intervențiilor neautorizate sau unor utilizări neconforme cu cele prevăzute de producător, garanția sau responsabilitatea producătorului nu mai sunt valabile. De asemenea garanția nu mai este valabilă dacă se folosesc piese de schimb altele decât cele vândute de către Oprel.

Mod de utilizare (vezi coperta)

- Bandă pentru cap.** Ajustați banda superioară (1) la mărimea capului dumneavoastră. Apăsăți butonul cu clichet (2) și rotiți până când banda pentru cap este prinsă în siguranță, dar fără a exercita presiune.
- Distanța de la ochi și unghiul căștii.** Prin eliberarea butoanelor de blocare (3), distanța dintre cartuș și ochi poate fi ajustată. Ajustați amândouă părțile în mod egal și nu basculați. Apoi strângeți din nou butoanele de blocare. Unghiul căștii poate fi reglat prin butonul rotativ (4).
- Nivelul de protecție.** Nivelul de protecție poate fi modificat prin rotirea butonului (5). În funcție de poziția întrerupătorului (6), se poate seta gama de la DIN 5 la DIN 9 sau de la DIN 9 la DIN 13.
- Mod pentru polizare.** Apăsăți butonul de nivel de protecție (7) pentru a comuta cartușul la modul pentru polizare. În acest mod cartușul este dezactivat și rămâne în mod clar. Activarea modului pentru polizare este indicată de LED-ul (8) roșu intermitent în interiorul căștii. Pentru a dezactiva modul pentru polizare, apăsați din nou butonul de nivel de protecție. După 10 minute, modul pentru polizare este resetat în mod automat.
- Sensibilitate.** Folosiți butonul de sensibilitate (10) pentru a determina sensibilitatea la lumina ambientală. Punctul roșu de pe scară corespunde sensibilității recomandate pentru setare în situații uzuale.
- Buton glisant senzor.** Butonul glisant al senzorului poate fi fixat în două poziții diferite. În funcție de poziție, unghiul detectării luminii ambientale este redus (11-A) sau majorat (11-B), respectiv cartușul reacționează mai mult sau mai puțin puternic la sursele de lumină înconjurătoare.
- Întrerupător pentru deschidere.** Întrerupătorul pentru deschidere (12) permite selectarea unui interval de timp de deschidere de la opac la clar. „Rapid” înseamnă un interval de 0,1-0,35 s și este recomandat pentru procese de sudură scurte. Dacă este selectat „lent”, intervalul de timp se prelungeste la > 0,35 s. Această setare trebuie folosită pentru procese de sudură îndelungate sau pentru tehnici pulsatorii.

Curățare

Cartușul și lentila lentila de acoperire față trebuie curățate periodic cu o lavetă moale. Nu trebuie folosiți agenți puternic de curățare, alcool sau agenți de curățare abrazivi. Lentilele zgâriate sau deteriorate trebuie înlocuite.

Depozitare

Casca de sudură trebuie depozitată la temperatura camerei și la umiditate joasă. Depozitarea căștii în ambalajul original va crește durata de viață funcțională a bateriilor.

Înlocuirea lentilei de acoperire față

Apăsăți clema laterală (13) pentru a elibera lentila de acoperire față și o îndepărtați. Atașați noua lentilă de acoperire față la clema laterală (14). Trageți lentila de acoperire față în jurul celei de a doua cleme și o fixați o în locaș. Această acțiune necesită o anumită presiune pentru a ne asigura de efectul dorit al garniturii lentilei de acoperire față.

Înlocuirea bateriilor (vezi coperta)

Cartușul are baterii Lithium tip pastilă ce pot fi înlocuite, tip CR2032. Dacă folosiți casca de sudură cu un record de aer proaspăt, trebuie să scoateți garnitura de etanșare a feței înainte de a înlocui bateriile. Bateriile trebuie înlocuite când LED-ul de pe cartuș (9) luminează intermitent verde.

- Îndepărtați butonul de nivel de protecție (15)
- Îndepărtați bateriile și evacuați-le conform reglementărilor naționale privitoare la deșeurile speciale (16)
- Introduceți bateriile de tip CR2032, așa cum se arată la (17)
- Reagezați cu atenție capacul bateriilor (18)

În cazul în care cartușul de umbrire nu opacează atunci când este amorțit arcul sudurii, vă rugăm să verificați polaritatea bateriilor. Pentru a verifica dacă bateriile mai au suficientă energie, țineți cartușul de umbrire contra unei lămpi strălucitoare. Dacă LED-ul (9) verde luminează intermitent, bateriile sunt consumate și trebuie înlocuite imediat. Dacă cartușul de umbrire nu funcționează corect, cu toate că bateriile au fost corect înlocuite, trebuie declarat nefuncțional și înlocuit.

Îndepărtarea/instalarea cartușului(vezi coperta)

- Extrageți butonul de nivel de protecție (19)
- Îndepărtați cu atenție capacul bateriilor (15)
- Deblocați arcul de reținere a cartușului, așa cum se arată (20)
- Basculați cu atenție cartușul în exterior (21)
- Deblocați satelitul, așa cum se arată (22)
- Trageți în exterior satelitul prin orificiul din cască (23)
- Rotiți satelitul cu 90° și împingeți prin orificiul în cască (24)
- Basculați afară cartușul

Cartușul se montează în ordinea inversă.

Detectarea și remedierea defecțiunilor

Cartușul nu se opacează

- Reglați sensibilitatea (10)
- Schimbați poziția butonului glisant al senzorului (11)
- Dezactivați modul pentru polizare (7)
- Curățați senzorii sau lentilele de acoperire din față
- Verificați fluxul de lumină către senzor
- Înlocuiți bateriile

Cartușul pâlpâie

- Schimbați poziția întrerupătorului de deschidere (12)
- Înlocuiți bateriile

Vizibilitate slabă

- Curățați lentilele de acoperire din față sau cartușul
- Adaptați nivelul de protecție la procedura de sudare
- Intensificați lumina ambientală

Casca de sudare alunecă

- Ajustați/strângeți banda capului

Specificații

(Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice)

Nivelul de protecție	DIN4 (mod clar) DIN5 – DIN 13 (mod opac)
Protecție UV/IR	Protecție maximă în modulele clar și opac
Tempul de comutare de la clar la opac	175μs (23°C/73°F) 120μs (55°C/131°F)
Tempul de comutare de la opac la clar	rapid = 0,1... 0,35 s lent = > 0,35 s
Dimensiunile cartușului	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Dimensiunile câmpului vizual	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Alimentarea cu energie	Celule solare, 2 buc. baterii LI 3V înlocuibile (CR2032)
Greutate	490g / 17,284 oz
Temperatura de utilizare	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Temperatura de depozitare	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Clasificarea conform EN379	Clasa optică = 1 Dispersia luminii = 1 Omogenitate = 1 Dependența de unghiul de vedere = 2
Standarde	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Piese de schimb (vezi copertă)

- Cască (fără cartuș)
- Cartuș, inclusiv satelit
- Lentilă de acoperire față
- Clema laterală
- Lentilă de protecție interioară
- Buton potențiometrului
- Buton sensibilitate
- Capac baterii
- Banderolă de cap cu strângere
- Bandă antiinspirație

EESTI

Ohutusjuhised

Palun lugege enne kiivri kasutamist läbi kasutusjuhised. Kontrollige, kas esikatte klaas on paigaldatud korrektselt. Kui vigade kõrvaldamine ei ole võimalik, tuleb sirmi kasutamine lõpetada.

Ettevaatusabinõud ja turvapiirangud

Keevitusoimingu ajal eralduv kuumus ja kiirgust, mis võivad kahjustada silmi ja nahka. Antud toode pakub kaitsesilmadele ja näole. Kiivri kandes on teie silmad, hoolimata varjatesemest, alati ultraviolet- ja infrapunakiirguse eest kaitsitud. Ülejäädud kehapiirkondade kaitsmiseks tuleb kanda vastavat kaitserõivastust. Teatud asjaoludel võivad keevitusoimingu käigus eralduvad osakesed ja ained põhjustada vastava eelsoodumusega isikute nahal allergilisi reaktsioone. Nahaga kokkupuutuvad materjalid võivad põhjustada vastuvõttel isikutel allergilisi reaktsioone. Keevitamiseks mõeldud kaitsekiivrit tohib kasutada ainult keevitamisel ja lihvimisel, kuid mitte muude toimingute teostamiseks. Optrel ei kannu mingisugust vastutust, kui keevituskiivrit kasutatakse mittesõltelisele või kasutusjuhiseid eirates. Kiivrer sobib kasutamiseks kõigi väikjakuunenud keevitusoimingu puhul, välja arvatud laserkeevitus. *Palun pöörake tähelepanu ümbrisel märgitud soovitatavale kaitsetasemele, mis on vastavuses standardiga EN169.*

Puhkerežiim

Sirmil on automaatne väljalülitusfunktsioon, mis pikendab selle kasutusiga. Kui päikesepatareid ei lange valgust umbes 15 minuti jooksul, siis lülitub sirm automaatselt välja. Sirmi sisselülitamiseks piisab päevavalguse lühiajalisest langemisest päikesepatareile. Kui keevitusfiltrit ei ole võimalik sisse lülitada või see ei tumene keevituskaare süttimisel, tuleb see lüüda mitte töötavaks ja välja vahetada.

Garantii ja vastutus

Garantii tingimustega tutvumiseks vaadake Optrel üleriikliku müügiorganisatsiooni ettekirjutusi. Asjakohase lisateabe saamiseks pöörduge Optrel edasimüüja poole. Garantii kehtib ainult materjali ja tootmisdefektide puhul. Sobimatust kasutamisest, omavolilisest sekkumisest või tootja poolt mitte ette nähtud kasutusviisist tingitud kahjude korral garantii ega vastutus ei kehti. Samuti ei kehti garantii ega vastutus juhul, kui kasutatakse varuosi, mida pole müünud Optrel.

Kuidas kasutada (vt ümbrisel)

- Peapael.** Kohendage ülemist reguleerimispaela (1) vastavalt oma pea mõõtmetele. Vajutage pöörnupp (2) sisse ja keerake seda, kuni peapael istub kindlalt, kuid survet andamata.
- Kaugus silmadest ja kiivri kaldenurk.** Lukustusnuppe vabastamisel (3) saab reguleerida sirmi ja silmade vahelist kaugust. Reguleeringe mõle-mal küljed ühtemoodi ja ärge kallutage. Seejärel kinnitage uuesti lukustusnupud. Kiivri kaldenurka saab reguleerida pöörnuru (4) abil.
- Kaitsetase.** Kaitsetaseme muutmiseks keerake nuppu (5). Olenevalt lüüti (6) asendist saab kaitsetaset määrata vahemikus DIN 5 kuni DIN 9 või DIN 9 kuni DIN 13.
- Lihvimisrežiim.** Sirmi lülitamiseks lihvimisrežiimile vajutage kaitsetaseme nuppu (7). Antud režiimis on sirm deaktiveeritud ja püsib heledas režiimis. Sisselülitatud lihvimisrežiimi tähistab punane vilkuv LED-tuli (8) kiivri sees. Lihvimisrežiimi deaktiveerimiseks vajutage uuesti kaitsetaseme nuppu. 10 minuti möödumisel lähtestatakse lihvimisrežiim automaatselt.
- Tundlikkus.** Ümbriseva valgustundlikkuse määramiseks kasutage tundlikkusnuppu (10). Skaalal paiknev punane punkt vastab soovitatavale tundlikkussättele standardoluldes.
- Anduri liugur.** Anduri liugurit saab seadistada kahte eri asendisse. Olenevalt asendist vähendatakse (11-A) või suurendatakse (11-B) ümbriseva valguse tuvastamisnurka, st sirm reageerib ümbrisevatele valgusallikatele rohkem või vähem intensiivselt.
- Avamislüüti.** Avamislüüti (12) võimaldab valida avanemisviivitus tumedast heledani. „Fast“ (kiire) tähendab viivitus 0,1-0,35 sek ja seda soovitatakse lühiajaliste keevitamistoimingute puhul. Valides „slow“ (aeglane), pikeneb viivitus > 0,35 sek. Antud seadistust tuleks kasutada pikaajalist keevitusoimingu ja impulss tehnikate korral.

Puhastamine

Sirmi ja esikatte klaasi tuleb puhastada regulaarselt pehme ridelapiga. Kasutada ei tohi tugevatoimelisi puhastusaineid, alkoholi ega soovitava toimega puhastusaineid. Kriimustatud või kahjustatud klaasi tuleb välja vahetada.

Hoiustamine

Keevituskiivrit tuleb hoiustada toatemperatuuril madala õhuniiskusega ruumis. Kiivri hoiustamine originaalpakendis suurendab patareide kasutusiga.

Esikatte klaasi vahetamine

Vajutage esikatte klaasi vabastamiseks sisse üks külgklamber (13) ja seejärel eemaldage klaas. Ühendage uus esikatte klaas ühe külgklambri (14). Tõmmake esikatte klaasi teise külgklambri ja kinnitage see oma kohale. Antud toiming vajab teatava surve rakendamist, et tagada esikatte klaasi tihendi soovitud toimet.

Patareide vahetamine (vt ümbrisel)

Sirmi kasutatakse CR2032-tüüpi vahetatava liitium-nööppatareid. Kui te kasutate värsket õhu ühendusega keevituskiivrit, tuleb enne patareide vahetamist eemaldada näoühend. Patareid tuleb välja vahetada siis, kui sirmi LED-tuli (9) vilgub roheliselt.

- Eemaldage ettevaatlikult patarei kate (15)
 - Eemaldage patareid ja vabanege neist vastavalt erijäätmete kahestatud riiklikele normatiividele (16)
 - Sisestage CR2032-tüüpi patareid nagu näidatud joonisel (17)
 - Asetage ettevaatlikult tagasi patarei kate (18)
- Kui varjesirm ei tumene keevituskaare süttimisel, kontrollige patareide polaarust. Kontrollimaks, kas patareide toitevõimsus on piisav, hoidke varjesirmi vastu eredad lambivalgust. Kui roheline LED-tuli (9) vilgub, siis on patareid tühenenud ja need tuleb viivitamatult välja vahetada. Kui varjesirm ei tööta, vaatamata korrektsele teostatud patareivahetusele, korraldalt, tuleb sirm lüüda kasutamiskõlbmatuks ja välja vahetada.

Sirmi eemaldamine/paigaldamine vt ümbrisel)

- Tõmmake välja kaitsetaseme nupp (19)
 - Eemaldage ettevaatlikult patarei kate (15)
 - Avage sirmi kinnitusvõrgu nagu näidatud joonisel (20)
 - Kallutage sirm ettevaatlikult välja (21)
 - Avage satelliit nagu näidatud joonisel (22)
 - Tõmmake satelliit kiivri lõhe kaudu välja (23)
 - Pöörake satelliiti 90° ja lüüake see läbi kiivri ava (24)
 - Kallutage välja sirm
- Sirmi paigaldamine toimub vastupidises järjekorras.

Vaotsing

Sirm ei tumene

- Reguleeringe tundlikkust (10)
- Muutke anduri liuguri asendit (11)
- Lülitage lihvimisrežiim välja (7)
- Puhastage andurit või esikatte klaas
- Kontrollige andurile langevat valgusvooгу
- Vahetage patareid

Sirm värleleb

- Muutke avamislüüti asendit (12)
- Vahetage patareid

Kehv nähtavus

- Puhastage esikatte klaasi või sirm
- Reguleeringe kaitsetaset vastavalt keevitusoimingu
- Suurendage ümbriseva valguse taset

Keevituskiivri libiseb

- Reguleeringe/pinguladage peapaela

Tehnilised andmed

(Me jätame endale õiguse via läbi tehnilisi muudatusi)

Kaitsetase	DIN4 (hele režiim) DIN5 – DIN 13 (tume režiim)
UV/IR-kaitse	Maksimaalne kaitse heledas ja tumedas režiimis
Lülitumisaeg heledast tumedasse	175µs (23 °C / 73 °F) 120µs (55 °C / 131 °F)
Lülitumisaeg tumedast heledasse	fast (kiire) = 0,1 ... 0,35 s slow (aeglane) => > 0,35 s
Sirmi mõõtmed	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Vaatevälja mõõtmed	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Toide	Päikesepatareid, 2 lk, L1-patareid 3V, vahetatavad (CR2032)
Kaal	490 g / 17,284 untsi
Töötemperatuur	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F
Hoiustamistemperatuur	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F
Klassifikatsioon vastavalt standardile EN379	Optiline klass = 1 Valguse hehitus = 1 Homogeensus = 1 Nähtavuse sõltuvuse nurk = 2
Standardid	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Komplekti osad (vt ümbrisel)

- Kiivri (ilmasirm)
- Sirm, sh satelliit
- Esikatte kate
- Külgklambriid
- Sisemine kaitseklau
- Potentsiomeetri nupp
- Tundlikkusnupp
- Patarei kate
- Kinnitiga peapael
- Higipael

LIETUVIŠKAI

Saugos nurodymai

Prieš naudodami apsauginį šalmą prašom perskaityti naudojimo instrukcijas. Patikrinkite, ar priekinio dangtelio lėšis [įtaisytas tinkamai]. Jei nepavyksta pašalinti triukšų, privatote nenukrauti kasėtės naudojimą.

Atsargumo priemonės ir apribojimai apsaugos sumetimais

Suvirinimo proceso metu išsiskiria šiluma ir spinduliuotė, kurios gali pakenkti akių ir odai. Šis gaminys teikia akių ir veido apsaugą. Užsidėjęs apsauginį šalmą, jūsų akys visada būna apsaugotos nuo ultravioletinės ir infraraudonosios spinduliuotės, nepriklausomai nuo užtamsinimo lygio. Norėdami apsaugoti kitas savo kūno dalis, taip pat privatote vilkėti tinkamas apsauginius drabužius. Esant tam tikroms aplinkybėms, suvirinimo proceso metu išsiskyrusios dalelės ir aptažymai į alergiją linkusiems asmenims gali sukelti alerginę odos reakciją. Medžiagos, kurios patenka ant odos, jautriems asmenims gali sukelti alerginę reakciją.

Suvirintojo apsauginis šalmas leidžiama naudoti tik atliekant suvirinimo ir šlifavimo, o ne bet kokius kitus darbus. „Optrel“ neprisima atsakomybės tais atvejais, kai suvirintojo apsauginis šalmas naudojamas ne pagal paskirtį arba nesilaikant naudojimo instrukcijų. Šis apsauginis šalmas tinka visoms žinomoms suvirinimo procedūroms, išskyrus lazerinį suvirinimą. *Prašom atkreipti dėmesį į rekomenduojamą apsaugos lygį pagal EN 169, nurodytą ant dangtelio.*

Neaktyvūs režimai

Kasėtėje įdiegta automatinio išsijungimo funkcija, kuri palgina naudojimo trukmę. Jei ant saulės elementų maždaug 15 minučių nekrinta šviesa, kasėtė automatiškai išsijungia. Norint vėl įjungti kasėtę, saulės elementus trumpą laiką turi veikti dienos šviesa.

Jei suvirinimo filtro neįmanoma vėl įjungti arba jis neaptamsėja uždegus suvirinimo lanką, suvirinimo filtras laikytinas neveikiančiu ir jį būtina pakeisti.

Garantija ir atsakomybė

Garantijos sąlygos išdėstytos „Optrel“ prekybos įmonės jūsų šalyje instrukcijose. Dėl išsamesnės informacijos šiuo klausimu prašom kreiptis į jus aptarnaujantį „Optrel“ prekybos atstovą. Garantija suteikiama tik maždaug ir gamybos brokui. Atsiradus gedimui, kurių priežastis yra netinkamas naudojimas, armdys be leidimo arba naudojimas ne pagal gamintojo nurodytą paskirtį, garantija arba atsakomybė nebegalioja. Atsakomybė ir garantija taip pat nebegalioja, jei naudojamos atsarginės dalys, įsigytos ne iš „Optrel“.

Kaip naudoti (žr. dangtelį)

- Antgalvinė juosta.** Sureguliuokite viršutinę reguliavimo juostą (1) pagal savo galvos dydį. Įspauskite reiketinę rankenėlę (2) ir ją sukite tol, kol antgalvinė juosta priglus tvirtai, tačiau nespaus galvos.
- Atstumas nuo akių ir apsauginio šalmo kampas.** Atleiskus fiksavimo rankenėles (3), galima sureguliuoti atstumą tarp kasėtės ir akių. Abi puses sureguliuokite vienodai ir nepakreipkite. Paskui vėl užvertkite fiksavimo rankenėles. Apsauginio šalmo kampa galima sureguliuoti sukamąja rankenėle (4).
- Apsaugos lygis.** Apsaugos lygį galima pakeisti sukant rankenėlę (5). Priklausomai nuo perjungiklio (6) padėties, apsaugos lygį galima nustatyti nuo DIN 5 iki DIN 9 arba nuo DIN 9 iki DIN 13.
- Šlifavimo režimas.** Norėdami perjungti kasėtę į šlifavimo režimą, paspauskite apsaugos lygio rankenėlę (7). Įjungus šį režimą, kasėtė atjun-giamai ir toliau veikia šviesiuoju režimu. Įjungta šlifavimo režimo raud-donas blyksintis šviesos diodas (8), esantis apsauginio šalmo viduje. Norėdami išjungti šlifavimo režimą, dar kartą paspauskite apsaugos lygio rankenėlę. Po 10 minučių šlifavimo režimas automatiškai atstatomas.
- Jautris.** Norėdami nustatyti išorinio apšvietimo jautrį, naudokite jautrio rankenėlę (10). Raudonas taškas skalėje atitinka rekomenduojamą jautrio nustatymą esant standartinėi situacijai.
- Jutiklių slankiklis.** Jutiklių slankiklį galima nustatyti į dvi skirtingas padėtis. Priklausomai nuo padėties, išorinio apšvietimo aptikimo kampas sumažėja (11-A) arba padidėja (11-B). T. y. kasėtė stipriau arba silpniau rea-guoja į išorinio apšvietimo šaltinius.
- Atidarymo perjungiklis.** Atidarymo perjungiklis (12) teikia galimybę pasirinkti atidarymo dėsą persijungiant iš tamsiojo į šviesųjį režimą. Nu-statymas „greitas“ reiščia 0,1–0,35 sek. dėsą ir rekomenduojamas trump-palaikių suvirinimo procesų atvejais. Pasirinkus nustatymą „lėtas“, dėsą padidinama iki 0,35 sek. Šis nustatymas naudojamas ilgalaikių suvirinimo procesų ir impulsinių technologijų atvejais.

Valymas

Kasėtę ir priekinio dangtelio lėšį būtina reguliariai valyti minkštu audeklu. Negalima naudoti stiprių valiklių, spirito ar abrazyvinių valiklių. Subraižytus ar apgadintus lėšius būtina pakeisti.

Laikymas

Suvirintojo apsauginis šalmas turi būti laikomas kambario temperatūros ir mažos drėgmės sąlygomis. Laikant apsauginį šalmą originaliojoje pakuotėje, pailgėja baterijų naudojimo trukmė.

Priekinio dangtelio lėšio keitimas

Įspauskite vieną šoninį gnybtą (13), kad priekinio dangtelio lėšis atsilsivintų, paskui jį nuimkite. Naują priekinio dangtelio lėšį įspauskite į vieną šoninį gnybtą (14). Priekinio dangtelio lėšį patraukite prie antro šoninio gnybto ir spauskite į gnybtą. Šis veiksmas atliekamas nestipriai spaudžiant, kad priekinio dangtelio lėšio tarpiklis tinkamai atliktų savo funkciją.

Baterijų keitimas (žr. dangtelį)

Kasėtėje naudojami keičiamieji tabletės tipo licio elementai (tipas CR2032). Jei naudojate suvirintojo apsauginį šalmą su šviežio oro jungtimi, prieš keisdami baterijas turite nuimti veido sandariklį. Baterijas būtina pakeisti, kai kasėtės šviesos diodas (9) blyksti žalia šviesa.

- Atsargiai nuimkite baterijų dangtelį (15)
- Išimkite baterijas iš kasėtės įsmeikite jas pagal šalyje galiojančias specialiuoju atliekų tvarkymo taisykles (16)
- Įdėkite CR2032 tipo baterijas, kaip pavaizduota paveiksle (17)
- Atsargiai uždėkite baterijų dangtelį (18)

Jei užtamsinimo kasėtę nepatamsėja uždegus suvirinimo lanką, prašom patikrinti baterijų poliariskumą. Norėdami patikrinti, ar baterijose dar yra pakankama energijos, palaiykite užtamsinimo kasėtę priešais skaisčią lempa. Jei žalias šviesos diodas (9) blyksti, baterijos yra išseikusios ir jos būtina nedelsiant pakeisti. Jei užtamsinimo kasėtę neveikia tinkamai, nors baterijos buvo pakeistos taisykliai, jų laikytina netinkama naudoti ir ją būtina pakeisti.

Kasėtės išėmimas / įdėjimas (žr. dangtelį)

- Ištraukite apsaugos lygio rankenėlę (19)
 - Atsargiai nuimkite baterijų dangtelį (15)
 - Atkabininkite kasėtės fiksavimo spyruoklę, kaip pavaizduota paveiksle (20)
 - Kasėtę atsargiai pakreipkite ir ištraukite (21)
 - Atkabininkite priedėlį, kaip pavaizduota paveiksle (22)
 - Priedėlį ištraukite per šalmę esantį tarpą (23)
 - Priedėlį pasukite 90° kampų ir išstumkite per šalmę esančią skylę (24)
 - Pakreipkite ir ištraukite kasėtę
- Kasėtę įdėjama atvirkštine tvarka.

Gedimai ir jų šalinimas

Kasėtę nepatamsėja

- Sureguliuokite jautrį (10)
- Pakeiskite jutiklį slankiklio padėti (11)
- Išjunkite šlifavimo režimą (7)
- Nuvalykite jutiklius arba priekinio dangtelio lėšį
- Patikrinkite išorinio apšvietimo jautrį
- Pakeiskite baterijas

Kasėtę mirga

- Pakeiskite atidarymo perjungiklio padėti (12)
- Pakeiskite baterijas

Prastas matomumas

- Nuvalykite priekinio dangtelio lėšį arba kasėtę
- Apsaugos lygį nustatykite pagal suvirinimo procedūrą
- Padidinkite išorinį apšvietimą

Suvirintojo apsauginis šalmas nuslysta

- Sureguliuokite / šlėmpkite antgalvinę juostą

Techniniai duomenys

(Mes pasilikame teisę daryti techninio pobūdžio pakeitimus)

Apsaugos lygis	DIN 4 (šviesusis režimas) DIN 5 – DIN 13 (tamsusis režimas)
Apsauga nuo UV / IR spinduliuotės	Maksimali apsauga naudojant šviesųjį ir tamsųjį režimus
Persijungimo iš šviesiojo režimo į tamsųjį režimą laikas	175µs (23°C / 73°F) 120µs (55°C / 131°F)
Persijungimo iš tamsiojo režimo į šviesųjį režimą laikas	greitas = 0,1...0,35 sek. lėtas = > 0,35 sek.
Kasėtės matmenys	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28 colio
Regos lauko matmenys	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94 colio
Elektrons matinimas	Saulės elementai, 2vnt. Licio jonų baterijos, 3V, keičiamosios (CR2032)
Masė	490g / 17,284 uncijos
Darbinė temperatūra	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F
Laikymo temperatūra	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F
Klasifikacija pagal EN 379	Optinė klasė = 1 Šviesos sklaidas = 1 Vienalytiškumas = 1 Regos kampo priklausomybė = 2
Standartai	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS / NZS

Atsarginės dalys (žr. dangtelį)

- Apsauginis šalmas (be kasėtės)
- Kasėtės su priedėliu
- Priekinio dangtelio lėšis
- Šoniniai gnybtai
- Vidinis apsauginis lėšis
- Potenciometro rankenėlė
- Jautrio rankenėlė
- Baterijų dangtelis
- Antgalvinė juosta su tvirtikliu
- Prakaitę sulaukanti juosta

LATVIEŠU

Drošības tehnikas noteikumi

Pirms ķīveres lietošanas, izlasiet, lūdz, ekspluatācijas instrukciju. Pārbaudiet, vai priekšējais caurspīdīgais vāks ir uzstādīts pareizi. Ja no kļūdām nav iespējams izvairīties, jums ir jāpārtrauc kārtiņa lietošana.

Piesardzības pasākumi un ierobežojumi

Metināšanas laikā izdalās siltums un starojums, kas var bojāt acis un ādu. Šis izstarojums nodrošina acu un sejas aizsardzību. Ķīveres lietošanas laikā jūsu acis visu laiku ir aizsargātas pret ultravioleto un infrasarkanā starojumu, neatkarīgi no tumšuma pakāpes. Citu ķermeņa daļu aizsardzībai jums ir jāvalkā piemēroti aizsargapģērbs. Dažos gadījumos metināšanas laikā radušās daļiņas ir vielas var izraisīt ādas alerģisku reakciju cilvēkiem, kuri pret tām ir jutīgi. Materiāli, kas nonāk saskarē ar ādu, var izraisīt alerģisku reakciju cilvēkiem, kuri pret tām ir jutīgi.

Metināšanas aizsargķivere ir jāizmanto tikai metināšanas un slīpēšanas laikā un to nedrīkst izmantot, veicot citus darbus. Optrel neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad metināšanas ķivere tiek lietota citiem neparedzētiem mērķiem vai, ja lietošanas laikā netiek ievēroti ekspluatācijas instrukcijas norādījumi. Ķivere ir piemērota visiem standartā metināšanas procedūram, **izņemot lāzermetināšanu. Informāciju par ieteicamo aizsardzības līmeni saskaņā ar standartu EN169 skatiet uz vāka.**

Miega režīms

Kārtiņš ir aprīkots ar automātisko izslēgšanas funkciju, kas pagarina tā kalpošanas laiku. Ja uz saules baterijām apmēram 15 minūtes nenokļūst gaisma, kārtiņš tiek automātiski izslēgts. Lai atkārtoti ieslēgtu kārtiņu, gaismai ir nepieciešams jāgūst krist uz saules baterijām. Ja metināšanas filtru neizdodas atkārtoti ieslēgt vai, ja tas nekļūst tumšs pēc metināšanas loka aizdedzināšanas, tas ir bojāts un tas ir jānomaina.

Garantija un atbildība

Garantijas noteikums skatiet, lūdz, vietējā Optrel tirdzniecības pārstāvja sagatavotajā instrukcijā. Papildus informācijai par šo jautājumu sazinieties, lūdz, ar Optrel pārstāvi. Garantija attiecas tikai uz materiāla un ražošanas defektiem. Garantija un atbildība tiek anulēta, ja bojājumi ir radušies nepareizas lietošanas, neatļautu modifikāciju vai ražotāja neatļautas lietošanas dēļ. Tāpat, atbildība un garantija tiek anulēta, ja tiek izmantotas rezerves daļas, kuras nav iegādātas pie Optrel pārstāvja.

Lietošana (sk. vāku)

- Galvas siksnā.** Noregulējiet augšējo regulējamo siksnu (1) atbilstoši jūsu galvas izmēram. Nospiediet spraudni rokturī (2) un grieziet to līdz galvas siksnā pieguļ droši, bet bez pārmērīga spiediena.
- Attālums no acīm un ķīveres leņķis.** Atbrīvojot bloķēšanas rokturus (3), var noregulēt attālumu starp kārtiņu un acīm. Noregulējiet abas pusēs vienādi un bez nolikuma. Tad pievelciet bloķēšanas rokturus. Ķīveres leņķi var noregulēt ar grozāmrakturi (4) palīdzību.
- Aizsardzības līmenis.** Aizsardzības līmeni var izmainīt, griežot rokturi (5). Atkarībā no slēdža (6) stāvokļa, to var iestatīt diapazonā no DIN 5 līdz DIN 9 vai no DIN 9 līdz DIN 13.
- Slīpēšanas režīms.** Nospiediet aizsardzības līmeņa rokturi (7), lai pārslēgtu kārtiņu slīpēšanas režīmā. Šajā režīmā kārtiņš tiek izslēgts un paliek gaišā režīmā. Uz slīpēšanas režīma ieslēgšanas norāda sarkana mirgojoša gaismas diode (8) ķīveres iekšpusē. Lai izslēgtu slīpēšanas režīmu, vēršiet nospiediet aizsardzības līmeņa rokturi. Pēc 10 minūšu slīpēšanas režīma tiek automātiski atiestatīts.
- Jutīgums.** Lietojiet jutīguma rokturi (10) jutīguma pret apkārtējo gaismu regulēšanai. Sarkans punkts uz skalas atbilst ieteicamajam jutīguma iestatījumam, kas atbilst standartā apstākļiem.
- Devejā silidnis.** Devejā silīni var iestatīt divos dažādos stāvokļos. Atkarībā no stāvokļa, apkārtējās gaismas noteikšanas leņķis tiek samazināts (11-A) vai palielināts (11-B), proti, kārtiņš vairāk vai mazāk izteiksmīgi reaģē uz apkārtējiem gaismas avotiem.
- Atvēršanas slēdzis.** Atvēršanas slēdzis (12) ļauj izvēlēties atvēršanas aizkavi pirms pārslēgšanās no tumšā uz gaišo stāvokli. "Fast" (Ātri) nozīmē, ka aizkave ir 0,1-0,35 s un to iesaka visiem metināšanas darbiem. Izvēloties "slow" (lēni), aizkave tiek palielināta līdz > 0,35 s. Šis iestatījums ir jāizmanto, veicot ilgstošus metināšanas darbus, kā arī impulsu metināšanas laikā.

Trīšanās

Kārtiņš un priekšējais caurspīdīgais vāks ir regulāri jātīra ar mitru lupatīti. Nedrīkst izmantot spēcīgus trīšanas līdzekļus, spirtu vai abrazīvus trīšanas līdzekļus. Saskaņā ar vajadzību jānomaina filtri.

Uzglabāšana

Metināšanas ķivere ir jāglabā istabas temperatūrā vietā ar zemu mitrumu. Ķīveres uzglabāšana oriģinālajā iepakojumā ļaus pagarināt bateriju kalpošanas laiku.

Priekšējais caurspīdīgais vāka nomaiva

Nospiediet vienu sānu spraudni (13), lai atbrīvotu priekšējo caurspīdīgo vāku un tad noņemiet to. Piestipriniet jaunu priekšējo caurspīdīgo vāku pie viena sānu spraudņa (14). Pagrieziet priekšējo caurspīdīgo vāku otrā pusē esošajā spraudnī un nofiksējiet to. Šīs operācijas laikā vāks ir jāpiespiež, lai nodrošinātu priekšējā caurspīdīgā vāka blīvēšanas efektivitāti.

Bateriju nomaiva (sk. vāku)

Kārtiņā ir uzstādītas maināmas litiņa pogeivda CR2032 tipa baterijas. Ja jūsu ķiverei ir svaiga gaisa savienojums, pirms bateriju nomaivas jums ir jānoņem sejas blīve. Baterijas ir jāmaina, kad sāk mirgot kārtiņa zaļā gaismas diode (9).

- Uzmaniņi noņemiet bateriju nodalījuma vāku (15)
- Izņemiet baterijas un izlietojiet tās saskaņā ar vietējiem noteikumiem par pašiem atkritumu veidiem (16)
- Ievietojiet CR2032 tipa baterijas, kā parādīts (17)
- Uzmaniņi uzstādiet atpakaļ bateriju nodalījuma vāku (18)

Ja aptumšojošs kārtiņš nekļūst tumšs pēc metināšanas loka aizdedzināšanas, lūdz, pārbaudiet bateriju polaritāti. Lai pārbaudītu, vai baterijām ir pietiekošs lādīgns, turiet aptumšojošo kārtiņu iepriekš spīgtai lampa. Ja mirgo zaļā gaismas diode (9), baterijas ir izlietotas un tās ir nekavējoties jānomaina. Ja aptumšojošs kārtiņš nedarbojas pareizi arī pēc bateriju nomaivas, tas ir jāaizvair par bojātu un ir jānomaina.

Kārtiņa noņemšana/uzstādīšana (sk. vāku)

- Izvelciet aizsardzības līmeņa rokturi (19)
 - Uzmaniņi noņemiet bateriju nodalījuma vāku (15)
 - Atbloķējiet kārtiņa fiksācijas atspri, kā parādīts (20)
 - Uzmaniņi nolieciet kārtiņu un izņemiet to (21)
 - Atbloķējiet satelītu, kā parādīts (22)
 - Izvelciet satelītu caur ķīveres spraugu (23)
 - Pagrieziet satelītu par 90° un ievietojiet to ķīveres atverē (24)
 - Nolieciet kārtiņu un izņemiet to
- Lai uzstādītu kārtiņu, veiciet šo procedūru apgriezti secībā.

Traucējummeklēšana

Kārtiņš neaptumst

- Noregulējiet jutīgumu (10)
- Izmainiet devejā silidņa stāvokli (11)
- Izslēdziet slīpēšanas režīmu (7)
- Izlīdēt devejus var priekšējo caurspīdīgo vāku
- Pārbaudiet gaismas plūsmu uz devejū
- Nomainiet baterijas

Kārtiņa indikator

- Izmainiet atvēršanas slēdža stāvokli (12)
- Nomainiet baterijas

Slikta redzamība

- Izlīdēt priekšējo caurspīdīgo vāku vai kārtiņu
- Noregulējiet aizsardzības līmeni, lai tas atbilstu metināšanas procedūrai
- Palieliet apkārtējo apgaismojumu

Metināšanas ķivere slīd

- Noregulējiet/pievēlciot galvas siksnu

Specifikācija

(Mēs pataram tiesības veikt tehniskās izmaiņas)

Aizsardzības līmenis	DIN4 (gaišais režīms) DIN5 – DIN 13 (tumšais režīms)
Aizsardzība pret ultravioleto un infrasarkanā starojumu	Maksimālā aizsardzība gaismas un tumšajās režīmos
Pārslēgšanās no gaišā uz tumšo stāvokli	175µs (23°C / 73°F) 120µs (55°C / 131°F)
Persjūgimo šis tamsjūo režīmo j šviesūjū režīmā laika	ātri = 0,1... 0,35s lēni = > 0,35s
Kārtiņa izmēri	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Skala lauka izmēri	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Barošanas avots	Saules baterijas, 2 gab. 3V maināmas L baterijas (CR2032)
Svars	490g / 17,284 unces
Darba temperatūra	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Uzglabāšanas temperatūra	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klasifikācija atbilstoši EN379	Optiskā klase = 1 Gaismas izkliedēšana = 1 Homogēnums = 1 Skata leņķa atkarība = 2
Standarti	CE, ECS, ANSI, GOST-R, AS/NZS

Rezerves daļas (sk. vāku)

- Ķivere (bez kārtiņa)
- Kārtiņš ar satelītu
- Priekšējais caurspīdīgais vāks
- Sānu spraudni
- Iekšējais caurspīdīgais aizsargvāks
- Potenciometra rokturis
- Jutīguma rokturis
- Akumulatoru nodalījums
- Galvas siksnā ar sprādzi
- Svišanas siksnā

optrel ag

industriestrasse 2
ch-9630 wattwil

phone: ++41 (0)71 987 42 00
fax: ++41 (0)71 987 42 99

info@optrel.com
www.optrel.com



1883 CE

Notified body 1883

ECS GmbH
European Certification Service
Hüttfeldstrasse 50
DE 73430 Aalen
Germany



ANSI

compl. with CSA Z94.3



ГОСТ Р 12.4.238-2007

Serial No.:	Serie-nr.:
No. de série:	Numer serri:
Serien-Nr.:	Èislo série:
Serienr.:	Дата продаж:
No. di serie:	批量號碼 :
Núm. de serie:	Sorozatszám:
N° de sérieie:	Seri Nr.:
Serienr.:	シリアル番号 :
Sarjanro:	Αριθμός σειράς :
Serienr.:	מספר סדרה :

Date of sale:	Salgsdato:
Date de vente:	Data sprzedazy:
Verkaufsdatum:	Datum prodeje:
Försäljningsdatum:	Штамп дилера:
Data di acquisto:	銷售日期 :
Fecha de venta:	Eladási dátum:
Data da venda:	Satis Zarihi:
Verkoopdatum:	この保証状態 :
Myyntipäiväys:	Ημερομηνία πώλησης :
Købsdato:	תאריך קניה :

Dealer's stamp:	Forhandlerstempel:
Cachet du revendeur:	Pieczętka sprzedawcy:
Stempel des Händlers:	Razítko prodejece:
Säljarens stämpel:	Серийный №:
Timbro del rivenditore:	經銷商之印章 :
Sello del comerciante:	A kereskedő bélyegzője:
Carimbo do vendedor:	Bayii kaşesi:
Stempel leverancier:	ディーラーのスタンプ :
Myyjän leima:	Σφραγίδα καταστήματος πώλησης :
Forhandlers stempel:	חתמת המשוק :

