



EWM
HIGHTEC WELDING GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8 D-56271 Mündersbach
Fon +49 2680 181-0 Fax +49 2680 181-244
www.ewm.de info@ewm.de

(CZ) Návody na obsluhu

Zváracie prístroje pre TIG a Elektrodové zváranie

TETRIX 300, 350, 500 AC/DC SYNERGIC activArc



Pred uvedením do prevádzky bezpodmienečne prečítať návod na obsluhu!

Pri nepreštudovaní hrozí nebezpečie!

Prístroj môžu obsluhovať iba osoby, ktoré sú podrobne oboznámené s bezpečnostnými predpismi!



Prístroje sú vybavené ES prehláseniami o zhode a splňajú:

- EG- Normy EU pre nízké napätie (2006/95/ EG)
- EG- EMV- Právne normy (2004/108/ EG)



Prístroje odpovedajú EU normám IEC 60974, EN 60974, VDE 0544 a sú konštruované pre prostredie so zvýšeným elektrickým nebezpečím.



Obsah návodu na obsluhu nezakladá akékoľvek nároky zo strany kupujúcего.

Autorské právo k tomuto dokumentu zostáva výrobcovi.

Prepis, i čiastočný, iba s písomným súhlasom.



SIMPLY MORE

Mündersbach, 25.02.2009

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za Vašu objednávku.

Prvotriedna kvalita - made in Germany! a naviac tri roky záruka.

Zariadenia od EWM presvedčia inovačnou technikou, optimálnou obsluhou a najmodernejšou invertorovou a riadiacou technológiou. Tak je umožnené jednoduché, účinné a na náklady vysoko šetrné hospodárne zváranie!

Dokonalosť nie je náhodná: Každý komponent je podrobéný 100% kontrole a spoľahlivosť je pred expedícou vyskúšaná.

Naša obsiahla ponuka servisu a zdokonalené moderné riadenie kvality EWM zaručuje prvotriednu kvalitu "made in Germany" a 3ročnú záruku po celom svete.

Vďaka nepretržitému zdokonaľaniu a optimalizácii sme sa stali lídrom na nemeckom trhu vo výrobe oblukových zváracích automatov. Naše výrobné, školiace a servisné strediská sú zasúpené po celom svete a sú Vám k dispozícii s ich rozsiahloou ponukou servisu a poradenstva.

V priloženom návode na obsluhu nájdete všetko pre uvedenie zariadenia do prevádzky, bezpečnostné upozornenia a upozornenia pre údržbu a starostlivosť, technické dáta, ako aj informácie týkajúce sa záruk. K dosiahnutiu optimálnych zváracích procesov a na záruku bezpečnej, dlhodobej prevádzky zariadenia je dôležité dbať na všetky naše upozornenia.

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili a tešíme sa na dlhorocnú a predovšetkým úspešnú spoluprácu s Vami.

S priateľským pozdravom.

EWM HIGTEC WELDING GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Szczesny".

Bernd Szczesny
Vedenie spoločnosti

Sem prosím do príslušných polí uvedťte dátá zariadenia EWM a Vaše firemné dátá.

EWM HIGTEC® WELDING		EWM HIGTEC WELDING GMBH D-56271 MÜNDERSBACH
TYP:		SNR:
ART:		PROJ:
GEPRÜFT/CONTROL:		CE

Jméno zákazníka / firmy
Ulice a domovní číslo
PSC / Místo
Stát
Razítko / Podpis odbytového partnera EWM
Datum dodávky

Jméno zákazníka / firmy
Ulice a domovní číslo
PSC / Místo
Stát
Razítko / Podpis odbytového partnera EWM
Datum dodávky

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

1 Obsah

1 Obsah	4
2 Bezpečnostné pokyny	8
2.1 Pokyny k používaniu tohto návodu na obsahu	8
2.2 Všeobecne	10
2.3 Preprava a inštalácia	13
2.4 Okolné podmienky	14
2.4.1 Za prevádzky	Chyba! Záložka nie je definovaná.
2.4.2 Preprava a skladovanie	Chyba! Záložka nie je definovaná.
3 Technické dátá	15
3.1 TETRIX 300 AC/DC SYNERGIC activArc	15
3.2 TETRIX 350 AC/DC SYNERGIC activArc	16
3.3 TETRIX 500 AC/DC SYNERGIC activArc	17
4 Popis zariadenia	18
4.1 TETRIX 300 AC/DC SYNERGIC activArc	18
4.1.1 Čelný pohľad	18
4.1.2 Zadný pohľad	20
4.2 TETRIX 350 AC/DC SYNERGIC activArc	22
4.2.1 Čelný pohľad	22
4.2.2 Zadný pohľad	24
4.3 TETRIX 500 AC/DC SYNERGIC activArc	26
4.3.1 Čelný pohľad	26
4.3.2 Zadný pohľad	28
4.4 Ovládanie zariadenia – Ovládacie prvky	30
4.4.1 Funkčný sled	32
5 Popis funkcií	35
5.1 Ovládací princíp TIG-Synergic	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.1.1 Synergické nastavenie parametrov v priebehu funkcie	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.1.2 Konvenčné nastavenie parametrov v priebehu funkcie	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.1.2.1 Nastaviť princíp ovládania (konvenčne / synergicky)	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.1.3 Navolenie zváracej úlohy	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.1.4 Navolenie zváracieho prúdu	38
5.1.5 Zobrazenie dát zvárania	39
5.1.5.1 Nastavenie parametrov zvárania	39
5.2 TIG zváranie	40
5.2.1 Zapálenie elektrického oblúka	40
5.2.1.1 Vysokofrekvenčné zapálenie	40
5.2.1.2 Zážih liftarc	40
5.2.2 WIG – Nútené vypnutie	40
5.2.3 Optimalizácia priebehu zapálovania pri čisto wolframovej elektróde ...	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.2.4 Optimálny a rýchly vznik kalot	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.2.5 Funkčné sledy / druhy prevádzky	42
5.2.5.1 Vysvetlivky značiek	43
5.2.5.2 2-taktný priebeh	44
5.2.5.3 4-taktný priebeh	45
5.2.5.4 SpotArc	46
5.2.5.5 2-taktný priebeh verzia C	48
5.2.6 Pulzovanie, funkčné sledy	49
5.2.6.1 2-taktný priebeh	49
5.2.6.2 4-taktný priebeh	49

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.7	Pulzné obmeny	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.2.7.1	Pulzovanie (termické pulzovanie)	50
5.2.7.2	kHz pulzovanie (metalurgické pulzovanie)	52
5.2.7.3	Intervalová automatika	52
5.2.7.4	Pulzovanie AC	53
5.2.7.5	AC špeciál	53
5.2.8	Zváranie WIG-activArc	54
5.2.9	Nastavenie ochranného plynu	55
5.2.9.1	Skúška plynu	55
5.2.9.2	Funkcia „Preplach sady hadíc“	55
5.2.10	Horák (varianty ovládania)	55
5.2.10.1	Ťuknutie na tlačítko horáka (funkcia ťuknutím)	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.2.11	Nastavenie režimu horáka a rýchlosť Up/Down	56
5.2.11.1	Štandardný horák TIG (5pólový)	57
5.2.11.2	Up/Down horák TIG (8pólový)	59
5.2.11.3	Potenciometrický horák (8pólový)	61
5.2.11.4	Horák RETOX TIG (12pólový)	62
5.2.12	Nastavenie 1. skoku	63
5.3	Ručné zváranie elektródou	64
5.3.1	Volba a nastavenie	64
5.3.2	Horúci štart	64
5.3.2.1	Prúd horucého štartu	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.3.2.2	Čas horucého štartu	65
5.3.3	Arcforce	65
5.3.4	Antistick	65
5.4	Kľúčový spínač	65
5.5	Programy zvárania	66
5.5.1	Volba a nastavenie	67
5.5.2	Stanovenie maxima zvoľiteľných programov	68
5.5.3	Príklad "Program pri synergickom nastavení"	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.5.4	Príklad "Program pri konvenčnom nastavení"	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.5.5	Komponenty príslušenstva pre prepínanie programu	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.6	Organizácia zváracích úloh (režim "Job-Manager")	69
5.6.1	Vysvetlivky značiek na displeji	69
5.6.2	Vytvorenie novej úlohy v pameti príp. kopírovanie úlohy	70
5.6.3	Založenie existujúcej úlohy z voľnej pamäte	71
5.6.4	Vrátenie existujúcej úlohy späť na dielenské nastavenie (Reset Job)	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.6.5	Spätné vrátenie úloh 1-128 na dielenské nastavenie (Reset All JOB's)	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.6.6	Odchod z JOB-Managera bez zmien	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.6.7	Stanovenie maxima zvoliteľných úloh	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.7	Dialkový ovládač	74
5.7.1	Ručný diaľkový ovládač RT 1	74
5.7.2	Ručný ovládač RT AC 1	74
5.7.3	Ručný diaľkový ovládač RTP 1	74
5.7.4	Ručný diaľkový ovládač RTP 2	74
5.7.5	Ručný diaľkový ovládač RTP 3	74
5.7.6	Ručný diaľkový ovládač RT PWS 1	75
5.7.7	Nožný diaľkový ovládač RTF 1	75
5.8	Rozhranie pre automatizáciu	76
5.8.1	Automatové rozhranie TIG	76
5.8.2	Pripojovací konektor diaľkového ovládača 19pólový	77

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.



Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.9	Rozšírené nastavenie	78
5.9.1	Nastavenie Slope časov pre depresný prúd AMP% popr. pulzných kriviek	Chyba! Záložka nie je definovaná.
5.9.2	Spôsob prevádzky 2-taktná TIG verzia C	79
5.9.3	Konfigurácia pripojenia potenciometrického horáka TIG	80
5.9.4	Indikácia zváracieho prúdu (počiatočný, znížený, konečný a prúd pre horúci štart)	81
5.9.5	Lineárne rastúca funkcia pätkového diaľkového ovládača RTF 1	82
5.10	Menu a podmenu ovládania zariadenia	83
5.10.1	Priame menu (parametre sú priamo dostupné)	83
5.10.2	Experné menu (WIG)	83
5.10.3	Konfiguračné menu zariadenia	84
6	Uvedenie do prevádzky	87
6.1	Všeobecné pokyny	87
6.2	Inštalácia	87
6.3	Chladenie zariadenia	87
6.4	Oblasť použitia – Použitie v súlade s určením	88
6.5	Uzemnenie zvarencu, všeobecne	Chyba! Záložka nie je definovaná.
6.6	Pripojenie na sieť	89
6.6.1	Druh siete	89
6.7	TIG zváranie	90
6.7.1	Pripojenie zváracieho horáka	90
6.7.2	Variandy pripojenia horáka, obsadenie prípojov	91
6.7.3	Pripojenie vedenie obrobku	91
6.7.4	Zásobovanie ochranným plynom	91
6.7.4.1	Prípojka	92
6.7.4.2	Nastavenie množstva ochranného plynu	93
6.8	Ručné zváranie elektródou	93
6.8.1	Prípoj držiaka elektródy a kábla pre uzemnenie obrobku	94
6.9	Obojstranné, súčasné zváranie, druhy synchronizácie	95
6.9.1	Synchronizácia prostredníctvom sietového napäťa (50Hz / 60Hz)	95
6.9.2	Synchronizácia prostredníctvom kábla (kmitočet 50 Hz až 200 Hz)	95
6.10	PC-rozhranie	96
7	Údržba a skúška	97
7.1	Všeobecné pokyny	97
7.2	Čistenie	97
7.3	Skúška	98
7.3.1	Skúšobné prístroje	98
7.3.2	Rozsah skúšky	99
7.3.3	Vizuálna kontrola	99
7.3.4	Meranie napäťa za chodu naprázdno	99
7.3.5	Meranie izolačného prúdu	99
7.3.6	Meranie zvodového prúdu (prúd ochranného vodiča a dotykový prúd)	100
7.3.7	Meranie odporu ochranného vodiča	100
7.3.8	Funkčná skúška zváračky	100
7.3.9	Dokumentácia skúšky	100
7.4	Opravárenske práce	101
7.5	Odborná likvidácia prístroja	102
7.5.1	Prehlásenie výrobcu pre konečného užívateľa	102
7.6	Dodržiavanie požiadaviek RoHS	102
8	Záruka	103
8.1	Všeobecná platnosť	103
8.2	Záručné prehlásenie	104

9	Prevádzkové poruchy, príčiny a odstránenie	105
9.1	Hlásenie chýb (prúdový zdroj).....	105
9.2	Reset zváracích parametrov na pôvodné nastavenie z výroby	106
9.3	Zobraziť verziu programového vybavenia riadenia prístroja	107
9.4	Všeobecné prevádzkové poruchy	108
9.4.1	Rozhranie automatu	108
10	Príslušenstvo	109
10.1	Zvárací horák, držiak elektródy a smerovanie obrobku.....	109
10.1.1	TETRIX 500 AC/DC.....	109
10.2	Diaľkový ovládač a príslušenstvo	109
10.3	Chladenie zváracieho hořáka.....	109
10.3.1	TETRIX 300 AC/DC.....	109
10.4	Transportný vozík	110
10.4.1	TETRIX 300 AC/DC.....	110
10.4.2	TETRIX 350 AC/DC.....	110
10.4.3	TETRIX 500 AC/DC.....	110
10.5	Opcie	110
10.5.1	TETRIX 300 AC/DC.....	110
10.5.2	TETRIX 350 AC/DC.....	110
10.5.3	TETRIX 500 AC/DC.....	110
10.6	Všeobecné príslušenstvo	111
10.6.1	TETRIX 300 AC/DC.....	111
10.6.2	TETRIX 350-500 AC/DC.....	111
10.7	Obojstranné, súčasné zváranie, druhy synchronizácie	111
10.7.1	Synchronizácia prostredníctvom kábla (kmitočet 50 Hz až 200 Hz).....	111
10.7.2	Synchronizácia prostredníctvom sieťového napäťa (50Hz / 60Hz)	111
10.7.2.1	TETRIX 350 AC/DC.....	111
10.7.2.2	TETRIX 500 AC/DC.....	111
10.8	Počítačová komunikácia.....	111
11	Schémy zapojenia	112
11.1	TETRIX 300 AC/DC SYNERGIC activArc	112
11.2	TETRIX 350 AC/DC SYNERGIC activArc	114
11.3	TETRIX 500 AC/DC SYNERGIC activArc	116
12	Dodatok B	118
12.1	Prehlásenie o zhode	118
13	Dodatok B	119
13.1	Priradenie úloh	119

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.



Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

2 Bezpečnostné pokyny

2.1 Pokyny k používaniu tohto návodu na obsluhu



NEBEZPEČENSTVO

Pracovné a prevádzkové postupy, ktoré je nutné presne dodržať kvôli vylúčeniu bezprostredne hroziacich tiažkých úrazov alebo usmrtení osôb.

- Bezpečnostné upozornenie obsahuje vo svojom nadpise signálne slovo „NEBEZPEČENSTVO“ s obecným výstražným symbolom.
- Okrem toho je nebezpečenstvo zvýraznené symbolom na okraji stránky.



VÝSTRAHA

Pracovné alebo prevádzkové postupy, ktoré je nutné presne dodržať kvôli vylúčeniu bezprostredne hroziacich tiažkých úrazov albo usmrtení osôb.

- Bezpečnostný pokyn obsahuje vo svojom nadpise signálne slovo „VÝSTRAHA“ s obecným výstražným symbolom.
- Okrem toho je nebezpečie zvýraznené symbolom na okraji stránky.



POZOR

Pracovné alebo prevádzkové postupy, ktoré je nutné presne dodržať kvôli vylúčeniu možných ľahkých úrazov osôb.

- Bezpečnostný pokyn obsahuje vo svojom nadpise signálne slovo „VÝSTRAHA“ s obecným výstražným symbolom.
- Nebezpečie je zvýraznené piktogramom na okraji stránky.

POZOR

Pracovné a prevádzkové postupy, ktoré je nutné dodržať pre zamedzenie poškodenia alebo zničenia výrobku.

- Bezpečnostný pokyn obsahuje vo svojom nadpise návestie „POZOR“ bez obecného výstražného symbolu.
- Nebezpečie je zvýraznené piktogramom na okraji stránky.

UPOZORNENIE



Technické zvláštnosti, ktoré musí mať užívateľ na zreteli.

- Upozornenie obsahuje vo svojom nadpise signálne slovo „UPOZORNENIE“ bez obecného výstražného symbolu.
- Upozornenia sú zvýraznené symbolom "ruký" na okraji stránky.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Pokyny pre konanie a výpočty, ktoré Vám krok za krokom určujú, čo je v danej situácii treba urobiť, spoznáte podľa odrážok napr.:

- Prípojku vedenia zváracieho prúdu zasuňte do príslušného protikusu a zaistite.

Symbol	Popis
	Uviest' v činnosť'
	Neuvádzat' v činnosť'
	Otočiť
	Zapnúť'
	Prístroj vypnúť'
	Prístroj zapnúť'
	ENTER (Prístup k menu)
	NAVIGATION (Navigácia v menu)
	EXIT (Menu opustiť')
	Znázornenie času (príklad: vyčkať / aktivovať po dobu 4 sek.)
	Dočasné prerušenie znázornenia menu (možnosť ďalších nastavení)
	Nástroje nie sú potrebné / nepoužívať
	Nástroje sú potrebné / používať'

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

2.2 Všeobecne

NEBEZPEČÍ



Elektromagnetické pole!

Prúdový zdroj môže byť zdrojom elektrických alebo elektromagnetických polí, ktoré môžu poškodiť funkciu elektronických zariadení ako prístrojov na elektronické zpracovanie dát, CNC prístrojov, telekomunikačných vedení, siet'ových alebo signálnich vedení a kardiostimulátorov.

- Dodržovať predpisy pre údržbu! (viď kap. Údržba a kontrola)
- Zváracie vedenie úplne odvinúť!
- Prístroje alebo zariadenia citlivé na žiarenie príslušne zatieniť!
- Funkcia kardiostimulátorov môže byť negatívne ovplyvnená (podľa potreby sa obrátiť na lekára).



Neodborné opravy a modifikácie sú zakázané!

K zabráneniu úrazov a poškodenia prístroja, smú prístroj opravovať resp. modifikovať iba kvalifikované, oprávnené osoby!

V prípade neoprávnených zásahov zaniká záruka!

- Prípadnou opravou poverte iba oprávnené osoby (vycvičený servisný personál)!



Úraz elektrickým prúdom!

Zváracie prístroje používajú vysoké napätie, ktoré môžu byť pri dotyku príčinou životu nebezpečných úrazov elektrickým prúdom a vedú k vzniku popálenin. I pri styku s nízkym napäťom hrozí nebezpečie zlaknutia sa, následkom čoho môže prieť k nehodám.

- Nedotýkajte sa žiadnych dielov v prístroji alebo na ňom, ktoré sú pod napäťom!
- Pripojovacie a spojovacie vodiče musia byť bez závad!
- Iba vypnutie nestačí! Vyčkajte 4 minuty, až sa vybijú kondenzátory!
- Zvárací horák a držiak elektród odložte na izoláciu!
- Prístroj smie otvárať oprávnený odborný personál iba keď je prístrojová zástrčka vytiahnutá!
- Noste vždy suchý ochranný odev!

VÝSTRAHA



Nebezpečie úrazu žiareniom alebo horákom!

Žiarenie svetelného oblúka má za následok poškodenie pokožky a zraku.

Dotyk s horúcimi zvarencami a iskrami má za následok popálenie.

- Nosiť suchý ochranný oblek (napr. zváračský štít, rukavice, atd.) podľa príslušných predpisov odpovedajúcej krajiny!
- Nezúčastnené osoby chrániť ochrannými záclonami alebo ochrannými prepážkami proti žiareniu a nebezpečiu oslnenia!



Nebezpečie výbuchu!

Zdanivo neškodné látky v uzavrených nádobách môžu v prípade ohriatia vytvoriť pretlak.

- Nádoby s horlavými alebo výbušnými kvapalinami odstrániť z pracovného priestoru!
- Nepripustiť ohriatie výbušných kvapalín, prachu alebo plynov zváraním alebo rezaním!

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

VÝSTRAHA



Splodiny a plyny!

Splodiny a plyny môžu viesť k dýchacím problémom a otravám! Okrem toho sa môžu výparы rozpúšťať (chlorovaný uhlovodík) zmeniť v dôsledku ultrafialového žiarenia svetelného oblúka v jedovatý fosgén!

- Zaistiť dostatok čerstvého vzduchu!
- Zabrániť vzniku výparov rozpúšťadiel do oblasti žiarenia svetelného oblúka!
- V danom prípade používať zpôsobilý dýchací prístroj!



Nebezpečie požiaru!

V dôsledku vysokých teplôt, odletujúcich iskier, rozzeravených dielov či horúcej strusky ktorá vzniká pri zváraní môže vzniknúť požiar.

K tvorbe plameňa môžu prispieť i bludivé zváracie prúdy!

- V okruhu pracoviska dávajte pozor na ohniská požiaru!
- Nenoste so sebou žiadne ľahko zápalné predmety, ako napr. zápalky alebo zapalovače.
- V okruhu pracoviska majte pripravené vhodné hasiací prístroje!
- Zo zvarenca pred začiatkom zvárania dôkladne odstráňte zbytky horlavých látok.
- Zvarence ďalej opracovávajte až po vychladnutí. Nenechávajte ich v kontakte s horlavým materiálom!
- Riadne pripojte zemnice káble!



Nebezpečie úrazu pri nedodržaní bezpečnostných pokynov!

Nerešpektovanie bezpečnostných predpisov môže byť životu nebezpečné!

- Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny v tomto návode!
- Dodržujte miestne špecifické predpisy pre úrazovú prevenciu!
- Osoby v oblasti pracoviska upozornite na dodržovanie predpisov!

POZOR



Hlukové zaťaženie!

Hľuk, presahujúci 70dB(A), môže zpôsobiť trvalé poškodenie sluchu!

- Používajte vhodnú ochranu sluchu!
- Osoby na pracovisku musia nosiť vhodnú ochranu sluchu!

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.



Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

POZOR



Povinnosti prevádzkovateľa!

V Európskom hospodárskom priestore (EHP) je nutné dodržiavať príslušné tuzemské vyhlášky a zákony!

- Národné verzie rámcovej smernice (89/391/EWG), a k nej patriace jednotlivé smernice.
- Predovšetkým smernica (89/655/EWG), o minimálnych predpisoch pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a o používaní ochranných pomôcok zamestnanca pri práci.
- Predpisy pre bezpečnosť práce a prevenciu nehôd príslušnej krajiny.
- V pravidelných intervaloch kontrolujte, či používateľia pracujú s ohľadom na bezpečnosť.



Škody spôsobené cudzími komponentami!

V prípade škôd spôsobených cudzími komponentami zaniká záruka výrobcu!

- Používať výhradne systémové komponenty a doplnky (prúdové zdroje, zváracie horáky, držiaky elektród, diaľkové ovládača, náhradné a spotrbné diely, atď.) z nášho dodávaného sortimentu!
- Komponentu príslušenstva pripojte k zodpovedajúcej prípojnej zásuvke iba pri vypnutom zváracom prístroji a zaistite ju.



Elektromagnetické rušenie!

V súlade s IEC 60974-10 sú tieto prístroje určené k použitiu v priemyselných oblastiach. V prípade ich použitia napr. v obytných oblastiach môže dôjsť k ťažkostiam, ak má byť zaistená elektromagnetická znášanlosť.

- Preskúšať ovplyvnenie iných prístrojov!

2.3 Preprava a inštalácia

VÝSTRAHA



Chybná manipulácia s fľašami ochranného plynu!

Nesprávne zaobchádzanie s fľašami ochranného plynu môže viesť k ľahkým poraneniam s následkom smrti.

- Rešpektujte pokyny výrobcu plynu a predpisy pre stlačený plyn!
- Fľaše ochranného plynu uložte do určených držiakov a zaistite bezpečnostnými prvkami!
- Zabráňte ohriatiu fliaš s ochranným plynom!

POZOR



Nebezpečie prevrátenia!

Pri premiestňovaní a inštalácii prístroja sa môže prístroj prevrátiť a zraníť osoby alebo sa poškodiť.

Bezpečnosť proti prevráteniu je zaistená iba do uhla naklonenia 10° (zodpovedá IEC 60974-1, -3, -10).

- Prístroj inštalujte a transportujte iba na rovnom, pevnom podklade!
- Nástavné diely je nutné zaistiť vhodnými prostriedkami!



Poškodení v dôsledku neoddelených napájacích vedení!

Pri preprave môžu neoddelené napájacie vedenia (sieťové vedenia, riadiace vedenia, atď.) zpôsobiť riziká, ako napr. prevrátenie prístroja a poškodenie osôb!

- Odpojte napájacie vedenie!

POZOR



Poškodenie prístroja v dôsledku provádzkovania v nevzpriamenej polohe!

Prístroje sú koncipované k prevádzke vo zvislej polohe!

Prevádzka v neschválených polohách môže spôsobiť poškodenie prístroja.

- Preprava a prevádzka výhradne vo vzpriamenej polohe!

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

2.4 Okolné podmienky

POZOR



Poškodenie prístroja v dôsledku nečistot!

Neobvykle veľké množstvo prachu, kyselin, korózivných plynov alebo látok môže prístroj poškodiť.

- Zabráňte vzniku veľkého množstva splodín, par, olejovej hmlí a prachu po brúsení!
- Zabráňte prítomnosti vzduchu s obsahom solí (morský vzduch)!



Neprípustné okolné podmienky!

Nedostatočné vetranie vedie k poklesu výkonu a poškodeniu prístroja.

- Dodržujte okolné podmienky!
- Vstupné a výstupné otvory pre chladiaci vzduch nechajte voľné!
- Dodržte minimálnu vzdialenosť 0,5 m od prekážok!



Umiestnenie prístroja!

Prístroj nesmie byť nainštalovaný a prevádzkovany vonku, ale iba na vhodnom, dostatočne nosnom a rovnom podklade!

- Prevádzkovateľ musí zaistiť rovnú podlahu odolnú proti sklzu a dostatečné osvetlenie pracoviska.
- Vždy musí byť zaistená bezpečná obsluha prístroja.

2.4.1.1 Za prevádzky

Rozsah teplôt okolného vzduchu:

- -20 °C až +40 °C

relatívna vlhkosť vzduchu:

- do 50 % pri 40 °C
- do 90 % pri 20 °C

2.4.1.2 Preprava a skladovanie

Uskladnenie v uzavrenej miestnosti, rozsah teplôt okolného vzduchu:

- -25 °C až +55 °C

Relativna vlhkosť vzduchu

- do 90 % pri 20 °C

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

3 Technické dátá

UPOZORNENIE



Prevádzkové údaje a záruka len v spojení s originálnymi náhradnými a spotrebavnými dielmi!

3.1 TETRIX 300 AC/DC SYNERGIC activArc

	WIG		Ručná zváracia elektróda			
Nastaviteľný rozsah zváracieho prúdu	5A až 300 A (DC) 5A až 270 A (AC)		5A až 270 A			
Nastaviteľný rozsah zváracieho napäťia	10,2 V až 22,0 V (DC) 10,2 V až 20,8 V (AC)			20,2 V až 30,8 V		
max. zvárací prúd	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C		
Doba zapnutia 40 %	-	300 A (DC)	-	-		
Doba zapnutia 45 %	300 A (DC)	-	-	-		
Doba zapnutia 60 %	-	270 A	-	260 A		
Doba zapnutia 65 %	270 A	-	260 A	-		
Doba zapnutia 100 %	220 A	210 A	210 A	200 A		
Zatážovací cyklus	10 min. (doba zapnutia 60 % ∧ 6 min. zvárania, 4 min. prestávka)					
Jednosmerné napätie voľnobehu	98 V (DC)					
Sieťové napätie (tolerancia)	3 x 400 V (-25 % až +20 %)					
Kmitočet	50/60 Hz					
Sieťová poistka (tavná poistka pomalá)	3 x 16 A					
Sieťové napájacie vedenie	H07RN-F4G1,5					
max. príkon	8,3 kVA		12,0 kVA			
doporuč. výkon generátora	16,4 kVA					
cosφ	0,99					
Izolačná trieda/druh krytia	F/IP 23					
Okolná teplota	-20 °C až +40 °C					
Chladenie zariadenia/horáka	Ventilátor/plyn alebo voda					
Směrování obrobku	35 mm ²					
Rozmery D x Š x V [mm]	570 x 240 x 550 mm					
Váha	36,5 kg					
Zodpovedá norme	IEC 60974-1, -3, -10; [S]; C €					

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.



Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

3.2 TETRIX 350 AC/DC SYNERGIC activArc

	WIG		Ručné zváranie elektródou			
Nastaviteľný rozsah zváracieho prúdu	5 A až 350 A		5 A až 350 A			
Nastaviteľný rozsah zváracieho napäťa	10,2 V až 24,0 V		20,2 V až 34,0 V			
max. zvárací prúd	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C		
Doba zapnutia 35 %	-	-	-	350 A		
Doba zapnutia 40 %	-	350 A	-	-		
Doba zapnutia 45 %	-	-	350 A	-		
Doba zapnutia 60 %	350 A	325 A	310 A	290 A		
Doba zapnutia 100 %	260 A	260 A	250 A	230 A		
Zatážovací cyklus	10 min. (doba zapnutia 60 % \triangleq 6 min. zvárania, 4 min. prestávka)					
Jednosmerné napätie voľnobehu	100 V (DC)					
Sieťové napätie (tolerancia)	3 x 400 V (-25 % až +20 %)					
Kmitočet	50/60 Hz					
Sieťová poistka (tavná poistka pomalá)	3 x 25 A					
Sieťové napájacie vedenie	H07RN-F4G2,5					
max. príkon	10,6 kVA		15,0 kVA			
doporuč. výkon generátora	20,5 kVA					
cosφ	0,99					
Izolačná trieda/druh krycia	F/IP 23					
Okolná teplota	-20 °C až +40 °C					
Chladenie prístroja/horáka	Ventilátor/plyn alebo voda					
Směrování obrobku	50 mm ²					
Rozmery D x Š x V [mm]	605 x 335 x 520					
Váha	53 kg					
Zodpovedá norme	IEC 60974-1, -3, -10; [S]; CE					

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

3.3 TETRIX 500 AC/DC SYNERGIC activArc

	WIG		Ruční svařování elektrodou			
Nastaviteľný rozsah zváracieho prúdu	5 A až 500 A			5 A až 500 A		
Nastaviteľný rozsah zváracieho napäťa	10,2 V až 30,0 V			20,2 V až 40,0 V		
max. zvárací prúd	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C		
Doba zapnutia 40 %		500 A		500 A		
Doba zapnutia 45 %	500 A	475 A	500 A	460 A		
Doba zapnutia 60 %	475 A	475 A	460 A	450 A		
Doba zapnutia 100 %	390 A	390 A	350 A	340 A		
Zaťažovací cyklus	10 min. (doza zapnutí 60 % △ 6 min. svařování, 4 min. přestávka)					
Jednosmerné napätie voľnobehu	79 V až 400 V (DC) 91 V až 460 V (DC)					
Siet'ové napätie (tolerancia)	3 x 400 V (-25 % až +20 %) 3 x 460 V (-25 % až +10 %)					
Kmitočet	50/60 Hz					
Siet'ová poistka	3 x 35 A (tavná pojistka pomalá)					
Siet'ové napájacie vedenie	H07RN-F4G4					
max. príkon	19,0 kVA		25,3 kVA			
doporuč. výkon generátora	35,0 kVA					
cosφ	0,99					
Izolačná trieda/druh krycia	F/IP 23					
Okolná teplota	-20 °C až +40 °C					
Chladenie prístroja/horáka	Ventilátor/plyn alebo voda					
Směrování obrobku	95 mm ²					
Rozmery (D x Š x V)	660 x 350 x 850 mm					
Váha	104,5 kg					
Zodpovedá norme	IEC 60974-1, -3, -10; [S]; C €					

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

4 Popis prístroja

4.1 TETRIX 300 AC/DC SYNERGIC activArc

4.1.1 Predný pohľad



Obrázok 4-1


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Pol.	Symbol	Popis
1		Prepravné madlo
2		Ovládanie zariadenia Vid. kapitola Ovládanie zariadenia - ovládacie prvky
3		Pripojovacia zásuvka, 19-pólová Prípoj diaľkového ovladača
4		Vstupné otvory chladiaceho vzduchu
5		Koncovka kábla, zvárací prúd "-" (pri DC- polarite) Prípoj držiaka elektródy
6		Koncovka kábla, zvárací prúd "-" (pri DC + polarite) Prípoj vedenia obrobku
7		Kľúčový prepínač na ochranu proti neoprávnenému použitiu Poloha „1“ > zmena umožnená, „0“ > zmena neumožnená. Vid. kapitola "Kľúčový spínač"
8		Pripojovacia zásuvka, 8pólová / 12pólová 8pólová: Riadiace vedenie Up/Down alebo potenciometrického horáka TIG 12pólová: Riadiace vedenie Up/Down horáka TIG s LED indikácia (opcie)
9		Pripojovacia zásuvka 5pólová Riadiace vedenie štandardného horáka TIG
10		Koncovka kábla, zvárací prúd "-" (pri DC- polarite) Prípoj zváracieho horáka TIG
11		Pripojka G 1/4", zvárací prúd "-" (pri DC- polarite) Prípoj ochranného plynu (so žltým izolačným viečkom) pre zvárací horák TIG
11		Gumené podstavce

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.



Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste,
použite kartu Domov.

4.1.2 Zadný pohľad

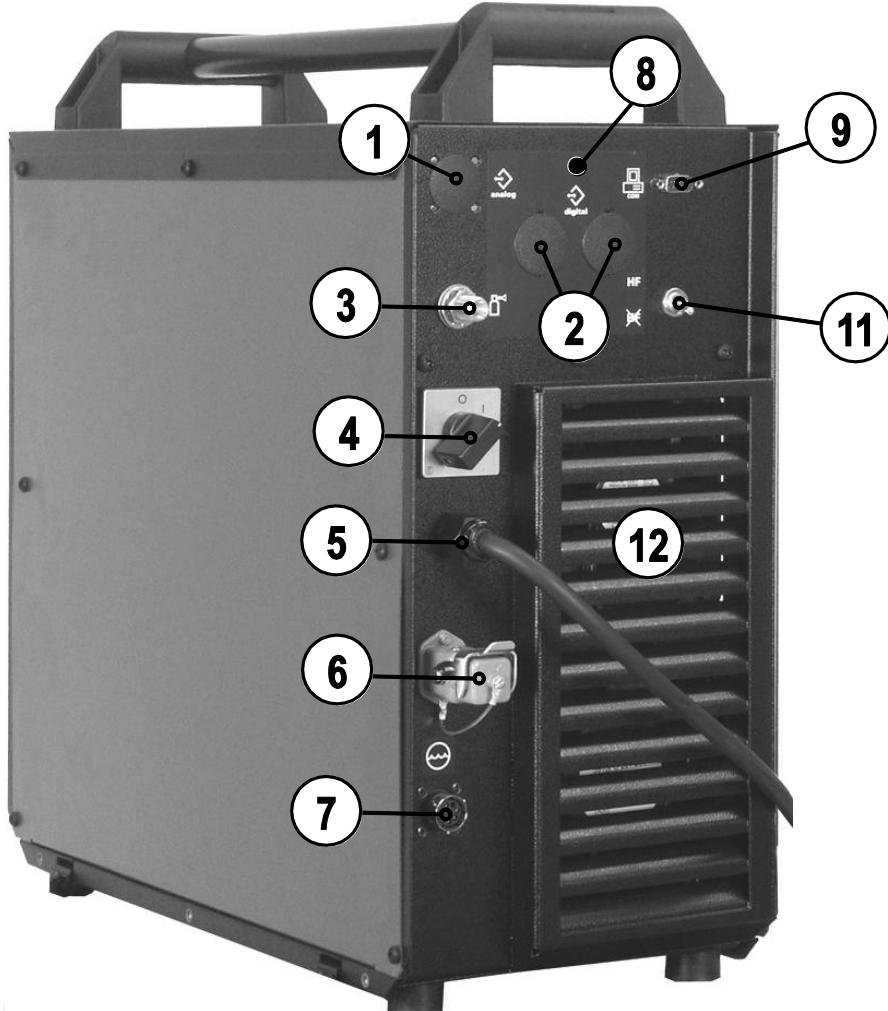

Obrázok 4-2

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

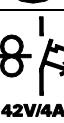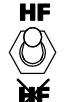
Pol.	Symbol	Popis
1	 analog	Pripojovacia zásuvka 19pólová (opcia) Analogové automatové rozhranie (viď kapitola Popis funkcií)
2	 digital	Pripojovacia zásuvka, 7pólová (opcia) Pripojenie zariadenia posunu drôtu (studený drôt); RINT; Q-DOC atd.
3		Pripojovacie šróbenie G 1/4" Pripojenie ochranného plynu od redukčného ventilu
4		Hlavný vypínač, Prístroj zapnutý/vypnuty
5		Sieťový prívodný kábel
6		Pripojovacia zásuvka, 4pólová Napájenie chladiaceho zariadenia napäťom
7		Pripojovacia zásuvka 8pólová Riadiace vedenie chladiaceho zariadenia
8	 42V/4A	Tlačítko "Istič"; zabezpečenia: <ul style="list-style-type: none"> Zapaľovacie zariadenie Plynový ventil Periferné prístroje na 7-pólových, digitálnych rozhraniach (zadná strana prístroja) Spustený istič vrátťte späť do pôvodnej polohy.
9	 COM	Rozhranie počítača, sériové (D-SUB konektor pripojenia 9 pôlový)
10		Prepínač spôsobu zapálenia HF = HF-Zapálenie L = Liftarc (dotykové zapálenie)
11		Výstupné otvory chladiaceho vzduchu

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

4.2 TETRIX 350 AC/DC SYNERGIC activArc

4.2.1 Predný pohľad

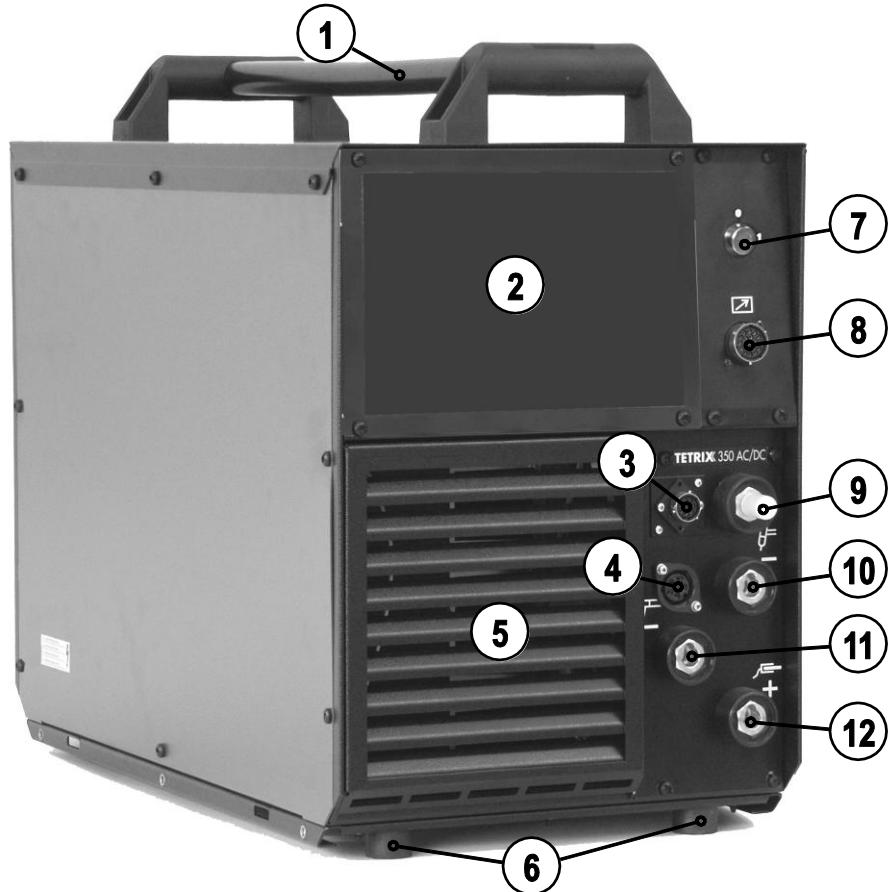

Obrázok 4-3


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Pol.	Symbol	Popis
1		Prepravné madlo
2		Ovládanie zariadenia Vid. kapitola Ovládanie zariadenia - ovládacie prvky
3		Pripojovacia zásuvka, 8pólová / 12pólová 8pólová: Riadiace vedenie Up/Down alebo potenciometrického horáka TIG 12pólová: Riadiace vedenie Up/Down horáka TIG s LED indikácia (opcie)
4		Pripojovacia zásuvka 5pólová Riadiace vedenie štandardného horáka TIG
5		Vstupní otvory chladicího vzduchu
6		Gumené podstavce
7		Kľúčový prepínač na ochranu proti neoprávnenému použitiu Poloha „1“ > zmena umožnená, poloha „0“ > zmena neumožnená. Vid. kapitola "Kľúčový spínač"
8		Pripojovacia zásuvka, 19-pólová Prípoj diaľkového ovladača
5		Prípojka G 1/4", zvárací prúd "-" (pri DC- polarite) Prípoj ochranného plynu (so žltým izolačným viečkom) pre zvárací horák TIG
9		Koncovka kábla, zvárací prúd "-" (pri DC- polarite) Prípoj zváracieho horáka TIG
10		Koncovka kábla, zvárací prúd "-" (pri DC- polarite) Prípoj držiaka elektródy
11		Koncovka kábla, zvárací prúd "-" (pri DC + polarite) Prípoj vedenia obrobku

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste,
použite kartu Domov.

4.2.2 Zadný pohľad

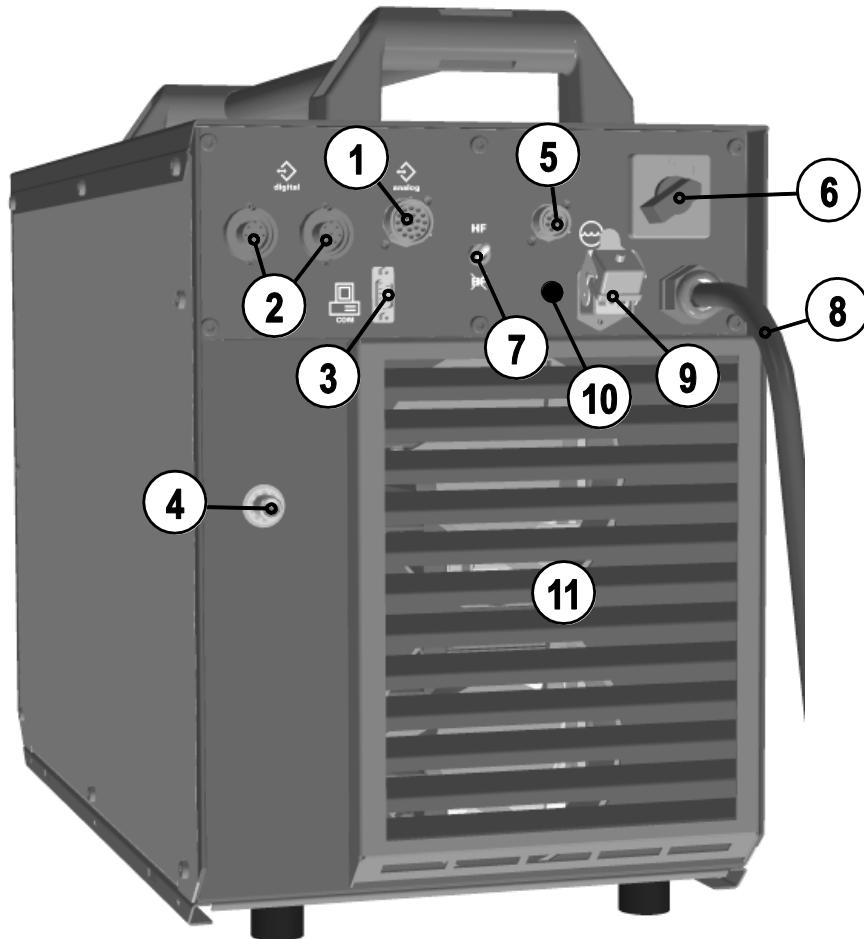

Obrázek 4-4

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.


Pol.	Symbol	Popis
1	 analog	Pripojovacia zásuvka 19pólová (opcia) Analogové automatové rozhranie (viď kapitola Popis funkcií)
2	 digital	Pripojovacia zásuvka, 7pólová (opcia) Pripojenie zariadenia posunu drôtu (studený drôt); RINT; Q-DOC atd.
3	 COM	Rozhranie počítača, sériové (D-SUB konektor pripojenia 9 pôlový)
4		Pripojovacie šróbenie G 1/4" Pripojenie ochranného plynu od redukčného ventilu
5		Pripojovacia zásuvka 8pólová Riadiace vedenie chladiaceho zariadenia
6		Hlavný vypínač, Prístroj zapnutý/vypnuty
7	 HF  Liftarc	Prepínač spôsobu zapálenia HF = HF-Zapálenie Liftarc = Liftarc (dotykové zapálenie)
8		Sieťový prívodný kábel
9		Pripojovacia zásuvka, 4pólová Napájenie chladiaceho zariadenia napäťom
10	 42V/4A	Tlačítko "Istič"; zabezpečenia: <ul style="list-style-type: none"> • Zapaľovacie zariadenie • Plynový ventil • Periferné prístroje na 7-pólových, digitálnych rozhraniach (zadná strana prístroja) Spustený istič vráťte späť do pôvodnej polohy.
11		Výstupné otvory chladiaceho vzduchu

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

4.3 TETRIX 500 AC/DC SYNERGIC activArc

4.3.1 Predný pohľad

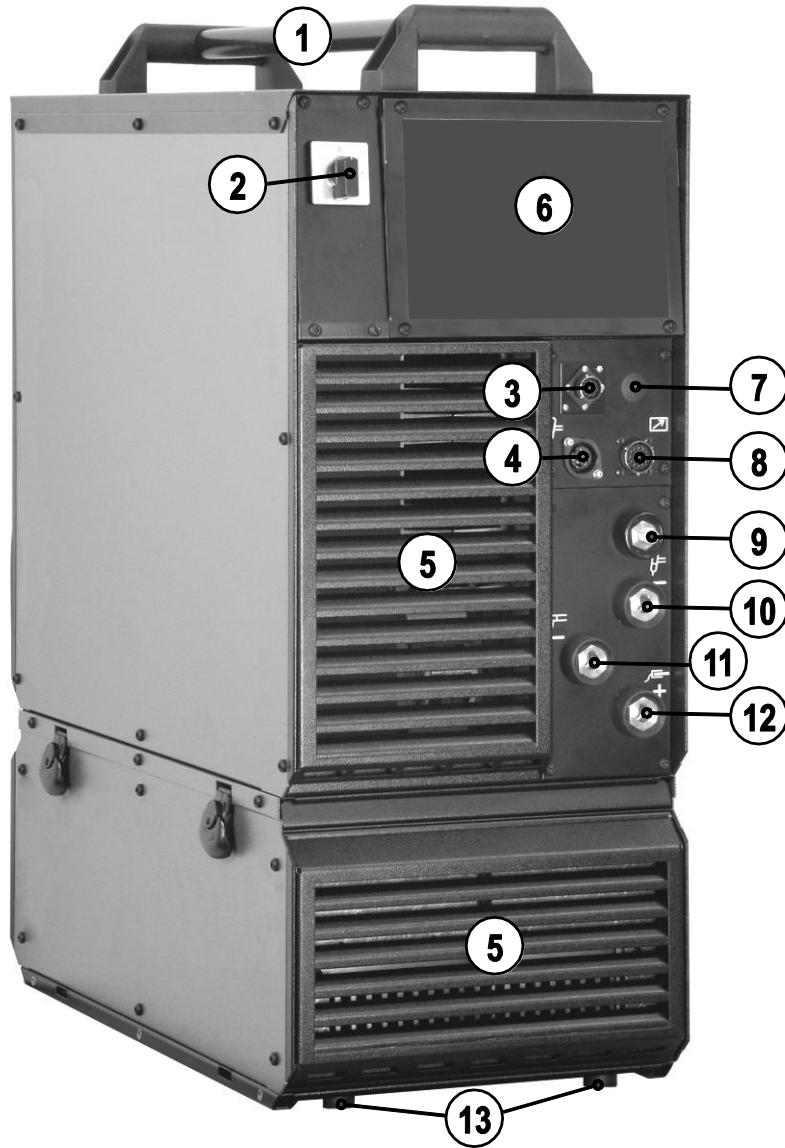

Obrázok 4-5


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Pol.	Symbol	Popis
1		Prepravné madlo
2		Hlavný vypínač, Prístroj zapnutý/vypnuty
3		Pripojovacia zásuvka, 8pólová / 12pólová 8pólová: Riadiace vedenie Up/Down alebo potenciometrického horáka TIG 12pólová: Riadiace vedenie Up/Down horáka TIG s LED indikácia (opcie)
4		Pripojovacia zásuvka 5pólová Riadiace vedenie štandardného horáka TIG
5		Vstupné otvory chladiaceho vzduchu
6		Ovládanie zariadenia Vid. kapitola Ovládanie zariadenia - ovládacie prvky
7		Kľúčový prepínač na ochranu proti neoprávnenému použitiu Poľoha „1“ > zmena umožnená, poľoha „0“ > zmena neumožnená. Vid. kapitolu "Kľúčový spínač"
8		Pripojovacia zásuvka, 19-pólová Prípoj diaľkového ovladača
5		Prípojka G 1/4", zvárací prúd "-" (pri DC- polarite) Prípoj ochranného plynu (so žltým izolačným viečkom) pre zvárací horák TIG
9		Koncovka kábla, zvárací prúd "-" (pri DC- polarite) Prípoj zváracieho horáka TIG
10		Koncovka kábla, zvárací prúd "-" (pri DC- polarite) Prípoj držiaka elektródy
11		Koncovka kábla, zvárací prúd "-" (pri DC + polarite) Prípoj vedenia obrobku
12		Gumené podstavce

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste,
použite kartu Domov.

4.3.2 Zadný pohľad

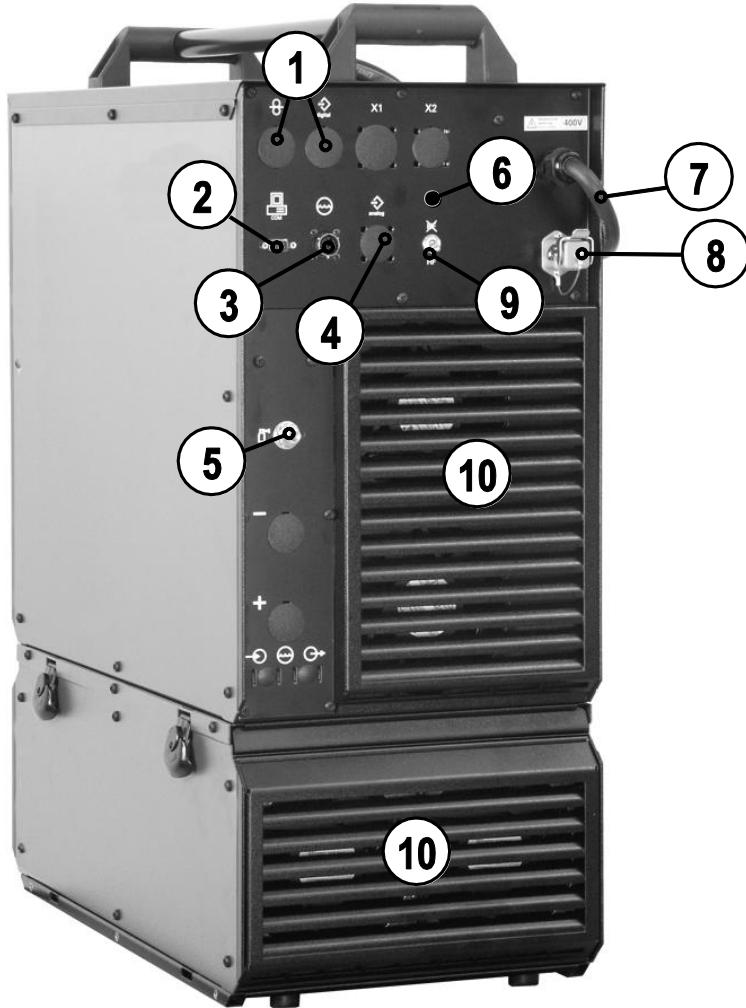

Obrázok 4-6


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Pol.	Symbol	Popis
1	 digital	Pripojovacia zásuvka, 7pólová (opcia) Pripojenie zariadenia posuvu drôtu (studený drôt); RINT; Q-DOC atd.
2	 COM	Rozhranie počítača, sériové (D-SUB konektor pripojenia 9 pôlový)
3		Pripojovacia zásuvka 8pólová Riadiace vedenie chladiaceho zariadenia
4	 analog	Pripojovacia zásuvka 19pólová (opcia) Analogové automatové rozhranie (viď kapitola Popis funkcií)
5		Pripojovacie šróbenie G 1/4" Pripojenie ochranného plynu od redukčného ventilu
6	 42V/4A	Tlačítko "Istič"; zabezpečenia: <ul style="list-style-type: none"> Zapaľovacie zariadenie Plynový ventil Periferné prístroje na 7-pólových, digitálnych rozhraniach (zadná strana prístroja) Spustený istič vrát'te späť do pôvodnej polohy.
7		Sieťový prívodný kábel
8		Pripojovacia zásuvka, 4pólová Napájenie chladiaceho zariadenia napäťom
9	 HF	Prepínač spôsobu zapálenia HF = HF-Zapálenie HF = Liftarc (dotykové zapálenie)
10		Výstupné otvory chladiaceho vzduchu

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

4.4 Ovládanie zariadenia – Ovládacie prvky

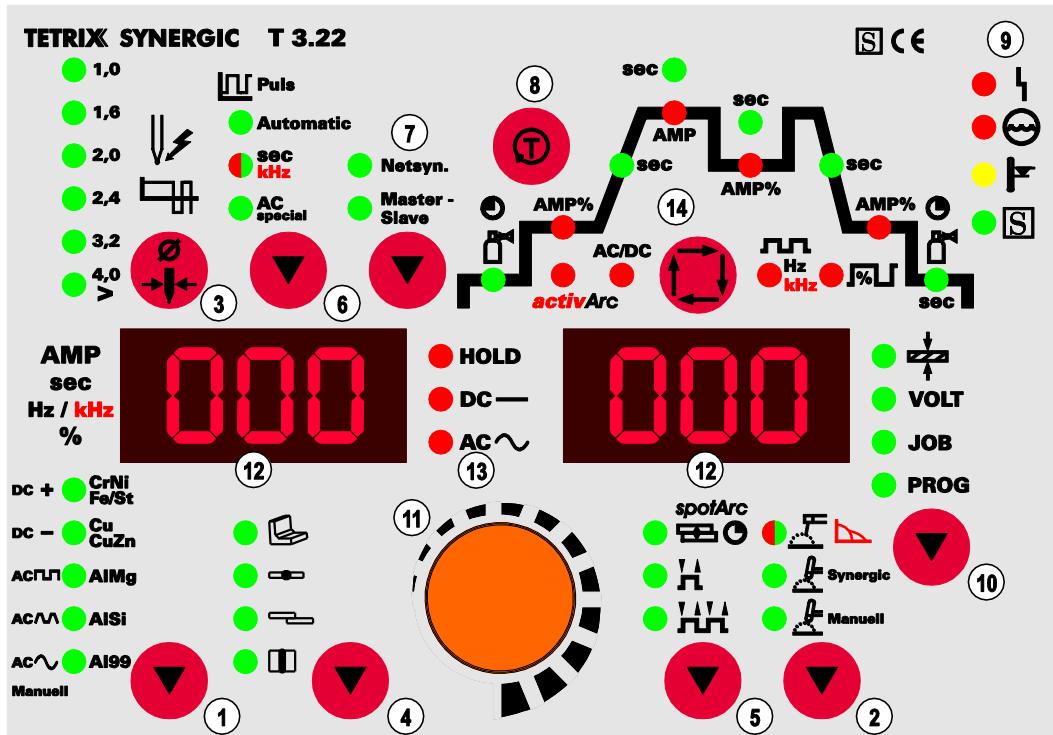

Obrázek 4-7

Pol.	Symbol	Popis
1	▼	<p>Tlačítko</p> <p>Preprinávanie polarity (WIG ručne)</p> <p>Zváranie jednosmerným prúdom s kladnou polaritou na držiaku elektródy oproti obrobku (poľový menič, iba ručné zváranie elektródou)</p> <p>Zváranie jednosmerným prúdom so zápornou polaritou na horáku (resp. držiaku elektródy) oproti obrobku.</p> <p>Zváranie striedavým prúdom s obdĺžnikovým priebehom prúdu. Najvyšší energetický príkon a bezpečné zváranie.</p> <p>Zváranie striedavým prúdom s lichobežníkovým priebehom prúdu. Viacúčelové zváranie pre väčšinu zváracích aplikácií.</p> <p>Zváranie striedavým prúdom so sinusovitým priebehom prúdu. Nižšia hladina hluku.</p>
		Výber druhu materiálu (WIG Synergic)
	DC + CrNi Fe/St	Chromnicklové ľahké zlatiny / železo / oceľové zlatiny
	ACFLN AlMg	Meď / zlatiny medi (bronz) / zlatiny medi a zinku (mosadz)
	DC - Cu CuZn	Zlatiny hliník-horčík
	AC\AISI	Zlatiny hliník-horčík
	AC~ Al99	99% hliník

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.


Pol.	Symbol	Popis						
2		Tlačítko Zváranie Ručné zváranie elektródou / nastavenie Arcfoce Manuell Zváranie WIG (ručné) Synergic Zváranie WIG (synergické)						
3		Tlačidlo Priemer volfrámovej elektródy / Optimalizácia zapáľovania / Vznik kalot <table border="1"> <tr> <td> 1,0 Ø1,0 mm</td> <td> 2,4 Ø2,4 mm</td> </tr> <tr> <td> 1,6 Ø1,6 mm</td> <td> 3,2 Ø3,2 mm</td> </tr> <tr> <td> 2,0 Ø2,0 mm</td> <td> 4,0 Ø 4,0 mm nebo väčší</td> </tr> </table> <p>Najlepšie možné zapálenie a stabilizáciu oblúka (DC, AC) ako aj optimálny vznik kaloty na volfrámovej elektróde, zodpovedajúce priemeru používanej elektródy (AC). Voliteľný zvárací prúd je obmedzený na maximálne prípustný zvárací prúd volfrámovej elektródy.</p>	1,0 Ø1,0 mm	2,4 Ø2,4 mm	1,6 Ø1,6 mm	3,2 Ø3,2 mm	2,0 Ø2,0 mm	4,0 Ø 4,0 mm nebo väčší
1,0 Ø1,0 mm	2,4 Ø2,4 mm							
1,6 Ø1,6 mm	3,2 Ø3,2 mm							
2,0 Ø2,0 mm	4,0 Ø 4,0 mm nebo väčší							
4		Tlačidlo Navolenie druhu zvarového šva Kútový zvar I-zvar Kútový zvar - priesazený Svar zhora						
5		Tlačidlo Druh prevádzky spotArc spotArc (nastaviteľný rozsah doba bodovania 0,01 sek. až 20,0 sek.) 2-taktný 4-taktný						
6		Tlačítko Intervalové zváranie WIG Intervalová automatika WIG (kmitočet a vyváženie) sec kHz Pulzovanie WIG s časmi, svieti na zeleno / rýchle pulzovanie WIG DC s kmitočtom a vyvážením, svieti na červeno AC special WIG AC špeciál						
7		Tlačidlo Druhy synchronizácie (obojstranné súčasné zváranie) Netsyn. Synchronizácia prostredníctvom sieťového napäťia Master - Slave Synchronizácia prostredníctvom kábla						
8		Tlačidlo skúška plynu / prepláchnutie zväzku hadic pozri kapitolu "Nastavenie ochranného plynu"						
9		Indikácia porúch / stavu Signálne svietidlo hromadná porucha (viď kap. Prevádzkové poruchy) Signálne svietidlo nedostatok vody (chladenie zváracieho horáka) Signálne svietidlo nadmerná teplota Signálne svietidlo □ symbol						
10		Tlačidlo Prepnutie displeja Údaj hrúbky materiálu VOLT Údaj zváracieho napäťia JOB Údaj čísla úlohy PROG Údaj čísla programu						

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Pol.	Symbol	Popis
11		Otočné čidlo Nastavenie parametrov zvárania Nastavenie všetkých parametrov ako napr zváracieho prúdu, hrúbky plechu, čas preddodávky plynu atď
12		Trojmiestny LED displej Zobrazenie zváracích parametrov (pozri tiež kapitolu, "Indikácia zváracích dát na displeji").
13		Indikácia stavu <ul style="list-style-type: none"> ● HOLD: Po každom ukončenom zváraní sa na displeji zobrazia hodnoty zváracieho prúdu a napäťa posledného zvárania, kontrolka svieti ● DC—: Zváranie jednosmerným prúdom ● AC~: Zváranie striedavým prúdom ● DC— A ● AC~ súčasne: Zváranie striedavým prúdom AC špeciál
14		Sled funkcií (viď nasledujúca kapitola)

4.4.1.1 Funkčný sled

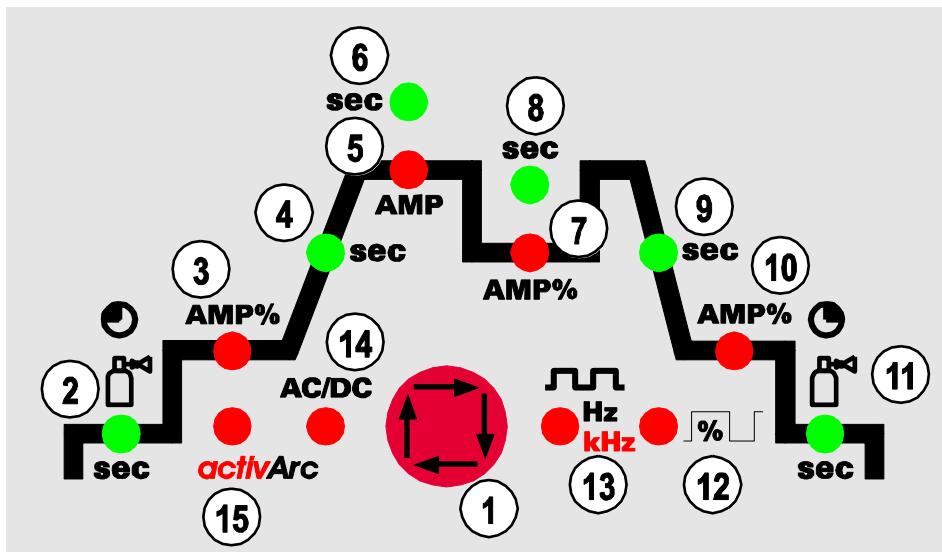

Obrázok 4-8

Pol.	Symbol	Popis
1		Tlačidlo Voľba parametrov zvárania Týmto tlačidlom sa volia parametre zvárania v závislosti na použitom zváracom postupe a druhu prevádzky
2		Čas preddodávky plynu (TIG), rozsah nastavenia absolútne 0,0 sec až 20,0 sec (kroky po 0,1 sek)
3		<p>Štartovací prúd (TIG) Percentne závislý na hlavnom prúde. Rozsah nastavenia 1% až 200% (kroky po 1%). Počas fázy štartovacieho prúdu nie sú vykonávané pulzy</p> <p>Prúd horúceho štartu (ručné zváranie elektródou) Percentne závislý na hlavnom prúde. Rozsah nastavenia 1% až 200% (kroky po 1%).</p>

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Pol.	Symbol	Popis		
4		Up-Slope-čas (TIG) Rozsah nastavenia: 0,00 sec až 20,0 sec (kroky po 0,1 sek). Up-Slope-čas je oddelene nastaviteľný pre 2-takt a pre 4-takt.	Čas horúceho štartu (ručné zváranie elektródou) Rozsah nastavenia: 0,00 sec až 20,0 sec (kroky po 0,1 sek).	
5		Hlavný prúd (TIG) / Pulzný prúd I min až I max (kroky po 1 A)	Hlavný prúd (ručné zváranie elektródou) I min až I max (kroky po 1 A)	
6		Čas pulzu / doba nárastu (AMP% na AMP) • Rozsah nastavenia doby pulzov: 0,01 sec až 20,0 sec (kroky po 0,01 sek <0,5 sek; krokmi po 0,1 sek> 0,5 sek) • Rozsah nastavenia doby nárastu (TS2): 0,0 sec až 20,0 sec (pozri kapitolu "Rozšírené nastavenia")	Pulzovanie WIG Doba pulzov sa vzťahuje na fázu hlavného prúdu (AMP) pri pulzovaní.	WIG AC špeciál Doba pulzov sa vzťahuje na fázu AC pri AC špeciál.
7		Znižený prúd (TIG) / prúd v čase medzi impulzmi Rozsah nastavenia 1% až 100% (kroky po 1%). Percentuálne závislý na hlavnom prúde.		
8		Doba medzi impulzmi / doba poklesu z AMP na AMP% • Nastaviteľný rozsah doby medzi impulzmi: 0,01 sek až 20,0 sek (kroky po 0,01 sek <0,5 sek; krokmi po 0,1 sek> 0,5 sek) • Nastaviteľný rozsah doby poklesu (TS1): 0,0 sek až 20,0 sek (pozri kapitolu "Rozšírené nastavenia")	Pulzovanie WIG Doba medzi pulzmi sa vzťahuje na fázu poklesu prúdu (AMP%)	WIG AC špeciál Doba medzi pulzmi sa vzťahuje na fázu DC pri AC špeciál.
9		Down-Slope-čas (TIG) 0,00 sec až 20,0 sec (kroky po 0,1 sek). Down-Slope-čas je oddelene nastaviteľný pre 2-takt a pre 4-takt.		
10		Prúd závernych kráterov (TIG) Rozsah nastavenia 1% až 200% (kroky po 1%). Percentne závislý na hlavnom prúde.		
11		Čas doznievania toku plynu (TIG) Rozsah nastavenia: 0,00 sec až 40,0 sec (kroky po 0,1 sek).		
12		Vyváženie striedavého prúdu (WIG AC) Max. rozsah nastavenia: -30% až +30%; (kroky po 1%). V závislosti na výrobnom nastavení môže byť rozsah nastavenia tiež menší. Optimalizácia čistiaceho účinku a správanie sa pri závare.	Vyváženie rýchleho pulzovania WIG DC Rozsah nastavenia: 1% až +99% (kroky po 1%)	
13		Kmitočet striedavého prúdu (WIG AC) 50 Hz až 200 Hz (kroky po 1 Hz). Zviazanie a stabilizácia elektrického oblúka: S vyšším kmitočtom sa zvyšuje čistiaci účinok. Obzvlášť tenké plechy (zváranie malým prúdom), eloxovaný hliníkový plech alebo silne znečistený zvarový kov je možné bez problémov zvárať a vyčistiť vyššou frekvenciou.	Kmitočet rýchleho pulzovania WIG DC Rozsah nastavenia: 50 Hz až 15 kHz	
14		Polarita zváracieho prúdu, ručné zváranie elektródou (viď kap. "Prepínanie polarity zváracieho prúdu")		

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.




Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Pol.	Symbol	Popis
15		Zváracia metóda WIG activArc <ul style="list-style-type: none">• activArc zapnúť alebo vypnúť (on / off)• Oprava charakteristickej krivky activArc (nastaviteľný rozsah: 0 až 100)

5 Popis funkcií

5.1 Ovládaci princíp TIG-Synergic

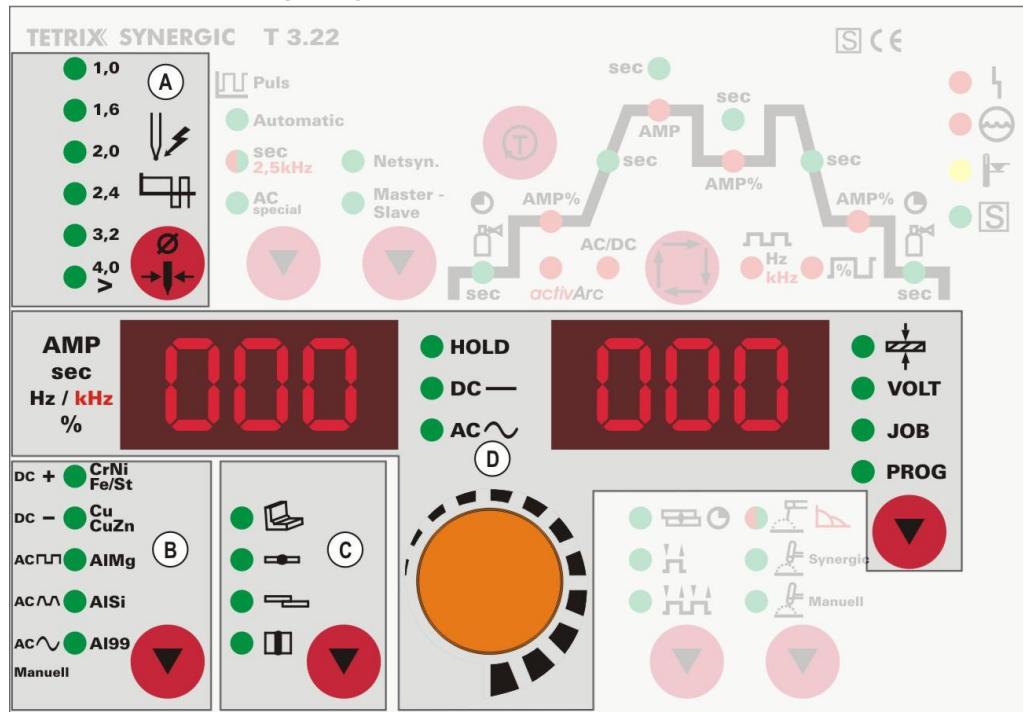

Obrázek 5-1

Ovládanie prebieha podľa synergického TIG princípu ovládania:

Podobne ako u MIG prístrojov so synergickým ovládaním je na základe troch základných parametrov

- priemeru volfrámové elektródy (A),
- druhu materiálu (B) a
- druhu zvarového šva (C)

vybraná zváracia úloha (job).

Všetky tu dané parametre sú optimálne zadané pre množstvo použitia, môžu však byť prispôsobené aj individuálne.

Nutný zvárací prúd je možné nastaviť ako hrúbku plechu alebo konvenčne priamo ako zvárací prúd (D).

Programovanie tu popísaných parametrov a funkcií je možné uskutočniť tiež pomocou PC so softvérom zváracích parametrov tetrix PCT 300.


Séria prístrojov tetrix bola koncipovaná tak, aby ju bolo možné veľmi ľahko a rýchlo obsluhovať a aby boli pri funkčných možnostiach splnené všetky želania.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.


5.1.1 Synergické nastavenie parametrov počas funkcie

S nastavením zváracieho prúdu sú vo funkčnom priebehu až na dobu předdodávky plynu automaticky prispôsobené všetky potrebné parametre zvárania (viď kap. "TIG-Funkčné priebehy"). Tieto parametre zvárania je možné v prípade potreby nastaviť aj konvenčne (nezávisle od zváracieho prúdu) (viď kap. "Konvenčné nastavenie parametrov vo funkčnom priebehu").

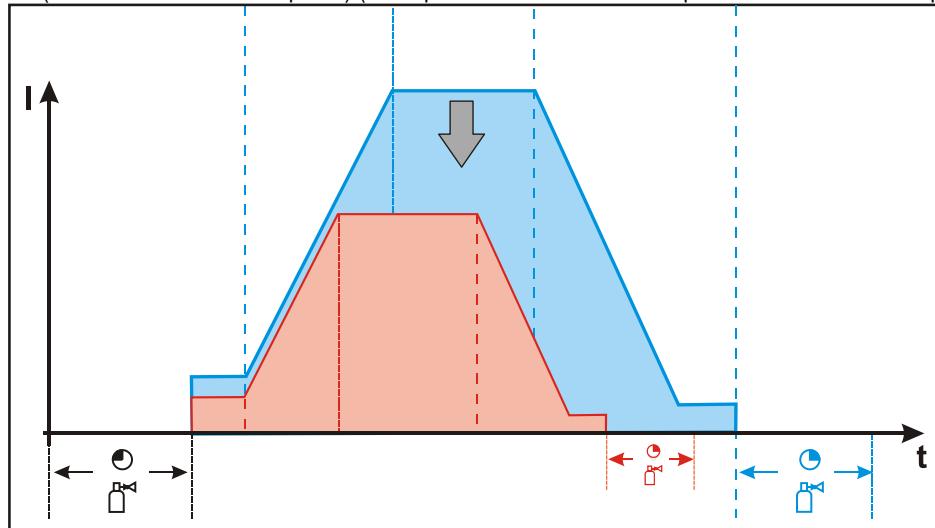

5.1.2 Konvenčné nastavenie parametrov počas funkcie

Všetky parametre zvárania je možné prispôsobiť tiež nezávisle na nastavenom zváracom prúde. Tzn. ak sa zmení zvárací prúd, ostávajú hodnoty pre napr Down-Slop čas alebo čas doznievania toku plynu nezmenené. Navolenie zváracej úlohy sa uskutočňuje ako predtým pomocou troch základných parametrov: priemeru volfrámovej elektródy, druhu materiálu a druhu zvarového šva.

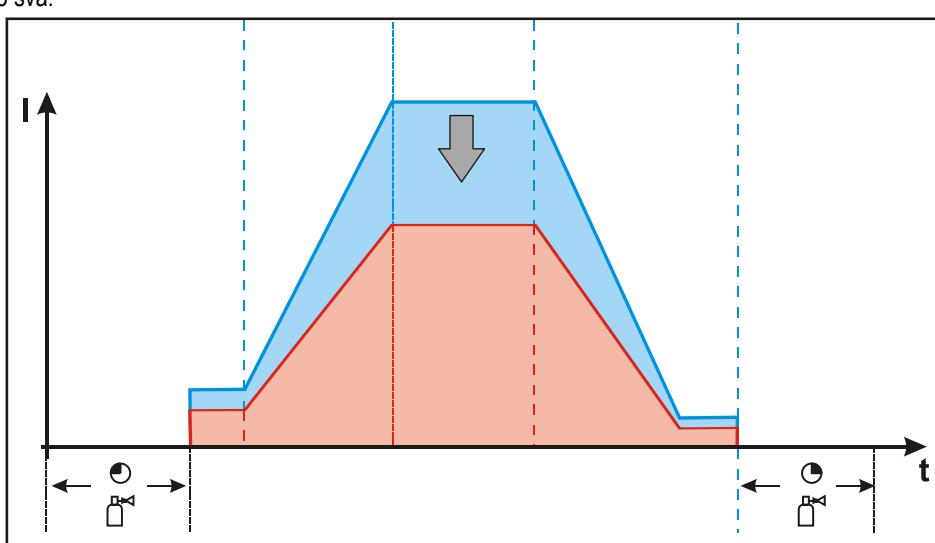


UPOZORNENIE

Parametre pre štartový, depresný a záverny prúd môžu byť zadané popr. dané percentuálne (z výrobného závodu) alebo absolútne (pozri kapitolu "Prepnutím medzi percentuálnym alebo absolútным zváracím prúdom").

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.1.2.1 Nastaviť princíp ovládania (konvenčne / synergicky)

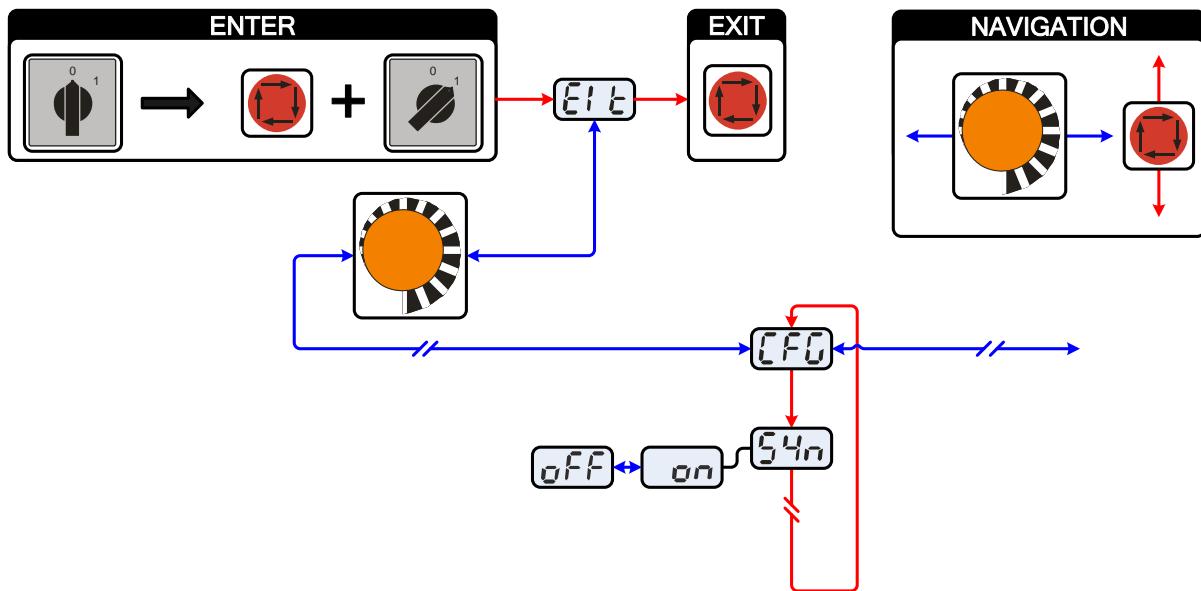

Obrázek 5-4

Indikace	Nastavenie / Voľba
EIT	Odchod z menu Exit
CFG	Konfigurácia prístroja Nastavenie funkcií prístroja a zobrazenie parametrov
54n	Princíp obsluhy <ul style="list-style-type: none"> on = synergické nastavovanie parametrov (z výroby) off = konvenčné nastavovanie parametrov

UPOZORNENIE



ENTER (Prístup k menu)

- Prístroj vypnúť hlavným vypínačom
- Tlačidlo "zváracie parametre" pridržať stlačené a súčasne prístroj opäť zapnúť.

NAVIGÁCIA (navigácia v menu)

- Parametre sa volia stlačením tlačidla "zváracie parametre".
- Parametre nastaviť resp. zmeniť otáčaním gombíka "nastavenie zváracích parametrov".

EXIT (menu opustiť)

- Zvoliť bod menu "EIT".
- Stlačiť tlačidlo "zváracie parametre" (nastavenia sa prevezmú, prístroj prepne na stav prevádzkyschopný).

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.1.3 Navolenie zváracej úlohy

Zváracia úloha sa volí tlačidlami na ovládanie zváracieho prístroja.

Signálne svietidlá (LED) indikujú zvolené parametre zvárania.

UPOZORNENIE

 Zmeny základných parametrov zvárania sú možné len ak:

- netečie žiadny zvárací prúd a
- klúčový spínač (voliteľné vybavenie) je nastavený do polohy "1".

Obslužný prvak	Činnosť	Výsledok
   		Výber a indikácia metódy zvárania.
  		Výber a indikácia priemeru elektródy / "optimalizácia zapalovalenia". <ul style="list-style-type: none"> • WIG Synergic: Výber priemeru elektródy (optimalizácia zapalovalenia je stanovená automaticky) • WIG ručne: Výber optimalizácia zapalovalenia
  		Výber indikácia druhu materiálu resp. polarity zváracieho prúdu. <ul style="list-style-type: none"> • WIG Synergic: Výber druhu materiálu (polarita zváracieho prúdu sa stanovuje automaticky) • WIG ručne: Výber polarity zváracieho prúdu
  		Výber indikácia druhu materiálu
  		Výber a indikácia druhu prevádzky.

5.1.4 Navolenie zváracieho prúdu

Užívateľ má dve možnosti nastavenia potrebného zváracieho prúdu:

- pomocou hrúbky plechu
- priamo ako zvárací prúd

Zváracia prúd sa zobrazuje na ľavom displeji. V pravom displeji je možné navoliť parameter "Hrúbka materiálu".

Ovládací prvak	Akcia	Výsledok	Display (vpravo)
    	X x 	Stlačte tlačidlo až sa signálna žiarovka hrúbky materiálu rozsvieti. 	Je zobrazená hrúbka materiálu v mm.
  		Nastavte zvárací prúd popr. hrúbku plechu.	Sú zobrazené zvárací prúd a hrúbka plechu.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.1.5 Zobrazenie dát zvárania

Nasledujúce parametre zvárania môžu byť zobrazené pred (nastavené hodnoty), počas (skutočné hodnoty) alebo po zváraní (uchované hodnoty):

Parameter	"levý displej"		
	Pred zváraním (nastavené hodnoty)	Počas zvárania (skutočné hodnoty)	Po zváraní (uchované hodnoty)
Zvárací prúd	●	●	●
Časy parametrov	●	-	-
Kmitočet, využenie	●	-	-
Prúdy parametrov	●	-	-

	"pravý displej"		
	Hrubka materiálu	Zváracie napätie	Číslo úlohy (JOB č.)
Hrubka materiálu	●	-	-
Zváracie napätie	●	●	●
Číslo programu	●	-	-

Akonáhle dôjde po zváraní k zmene nastavení zobrazených uchovaných hodnôt (napr. zváracieho prúdu), displej prepne na príslušne nastavenej hodnote.

Zobrazenie na pravom displeji prepína po cca 4 sek automaticky na hrúbku materiálu.

Ak svieti okrem kontrolky "Hrubka materiálu" kontrolka "Číslo programu", nachádza sa užívateľ na programovom režime (Program 1-15, viď kap. "Programy zvárania").

Ak svieti okrem kontrolky "Hrubka materiálu" kontrolka "Číslo úlohy" (JOB-Nr.), nachádza sa užívateľ na úlohe voľné pamäťovej oblasti (JOB 128 až 256, viď kap. "Vytvorenie novej úlohy vo voľnej pamäťovej oblasti")

5.1.5.1 Nastavenie parametrov zvárania

Počas nastavovania parametrov zvárania sa na ľavom displeji zobrazujú hodnoty parametrov. V pravom displeji je zobrazené nastavenie "z výrobného závodu" popr. odchýlka od neho smerom nahor alebo nadol.

Údaje napr pri nastavení štartovacieho prúdu a ich význam:

Display	Výsledok symbolov, zobrazených na pravom displeji
	Zvýšenie parametra k opäťovnému dosiahnutiu dielenského nastavenia.
	Dielenské nastavenie Hodnota parametra nastavená optimálne.
	Zniženie hodnoty parametra k opäťovnému dosiahnutiu dielenského nastavenia.


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2 TIG zváranie

5.2.1 Zapálenie elektrického oblúka

5.2.1.1 Vysokofrekvenčné zapálenie

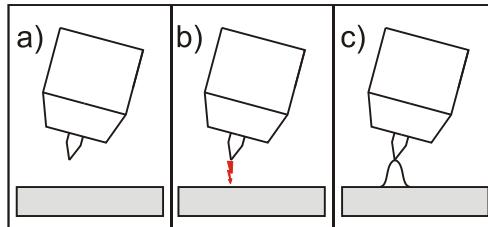


Obrázok 5-5

Elektrický oblúk je spustený bezdotykovo pomocou vysokonapäťového zapaľovacieho impulzu:

- Zvárací horák umiestnite vo zváračej polohe nad obrobkom (vzdialenosť špičky elektródy a obrobku cca. 2-3 mm).
- Stlačte tlačidlo horáka (vysokonapäťové zapaľovacie impulzy spustí elektrický oblúk).
- Štartovací prúd preteká, podľa zvoleného spôsobu prevádzky pokračuje zváranie.

Ukončenie zvárania: Uvoľnite tlačidlo horáka popr. ho stlačte a uvoľnite podľa zvoleného spôsobu prevádzky.

5.2.1.2 Zapálenie liftarc

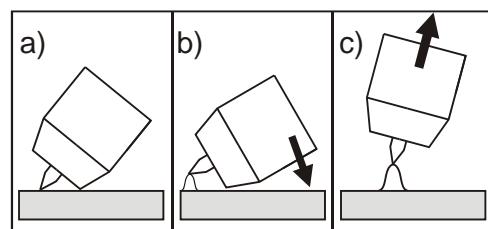

Obrázok 5-6

Elektrický oblúk sa zapáli v okamihu dotyku s obrobkom:

- Dotknite sa opatrne plynovou tryskou horáka a špičkou volfrámovej elektródy obrobku a stlačte tlačidlo horáka (LiftArc prúd tečie nezávisle na nastavenom hlavnom prúde)
- Nakloňte horák nad plynovú trysku horáka tak, aby odstup špičky elektródy od obrobku činil cca 2-3 mm. Elektrický oblúk sa zapáli a zvárací prúd stúpa v závislosti od nastaveného druhu prevádzky na nastavený rozbehový resp. hlavný prúd.
- Horák nadvihnite a nastavte ho do normálnej polohy.

Ukončenie zvárania: Uvoľnite tlačidlo horáka resp. ho podľa zvoleného druhu prevádzky stlačte a uvoľnite.

5.2.2 WIG – Nútené vypnutie

UPOZORNENIE



Funkcia núteneho vypnutia môže byť pri procese zvárania spustená dvomi stavmi:

Počas fázy zapaľovania (chyba zapaľovania)

? AK nepreteká do 3 s po štarte zvárania zvárací prúd.

Počas fázy zvárania (prerušenie elektrického oblúka)

? Keď je elektrický oblúk prerušený na viac ako 3 s

V oboch prípadoch zvárací zdroj okamžite ukončí proces zapaľovania, resp. zvárania.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.3 Optimalizácia priebehu zapaľovania pri čisto volfrámovej elektróde

Týmto parametrom je možné zlepšiť zapaľovanie napr. "čisto volfrámových elektród". Parameter je percentuálna hodnota (zo závodu 20) a je u všetkých úloh menený.

Ovládaci prvak	Akcia	Výsledok	Display
		Navolte parametre zapaľovania Signálne žiarovky pre navolený priemer elektródy a štartovací prúd% AMP blikajú cca. 5 sec. Počas tejto doby je možné hodnotu parametra optimalizovať otočným snímačom.	20 -0-
		Nastavenie hodnoty parametra Zvýšenie hodnoty parametra: viac zapaľovacej energie Zniženie hodnoty parametra: menej zapaľovacej energie	30 L-0

5.2.4 Optimálny a rýchly vznik kalot

UPOZORNENIE

Kónicky brúsená volfrámová elektróda (cca 35 °) je základným predpokladom pre vytvorenie optimálnej kaloty.

Ovládaci prvak	Činnosť	Výsledok
 		Zvoliť zváranie AC / DC so zodpovedajúcim druhom materiálu: Zliatiny hliník-horčí Zliatiny hliník-kremík alebo 99% hliník
		Výber optimalizácie zapaľovania Signálne svetlo zvoleného príslušného priemeru ihly začne blikať.
		Volba vzniku kalot Signálne svetlo bliká rýchlo Kalota vzniká pri nasledujúcom procese zapaľovania. Zvárač určí koniec tohto procesu. Táto funkcia sa bez zapaľovania vypína opäťovným zvolením kombinácie tlačidiel optimalizácia zapaľovania a vzniku kalot. K voľbe parametra musí dôjsť počas cca 5 sekúnd po voľbe optimalizácie zapaľovania.

UPOZORNENIE


Použite skúšobný obrobok.
Zapálte bezdotykovým HF-zapálením svetelný oblúk a vytvorte požadovanú kalotu pre príslušnú aplikáciu.
Nastavte hodnoty parametra späť na pôvodnú hodnotu.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.5 Funkčné sledy / druhy prevádzky

Pomocou "Navolenie zváracích parametrov" a otočným snímačom "Nastavenie parametrov zváranie" je možné regulaovať všetky parametre priebehu TIG:

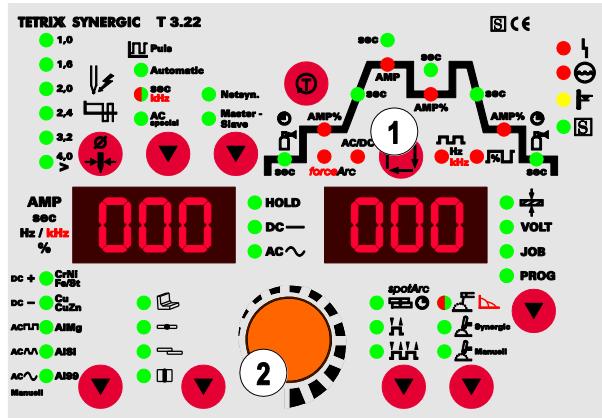

Obrázok 5-7

Pol.	Symbol	Popis
1		Tlačidlo Voľba parametrov zvárania Týmto tlačidlom sa volia parametre zvárania v závislosti na použitom zváracom postupe a druhu prevádzky.
2		Rotačný snímač Nastavenia parametrov zvárania Nastavenie všetkých parametrov ako napr rozbehového, zváracieho a koncového prúdu, predfuk a zostatkového prúdenia plynu, čela impulzov atď

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.


5.2.5.1 Vysvetlivky značiek

Symbol	Význam
	Stisknúť tlačítko 1 horáku
	Tlačítko 1 horáku pustiť
I	Prúd
t	Čas
 	Predfuk plynu
I_{start}	Rozbehový prúd
T_{up}	Doba nárastu hodnôt
t_P	Bodový čas
AMP	Hlavný prúd (minimálny až maximálny prúd)
AMP%	Znižený prúd (0% až 100% AMP)
t_1	Doba pulzu
t_2	Doba medzi impulzami
ts1	Pulzovanie WIG: Doba zníženia hlavného prúdu (AMP) na znižený prúd AMP%
ts2	Pulzovanie WIG: Doba zvýšenia zniženého prúdu (AMP%) na hlavný prúd (AMP)
t_{pokles}	Čas poklesu
I_{konec}	Prúd koncového krátera
 	Zbytkové prúdenie plynu

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.5.2 2-taktný priebeh

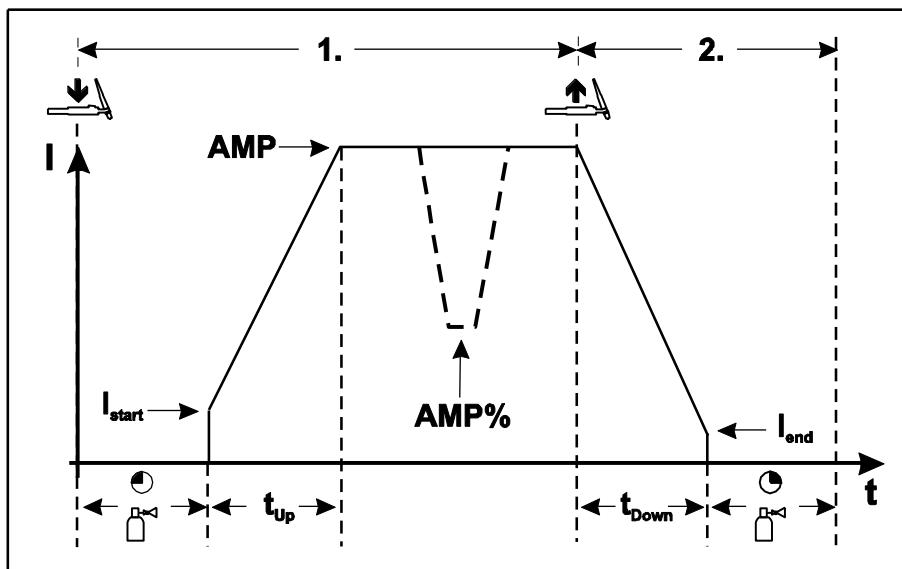

Obrázok 5-8

1. cyklus:

- Stlačte a podržte tlačidlo horáka 1.
- Prebieha doba predchádzajúceho prúdenia plynu.
- Vysokofrekvenčné zapáľovacie impulzy preskakujú z elektródy na obrobok, elektrický oblúk sa zapáli.
- Zvárací prúd tečie a dosahuje okamžite nastavené hodnoty štartovacieho prúdu I_{start} .
- Vysoká frekvencia sa vypína.
- Zvárací prúd vzrástá po nastavenú dobu nábehu na hlavný prúd AMP.

Ak je počas fázy hlavného prúdu stlačené okrem tlačidla horáka 1 aj tlačidlo horáka 2, klesne zvárací prúd za nastavenú dobu (t_{S1}) na znižený prúd $AMP\%$.

Po uvoľnení tlačidla horáka 2 vzrástie zvárací prúd za nastavený čas (t_{S2}) opäť na hlavný prúd AMP.

2. cyklus:

- Uvoľniť tlačidlo horáka 1.
- Hlavný prúd klesá s nastaveným časom Down-Slope na prúd konečného krátera I_{end} (minimálny prúd).

Ak je počas času Down-Slope stlačené 1. tlačidlo horáka,

vzrástie zvárací prúd opäť na nastavený hlavný prúd AMP


- Hlavný prúd dosahuje hodnoty prúdu koncového krátera I_{end} , elektrický oblúk zhasína.
- Beží nastavený čas zvyškového prúdenia plynu.

UPOZORNENIE

Ked' je pripojený pedálový diaľkový ovládač RTF, prepína prístroj automaticky na 2-taktný prevádzku. Nábeh a dobeh zváracacieho prúdu je vypnutý.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.5.3 4-taktný priebeh

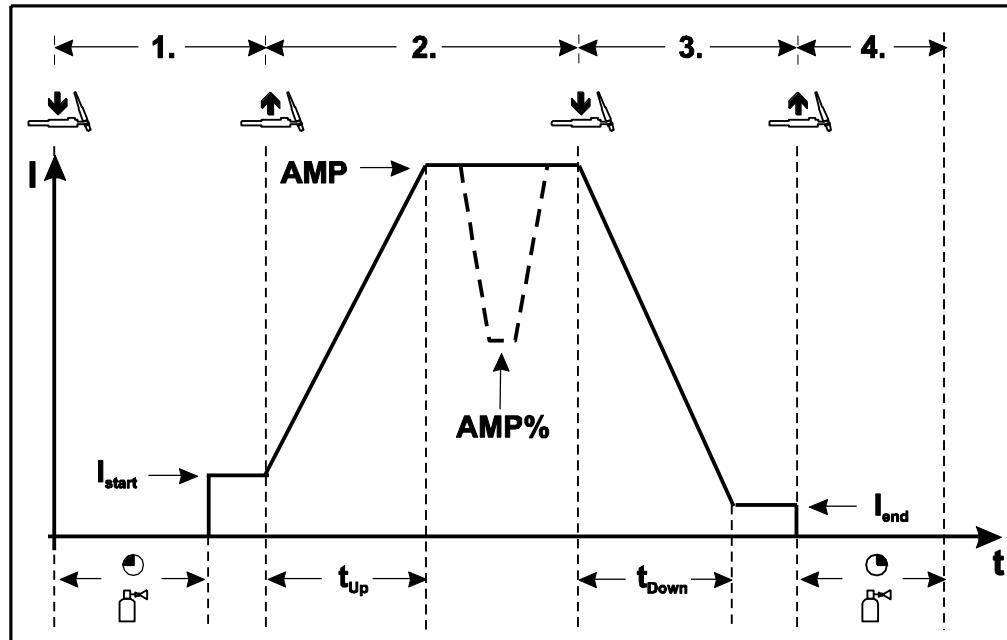

Obrázok 5-9

1.takt:

- Stlačte tlačidlo horáka 1, čas pred dodávky plynu ubieha.
- Vysokofrekvenčné zapalovacie impulzy preskakujú z elektródy na obrobok, elektrický oblúk sa zapáluje.
- Zvárací prúd preteká a dosahuje okamžite predvolené hodnoty štartovacieho prúdu. Vysokofrekvenčné impulzy sa vypínajú.

2.takt:

- Uvoľnenie tlačidla horáka 1
- Zvárací prúd vzrástá s nastaveným časom Up-Slope na hlavný prúd AMP

Prepnutie s hlavného prúdu AMP na depresný prúd% AMP:

- Stlačte tlačidlo horáka 2 alebo
- stlačte prerušované tlačidlo horáka 1 *

Slope časy je možné nastaviť (viď kapitola "Rozšírené nastavenia" bod "Slope časy pre depresný prúd% AMP popr. Nastavenie pulzných kriviek")

3.takt:

- Stlačenie tlačítka Horáka 1
- Hlavný Prúd klesá s nastaveným časom Down-Slope na konečný prúd krátera I_{end} (minimálny prúd).

4.takt:

- Uvoľnenie tlačítka Horáka 1, elektrický oblúk zhasína.
- Začína nastavený čas doznievania toku plynu

Okamžité ukončenie zvárania bez Downslope a koncový prúd krátera:

- Krátkym stlačením 1. tlačidla horáka (3.takt a 4.takt).

Prúd klesá na nulu a začína čas doznievania toku plynu.

UPOZORNENIE

 Ked' je pripojený pedálový diaľkový ovládač RTF, prepína prístroj automaticky na 2-taktný prevádzku. Nábeh a dobeh zváracacieho prúdu je vypnutý.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.5.4 SpotArc

Z výroby je funkcia WIG - SpotArc s pulzným variantom frekvenčnej automatiky aktívny, pretože možno pomocou tejto kombinácie docieliť najúčinnejšieho výsledku. Samozrejme môže užívateľ v závislosti na zvolenej metóde zvárania túto funkciu kombinovať s inými pulznými variantami. Puls (t1) a prestávku medzi impulzmi (t2) je možné nastaviť nezávisle, avšak k docieleniu zmysluplného výsledku má byť čas bodovania (tP) mnohonásobne dlhšia ako doba pulzu

Volba a nastavenia WIG - spotArc

Obslužný prvok	Činnosť	Výsledok
		Kontrolka svieti Po dobu cca 4 sekúnd je možné dobu bodovania nastaviť rotačným snímačom "nastavenie zváracích parametrov". (Nastaviteľný rozsah doby bodovania 0,01 s až 20,0 s) Potom prístroj prepne znova na prúd resp. napätie. Ak stlačíte tlačidlo znova, prepne sa displej späť na parameter, ktorý je možno rotačným snímačom príslušne zmeniť. Dobu bodovania je možné nastaviť aj vo funkčnom sledze.
		Nastaviť dobu bodovania "tP"
		Metóda WIG - spotArc je z výroby zapnutá s pulzným variantom "WIG-pulzná automatika". Užívateľ môže voliť aj iné pulzné varianty: WIG-pulzná automatika (kmitočet a vyváženie) Pulzovanie WIG s časmi, svieti zelená / Rýchle pulzovanie DC-WIG s kmitočtom a vyvážením, svieti na červeno WIG AC špeciál Voliteľné kombinácie viz také "Tabuľka SpotArc / pulzné varianty"

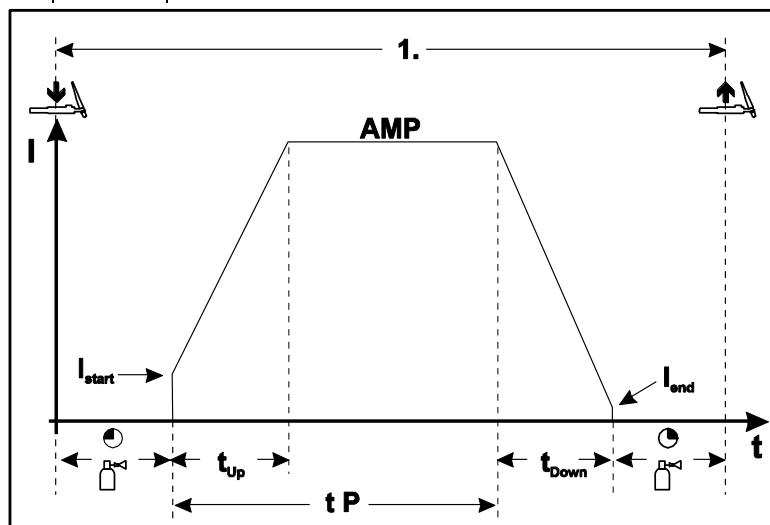

Obrázok 5-10

Postup:

- Stlačte a podržte tlačidlo horáka.
- Prebieha čas predfuku plynu.
- Impulzy HF-zapaľovania preskočia z elektródy na obrobok, elektrický oblúk sa zapáli.
- Zvárací prúd tečie a dosahuje okamžite nastavené hodnoty štartovacieho prúdu Istart.
- HF sa vypína.
- Zvárací prúd vzrástá po nastavenú dobu nábehu prúdu na hlavný prúd AMP.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

UPOZORNENIE



Proces sa po uplynutí nastavenej doby spotArc alebo po predčasnom pustení tlačidla horáka ukončí

Tabuľka SpotArc / pulzné varianty:

Postup	Pulzná varianta	
WIG-DC	Automatic	Pulzná automatika (z výroby)
	sec kHz (svieti na zeleno)	Pulzovanie (termické pulzovanie)
	sec kHz (svieti na červeno)	kHz pulzovanie í (metalurgické p pulzovanie)
	Žiadne pulzovanie	
WIG AC	sec kHz (svieti na zeleno)	Pulzovanie (termické pulzovanie)
	AC special	AC špeciál
	Žiadne pulzovanie	

UPOZORNENIE




Na dosiahnutie efektívneho výsledku majú byť doby nárastu a poklesu nastavené na "0".

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.5.5 2-taktná prevádzka verzia C

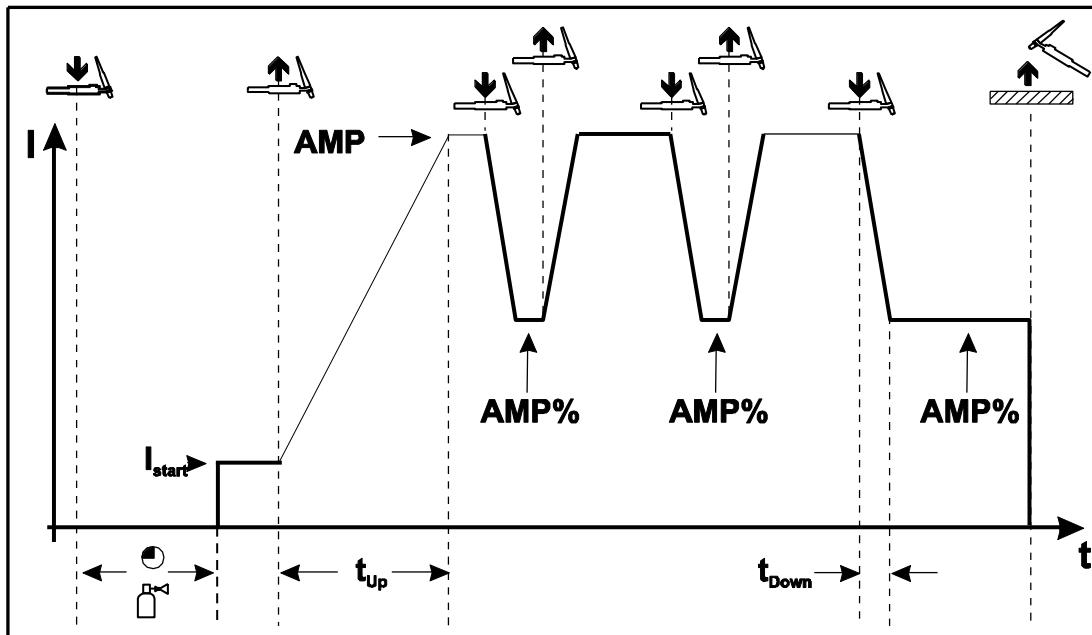

Obrázok 5-11

1. cyklus

- Stlačte tlačidlo horáka 1, čas predfuku plynu beží.
- Vysokofrekvenčné zapaľovacie impulzy preskakujú z elektródy na obrobok, elektrický oblúk sa zapáli.
- Zvárací prúd preteká a dosahuje okamžite predvolené hodnoty štartovacieho prúdu. Vysoká frekvencia sa vypína.

2. cyklus

- Pustite tlačidlo horáka 1.
- Zvárací prúd vzrástá s nastaveným časom Up-Slope na hlavný prúd AMP.

UPOZORNENIE

 Stlačením tlačidla horáka 1 začína zmena (TS1) z hlavného prúdu AMP na znížený prúd AMP%. Uvoľnením tlačidla horáka začína zmena (TS2) zo zníženého prúdu AMP% späť na hlavný prúd AMP. Tento postup možno ľubovoľne často opakovať.

Proces zvárania je ukončený prerušením elektrického oblúka za zníženého prúdu (oddialením horáka od obrobku až elektrický oblúk zhasne).

Časy zmien je možné nastaviť (viď kapitolu "Rozšírené nastavenia", bod "Nastavenia časov zmien pre znížený prúd AMP% resp. Čela impulzov")

 Tento druh prevádzky je nutné uvoľniť (pozri kapitolu "Rozšírené nastavenia" odsek "Spôsob prevádzky 2-taktný WIG verzia C")


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.6 Pulsovanie, funkčné sledy

UPOZORNENIE


 Funkčné sledy pri pulzovaní sa v zásade správajú rovnako ako pri štandardnom zváraní WIG, avšak počas fázy hlavného prúdu sa neustále prepína podľa príslušných časov sem a tam medzi pulzným a prerušovaným prúdom.

5.2.6.1 2-dobá prevádzka

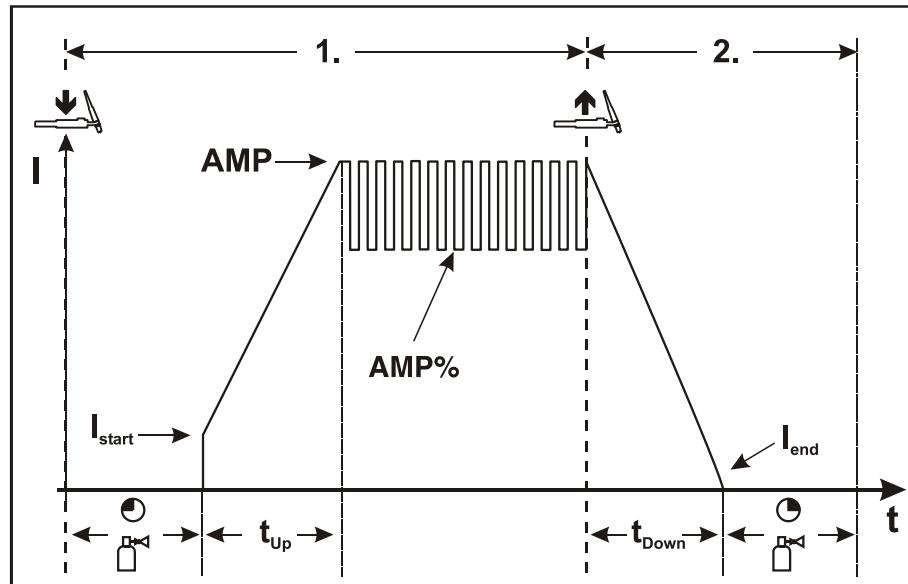

Obrázek 5-12

5.2.6.2 4-dobá prevádzka

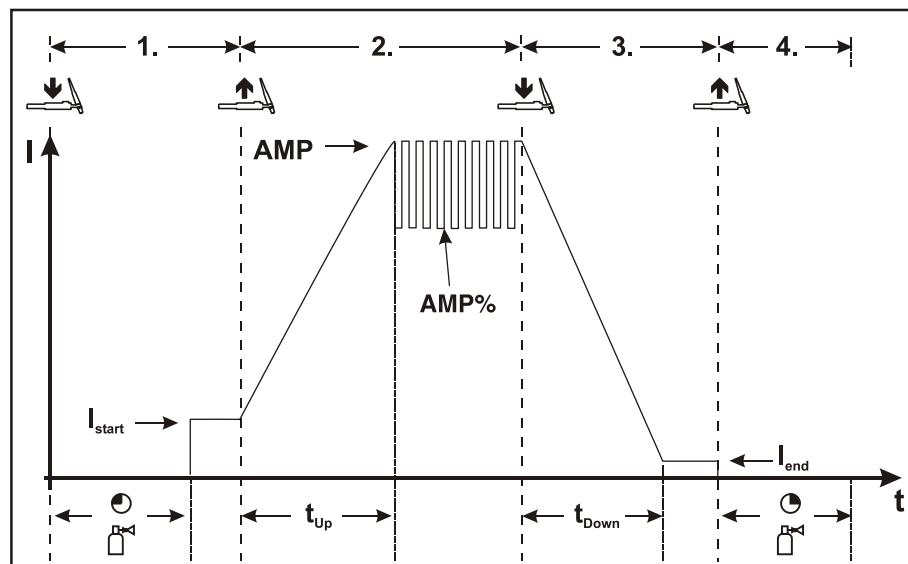

Obrázok 5-13

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.7 Pulzné obmeny

UPOZORNENIE




Prístroje sú vybavené integrovaným impulzným zariadením.

Pri pulzovaní sa prepína z intervalového prúdu (hlavného prúdu) na prestávkové prúd (znižený prúd) a zase späť.

5.2.7.1 Pulzovanie (termické pulzovanie)

Pri termickom pulzovaní sa zavádzajú dĺžka pulzu a prestávky (kmitočet do 200 Hz) ako aj čela impulzných signálov (ts1 a ts2) na ovládanie v sekundách.

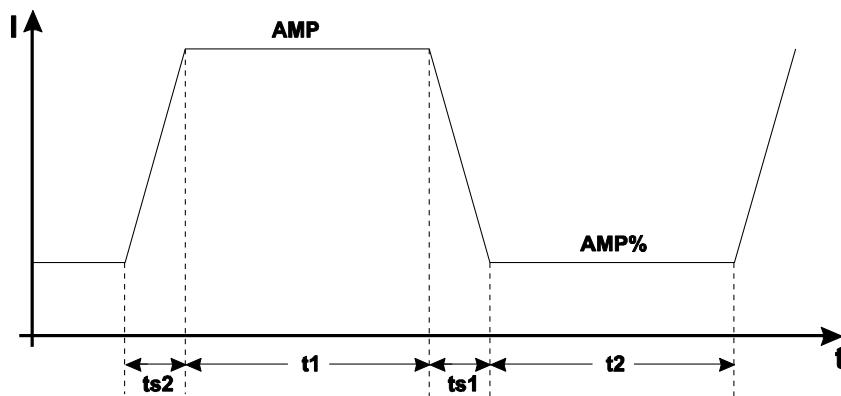

Obrázok 5-14

Obslužný provok	Činnosť	Výsledok	Displej
 		Voľba funkcie pulzovania WIG Kontrolka svieti na zeleno	-
		Voľba pulznej doby "t1" dióda "pulzná doba" svieti (pozri kapitolu Funkčný sled)	0.10
		Nastavenie doby impuzu "t1"	0.10
		Voľba dĺžky prestávky "t2" dióda "Dĺžka prestávky medzi impulzmi" svieti (pozri kapitolu Funkčný sled)	0.10
		Nastavenie dĺžky prestávky "t2"	0.10
	2 sek.	Voľba dôb poklesu a zvýšenie "ts1" a "ts2"	0.01
		Nastavenie doby poklesu "ts1"	0.01
		Prepínanie medzi dobami poklesu a zvýšenie "ts1" a "ts2"	0.01

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.



Nastavenie doby zvýšenia "ts2"



Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.


5.2.7.2 kHz pulzovanie (metalurgické pulzovanie)

kHz pulzovanie (metalurgické pulzovanie) využíva plazmový tlak (tlak svetelného oblúka), vznikajúceho pri vysokých prúdoch, ktorým možno docieliť zviazaného svetelného oblúka s koncentrovaným prívodom tepla. Kmitočet možno nastaviť plynulo od 50 Hz do 15 kHz a vyváženie impulzov od 1 - 99%.

Na rozdiel od termického pulzovania odpadajú doby čiel impulzov.

UPOZORNENIE

 Pulzovanie pokračuje aj počas fázy nárastu a poklesu!

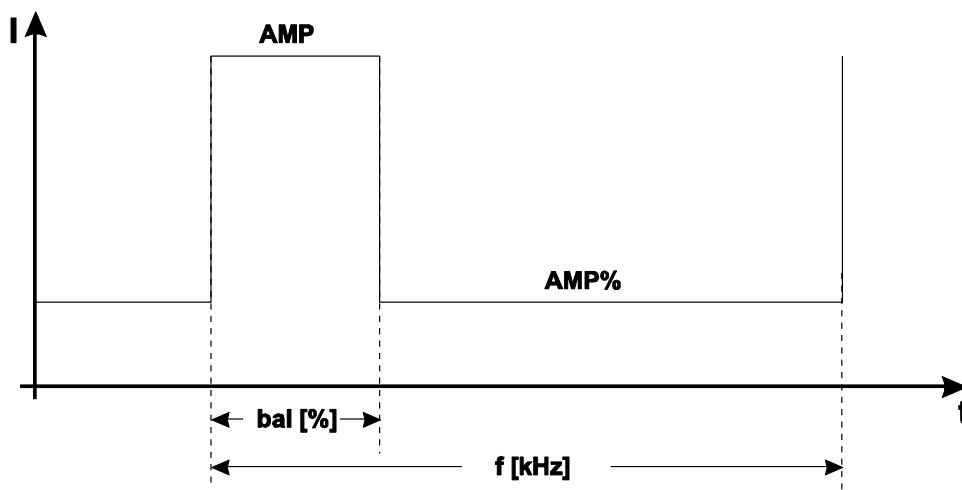

Obrázok 5-15

Obslužný prvok	Činnosť	Výsledok	Displej
 Puls  Automatic  sec kHz  AC special		Voľba pulzovania kHz Stlačiť tlačidlo "pulzovanie WIG", až bude kontrolka  svietiť na červeno	-
		Voľba vyváženia  % Nastaviteľný rozsah: 1 % až +99 % (kroky po 1 %)	
		Voľba kmitočtu  kHz Nastaviteľný rozsah: 50 Hz až 15 kHz (kroky po 0,01 kHz)	

5.2.7.3 Intervalová automatika

Intervalové automaty sa používajú najmä, na stehovanie a bodovanie obrobkov.

V dôsledku prúdovo závislého pulzného kmitočtu a vyváženia dochádza v tavej kúpeli k osciláciu, ktorá má pozitívny vplyv na schopnosť premostenia vzduchovej medzery. Potrebné pulzné parametre sú zavádzané automaticky riadením prístroja


Obslužný prvok	Činnosť	Výsledok
 Puls  Automatic  sec kHz  AC special		Voľba intervalovej automatiky WIG Stlačiť tlačidlo "pulzovanie WIG", až bude kontrolka intervalovej automatiky WIG  svietiť

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.7.4 Pulzovanie AC

(Pulzovanie striedavým prúdom, max. 50 Hz)

Nastavenie:

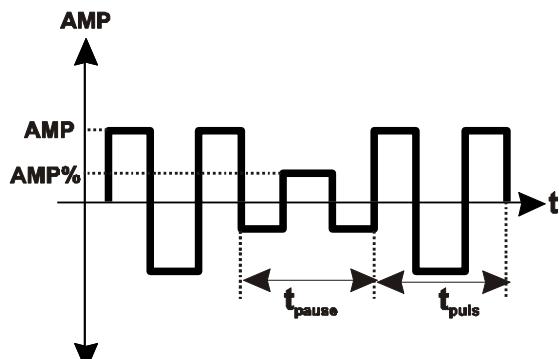


AMP = Pulzný prúd
 AMP% = Prúd v čase medzi impulzmi
 tpuls = Čas pulzu
 tpause = Čas medzi impulzmi

5.2.7.5 AC špeciál

Použitie: Napr. pri naváraní hrubých plechov na tenké

Obslužný prvok	Činnosť	Výsledok
 		Volba WIG AC špeciál Stlačiť tlačidlo "pulzovanie WIG", až sa kontrolka rozsvieti

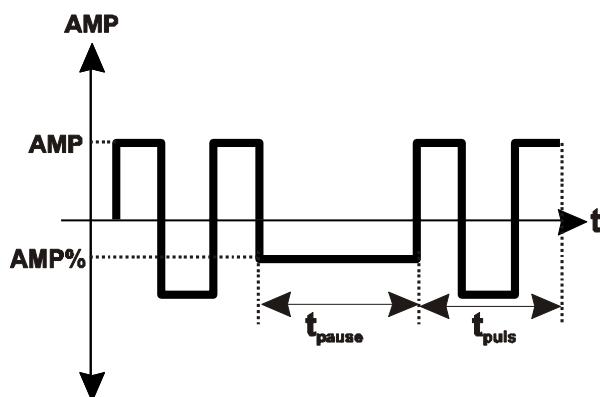

AMP = Pulzný prúd fáza striedavého prúdu
 AMP% = Prúd v dobe medzi impulzmi fázy jednosmerného prúdu
 tpuls = Čas pulzu; dĺžka fázy striedavého prúdu
 tpause = Čas medzi impulzmi; dĺžka fázy jednosmerného prúdu

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.8 Zváranie WIG-activArc

EWM metóda activArc zabezpečuje prostredníctvom vysoko dynamického regulačného systému, že zostáva pri zmenách vzdialenosť medzi zváracím horákom a tavným kúpeľom, napríklad pri ručnom zváraní, privádzaný výkon takmer konštantný. Napäťové straty následkom skrátenia vzdialenosť medzi horákom a tavným kúpeľom sa kompenzujú zvýšením prúdu (ampérov na volt - A / V) a obrátene. Tým sa sťaží prilepenie volfrámovej elektródy v tavnej kúpeľi a redukujú sa prímesy volfrámu. To je zvlášť výhodné pri stehovaní a bodovaní!

V kombinácii s pulzným variantom "WIG-pulzná automatika" alebo "KHz pulzovanie (metalurgické pulzovanie)" zdokonaľuje WIG-activArc pozitívne vlastnosti metódy v závislosti od definície požiadaviek ešte viac.

Ovládací prvok	Činnosť	Výsledok	Displej
	X X	Výber parametra activArc Stlačiť, až bude dióda activArc blikáť	
		<ul style="list-style-type: none">Parametre zapnúťParametre vypnúť	

Konfigurácia parametrov

Parameter activArc (regulácia) je možné prispôsobiť individuálne na zváraciu úlohu (hrúbkou plechu). Tento parameter je z výroby prispôsobený zváraciemu prúdu

- Metóda "activArc" musí byť zvolená vopred (kontrolka activArc svieti nepretržite).

Ovládací prvok	Činnosť	Výsledok	Displej
	4 sek.	Výber parametra activArc	
	X X	Výber parametra activArc Stlačiť, až bude blikáť svetelná dióda activArc	
		Nastaviť hodnotu parametrov <ul style="list-style-type: none">Zvýšiť hodnotu parametra (A/V)Znižiť hodnotu parametra (A/V)	

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.9 Nastavenie ochranného plynu

5.2.9.1 Skúška plynu

Ovládaci prvok	Činnosť	Výsledok
	1 x	Vol'ba testu plynu Kontrolka "predfuk plynu (WIG)" svieti. Ochranný plyn prúdi po dobu cca 20 s. Opäťovným stlačením možno test plynu okamžite ukončiť.

5.2.9.2 Funkcia „Preplach sady hadíc“

Ovládaci prvok	Činnosť	Výsledok
	5 s	Vol'ba proplachu sady hadíc. Kontrolka "predfuk plynu (WIG)" bliká. Opäťovným stlačením tlačidla sa funkcia ukončí.

UPOZORNENIE

Ak nie je funkcia "Prepláchnutie zväzku hadíc" ukončená opäťovným stlačením tlačidla "Parametre plynu a prúdu", prúdi ochranný plyn tak dlho, až sa fľaša na plyn vyprázdní!

5.2.10 Horák (varianty ovládania)

S týmto prístrojom je možné využiť rôzne varianty horákov.

Funkcie ovládacích prvkov, ako sú tlačidlá horáku (BRT), kolískové prepínače alebo potenciometre, možno individuálne prispôsobiť pomocou režimov horáka.

Vysvetlivky značiek ovládacích prvkov:

Symbol	Popis
	Stlačiť tlačítko horáka
	Prerušované stlačenie tlačidla horáka *
	Prerušované stlačenie tlačidla horáka *a následné stlačenie

5.2.10.1 Ťuknutie na tlačidlo horáka (funkcia ťuknutím)

UPOZORNENIE

Krátke ťuknutie na tlačidlo horáka spôsobí zmenu funkcie, napr prepnutie z hlavného na znížený prúd. Funkcia sa používa v režimoch horáka 1-6 (z výroby). V režimoch horáka 11-16 sa funkcia deaktivuje (pre ďalšie informácie pozri kapitolu Nastavenie režimu horáka).


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.11 Nastavenie režimu horáka a rýchlosťi Up/Down

Užívateľmi sú k dispozícii režimy 1 až 6 a režimy 11 až 16. Režimy 11 až 16 obsahujú rovnaké funkčné možnosti ako 1 až 6, avšak bez funkcie krokovanie pre pokles prúdu.

Funkčné možnosti jednotlivých režimov nájdete v tabuľkách pre príslušné typy horákov. Vo všetkých režimoch možno prirodzene proces zvárania zapnúť a vypnúť tlačidlom horáku 1 (BRT 1)

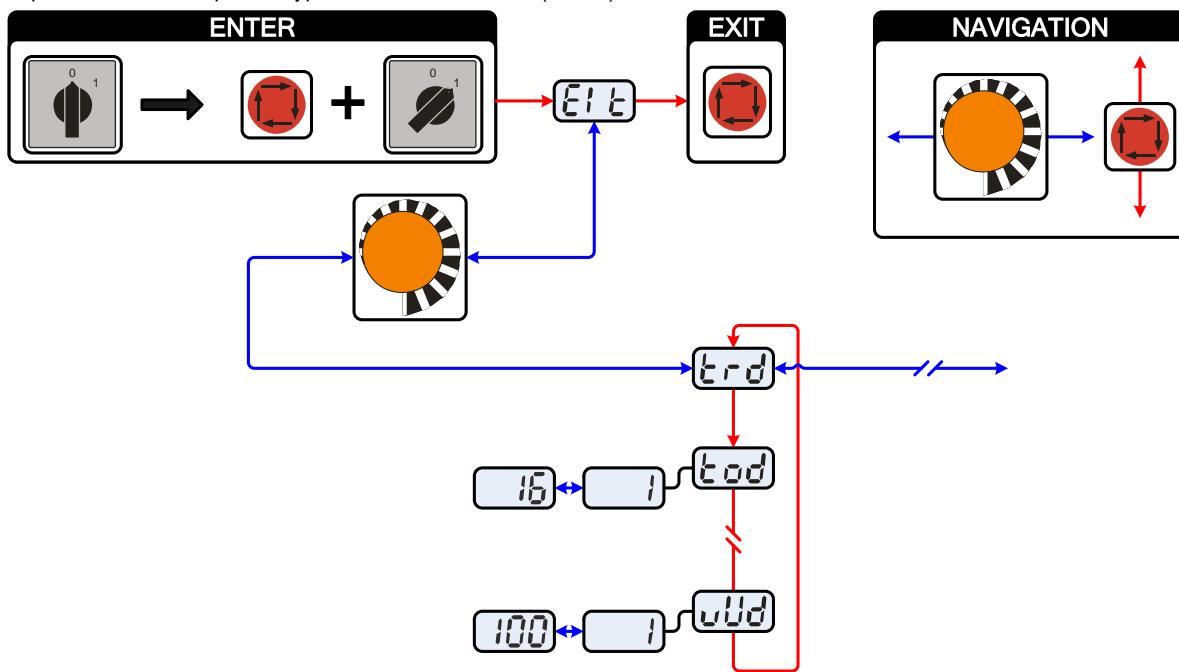

Obrázek 5-16

Indikace	Nastavenie / Vol'ba
EIt	Odchod menu Exit
trd	Menu Konfigurácia horáka Nastavte funkcie zváracieho horáka
tod	Režim horáka <ul style="list-style-type: none"> □ Režimy 1-6: s funkciou ťuknutím (z výroby 1) □ Režimy 11-16: bez funkcie ťuknutím
uUp	Rýchlosť Up/Down (nie je k dispozícii v režime 4 a 14) Zvýšenie hodnoty = rychlá zmena prúdu Zniženie hodnoty = pomalá zmena prúdu


UPOZORNENIE

Pre príslušné typy horáka majú zmysel výhradne uvedené režimy.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.11.1 Štandardný horák TIG (5pólový)

Štandardný horák s jedným tlačítkom

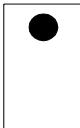Zobrazenie	Ovládacie prvky	Vysvetlivky značiek	
		BRT1 = Tlačítko horáka 1 (zapnutie / vypnutie zváracieho prúdu; depresný prúd pomocou dotykovej funkcie (tipovanie))	
Funkcia		Režim	Ovládacie prvky
Zvárací prúd zapnutý / vypnutý		1 (z výrob. závodu)	
Depresný prúd (4-taktná prevádzka)			

Štandardný horák s dvoma tlačítkami horáka

Zobrazenie	Ovládacie prvky	Vysvetlivky značiek	
		BRT1 = Tlačítko horáka 1 BRT 2 = Tlačítko horáka 2	
Funkcia		Režim	Ovládacie prvky
Zvárací prúd zapnutý / vypnutý		1 (z výrob. závodu)	
Depresný prúd			
Depresný prúd (dotyková prevádzka (tipovanie) / (4-taktná prevádzka)			
Zvárací prúd zapnutý / vypnutý		3	
Depresný prúd (dotyková prevádzka (tipovanie) / (4-taktná prevádzka)			
Up-Funkcia			
Down-Funkcia			

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.





Štandardný horák s kolískovým spínačom (MG-kolískový spínač, dve tlačítka horáka)

Zobrazenie	Ovládacie prvky	Vysvetlivky značiek
		BRT 1 = tlačítko hořáka 1 BRT 2 = tlačítko hořáka 2
Funkcia	Režim	Ovládacie prvky
Zvárací prúd zapnutý / vypnutý	1 (z výrob. závodu)	
Depresný prúd		
Depresný prúd (dotyková prevádzka (tipovanie) / (4-taktná prevádzka)		
Svařovací proud zapnut / vypnút	2	
Depresný prúd (dotyková prevádzka (tipovanie) / (4-taktná prevádzka)		
Up-Funkcia		
Down-Funkcia		
Zvárací prúd zapnutý / vypnutý	3	
Depresný prúd (dotyková prevádzka (tipovanie) / (4-taktná prevádzka)		
Up-Funkcia		
Down-Funkcia		

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.11.2 Up/Down horák TIG (8pólový)

Up/Down horák s jedným tlačítkom horáka

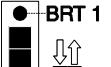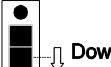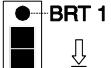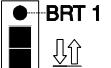Zobrazenie	Ovládacie prvky	Vysvetlivky značiek		
Funkcia			Režim	Ovládacie prvky
Zvárací prúd zapnutý / vypnutý		BRT 1 = tlačítko horáka 1	1 (z výrob. závodu)	 BRT 1 
Depresný prúd (dotyková prevádzka (tipovanie)				 BRT 1 
Plynulé zvýšenie zváracieho prúdu (Up-Funkcia)				 BRT 1  Up
Plynulé zníženie zváracieho prúdu (Down-Funkcia)				 BRT 1  Down
Zvárací prúd zapnutý / vypnutý				 BRT 1 
Depresný prúd (dotyková prevádzka (tipovanie)				 BRT 1 
Navolenia programov vzostupne				 BRT 1  Up
Navolenia programov zostupne				 BRT 1  Down
Zvárací prúd zapnutý / vypnutý				 BRT 1 
Depresný prúd (dotyková prevádzka (tipovanie)				 BRT 1 
Skokové zvýšenie zváracieho prúdu (viď kap. "Nastavenie 1. skoku v režime 4 a 14")				 BRT 1  Up
Skokové zníženie zváracieho prúdu (viď kap. "Nastavenie 1. skoku v režime 4 a 14"				 BRT 1  Down

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste,
použite kartu Domov.

Up-/Down Brenner mit zwei Brennertaster

Abbildung	Bedienelemente	Zeichenerklärung
		BRT 1 = Brennertaster 1 (links) BRT 2 = Brennertaster 2 (rechts)
Funktionen	Mode	Bedienelemente
Schweißstrom Ein / Aus	1 (ab Werk)	
Absenkstrom		
Absenkstrom (Tipp-Betrieb)		
Schweißstrom stufenlos erhöhen (Up-Funktion)		
Schweißstrom stufenlos verringern (Down-Funktion)		
Schweißstrom Ein / Aus	2	
Absenkstrom		
Absenkstrom (Tipp-Betrieb)		
Programmwahl aufwärts		
Programmwahl abwärts		
Schweißstrom Ein / Aus	4	
Absenkstrom		
Absenkstrom (Tipp-Betrieb)		
Schweißstrom über Sprung (siehe Kap. "Einstellung des 1. Sprungs in Modus 4 und 14") erhöhen		
Schweißstrom über Sprung (siehe Kap. "Einstellung des 1. Sprungs in Modus 4 und 14") verringern		
Skúška plynu		

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.11.3 Potenciometrický horák (8pólový)

UPOZORNENIE



Zvárací zdroj musí byť pre prevádzku konfigurovaná s potenciometrickým horákom (viď kap. "TIG Konfigurácia pripojenia potenciometrického horáka")

Potenciometrický horák s jedným tlačítkom

Zobrazenie		Vysvetlivky značiek		
		BRT 1 = tlačítko horáka 1		
Funkcia			3	
	Zvárací prúd zapnutý / vypnutej			
	Depresný prúd (dotyková prevádzka (tipovanie))			
	Plynulé zvýšenie zváracieho prúdu			
Plynulé zníženie zváracieho prúdu				

Potenciometrický horák s dvoma tlačítkami na horáku

Zobrazenie	Ovládacie prvky	Vysvetlivky značiek		
		BRT 1 = tlačítko horáka 1 BRT 2 = tlačítko horáka 2		
Funkcia			3	
	Zvárací prúd zapnutý / vypnutej			
	Depresný prúd			
	Depresný prúd (dotyková prevádzka (tipovanie))			
	Plynulé zvýšenie zváracieho prúdu			
Plynulé zníženie zváracieho prúdu				


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.11.4 Horák RETOX TIG (12pólový)


UPOZORNENIE

 Pre prevádzku s týmto zváracím horákom musí byť zváračka vybavená doplnkovým dodatočným vybavením "ON 12POL RETOX TIG" (12-pólovou káblouvou koncovkou pre pripojenie horáka)!

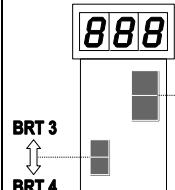
Zobrazenie	Obslužné prvky	Vysvetlivky symbolov
		BRT = tlačítka horáka
Funkcia	Režim	Obslužné prvky
Zvárací prúd zap. / vyp.	1 (z výroby)	BRT 1
Znížený prúd		BRT 2
Dobehový prúd (funkcia krokovania)		BRT 1 (ťukat')
Zvárací prúd zvýšiť (funkcia Up)		BRT 3
Zvárací prúd znížiť (funkcia Down)		BRT 4
Režimy 2 a 3 sa u tohto typu horáka nepoužívajú resp. nemajú význam.		
Zvárací prúd zap. / vyp.	4	BRT 1
Znížený prúd		BRT 2
Dobehový prúd (funkcia krokovania)		BRT 1 (ťukat')
Zvárací prúd zvýšiť rázovo (nastavenie 1. rázu)		BRT 3
Zvárací prúd znížiť rázovo (nastavenie 1. rázu)		BRT 4
Prepínanie medzi Up-Down a prepínaním úloh		BRT 2 (ťukat')
Číslo úlohy zvýšiť (JOB)		BRT 3
Číslo úlohy znížiť (JOB)		BRT 4
Zvárací prúd zap. / vyp.	5	BRT 1
Znížený prúd		BRT 2
Dobehový prúd (funkcia krokovania)		BRT 1 (ťukat')
Číslo programu zvýšiť		BRT 3
Číslo programu znížiť		BRT 4
Prepínanie medzi Up-Down a prepínaním úloh		BRT 2 (ťukat')
Číslo úlohy zvýšiť (JOB)		BRT 3
Zvárací prúd znížiť (funkcia Down)		BRT 4
Zvárací prúd zap. / vyp.	6	BRT 1
Znížený prúd		BRT 2
Dobehový prúd (funkcia krokovania)		BRT 1 (ťukat')
Plynulé zvýšenie zváracieho prúdu (funkcia Up)		BRT 3
Plynulé zníženie zváracieho prúdu (funkcia Down)		BRT 4
Prepínanie medzi Up-Down a prepínaním úloh		BRT 2 (ťukat')
Číslo úlohy zvýšiť (JOB)		BRT 3
Číslo úlohy znížiť (JOB)		BRT 4

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.2.12 Nastavenie 1. skoku

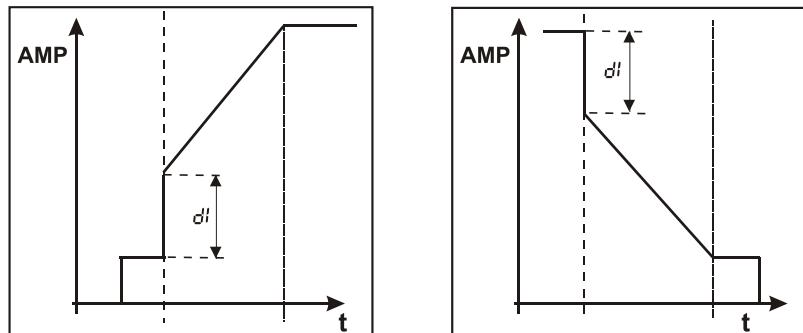

Obrázok 5-17

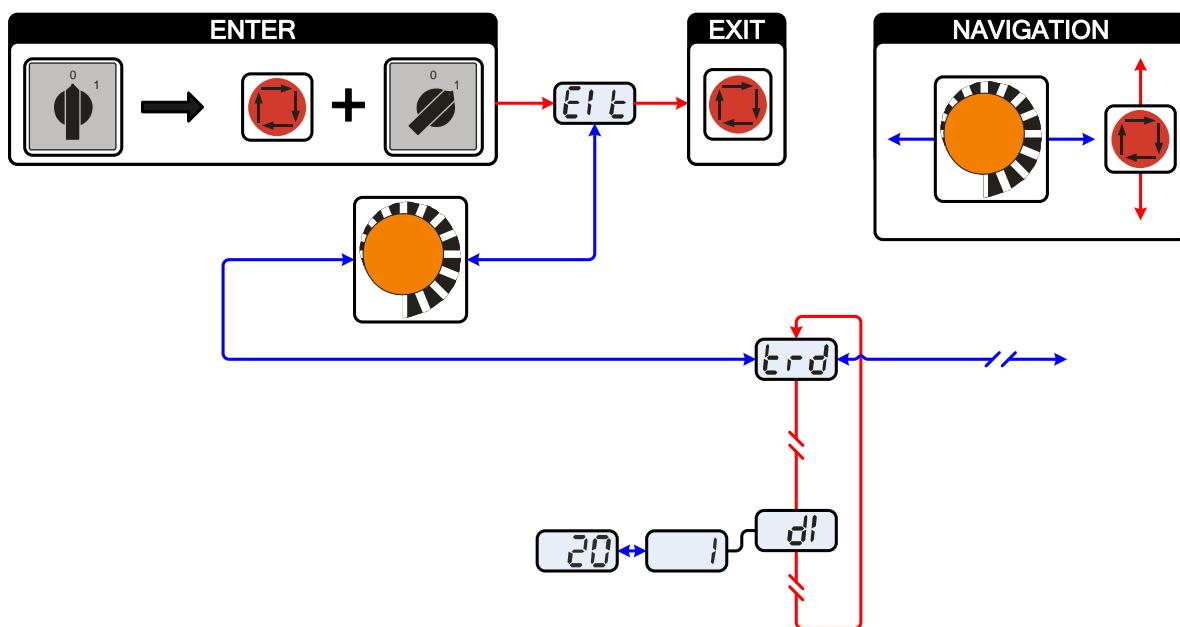

Obrázok 5-18

Indikácia	Nastavenie / Voľba
	Odchod menu Exit
	Menu Konfigurácia horáka Nastavte funkciu zváracieho horáka
	Nastavenie 1. skoku Nastavenie: 1 až 20 (z výroby 1)

UPOZORNENIE



Táto funkcia je možná iba s Up / Down-horáky v režime 4 a

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.3 Ručné zváranie elektródou


5.3.1 Navolenie a nastavenie

Ovládaci prvk	Činnosť	Výsledok	Displeje
		Výber metódy ručného zvárania elektródou. Kontrolka svieti zelená.	Displej udáva hodnoty posledného zváracieho prúdu.
		Nastavenie zváracieho prúdu.	Zvárací prúd je indikovaný

5.3.2 Horúci start

Zariadenie horúceho štartu zabezpečuje, aby boli tyčové elektródy lepšie zapaľované zvýšeným štartovacím prúdom.

- a) = Čas horúceho štartu
- b) = Prúd horúceho štartu
- I = Zvárací prúd
- t = Čas

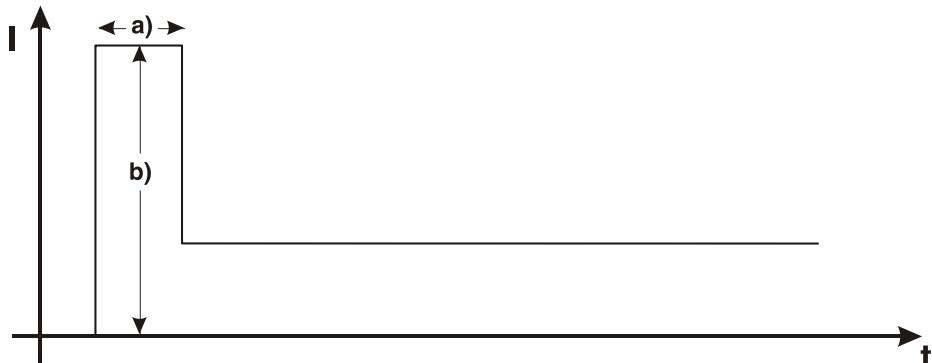

5.3.2.1 Prúd horúceho štartu

Ovládaci prvk	Akcia	Výsledok	Displeje
		Navolenie parametrov zvárania - prúd horúceho štartu: Aktivujte až do rozsvietenia signálnej žiarovky Prúd horúceho štartu AMP% .	120 -0-
		Nastavenie prúdu horúceho štartu. Nastavenie je z výrobného závodu vykonané percentuálne z navoleného hlavného prúdu. Pre absolútne nastavenie prúdu horúceho štartu viď kap. "Rozšírené nastavenia"	Percentuálny údaj: 120 -0- Absolútny údaj: 120 1 ht

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.3.2.2 Čas horúceho štartu


Ovládaci prvok	Akcia	Výsledok	Displeje
		Navolenie parametrov zvárania - prúd horúceho štartu: Aktivujte až do rozsvietenia signálne žiarovky Prúd horúceho štartu sec.	
		Nastavenie prúdu horúceho štartu.	

5.3.3 Arcforce

Zariadenie Arcforcing (podpora oblúka) nastavuje krátko predtým, než hrozí prilepeniu elektródy, vyšší prúd, ktorý prilepenie elektródy stázuje.

Obslužný prvok	Činnosť	Výsledok	Displeje
 	1 x	Volba parametrov zvárania Arcforcing Kontrolka svieti na červeno.	
		Nastavenie Arcforcing. -40 = rutilový typ elektródy 0 = bázický typ elektródy +40 = celulózový typ elektródy	

5.3.4 Antistick

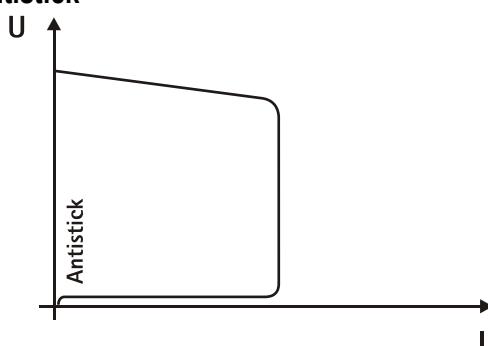

Antistick zabraňuje vychladnutiu elektródy.

Ak by sa elektróda mala aj napriek ARCFORCE zariadení prilepovať, prepne prístroj automaticky počas cca. 1 sec na minimálny prúd, čím je zamedzené vychladnutie elektródy. Skontrolujte nastavenie zváracieho prúdu a opravte ho pre zváraciu úlohu!

5.4 Klúčový spínač

UPOZORNENIE

Táto súčasť príslušenstva môže byť dodatočne vybavená, pozri kapitolu Príslušenstvo

K zabezpečeniu proti neoprávnenej alebo neúmyselnej zmene parametrov zvárania možno na prístroji pomocou klúčového spínača zablokovat zadávaciu úroveň riadenia

Poloha klúča 1 = Možno nastaviť všetky parametre

Poloha klúča 0 = Fungujú iba nasledujúce obslužné prvky:

- Tlačítko "Druh prevádzky"
- Rotačný snímač "Nastavenie parametrov zvárania"
- Tlačítko "Prepnutie displeja"
- Tlačítko "Intervalové zváranie WIG" / "Volba aktivArc"
- Tlačítko "Volba parametrov zvárania"
- Tlačítko "Test plynu"

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.5 Programy zvárania

Zvárací prístroj má 16 programov. Tie možno počas procesu zvárania vyvolať napr. horákom Up-Down.

V prípade každej vybranej zváracej úlohy (JOB), viď kap. "Voľba zváracej úlohy" možno nastavovať, ukladať a vyvolávať 16 programov. V programe "0" (štandardné nastavenie) možno zvárací prúd nastaviť spojito v celom rozsahu. V programoch 1-15 možno definovať 15 rôznych zváracích prúdov (vr. pracovného režimu a funkcie pulzovania).

Príklad:

Číslo programu	Zvárací prúd	Druh prevádzky	Funkcia pulzovania
1	80A	2-taktná	Pulzovanie zapnuté
2	70A	4-taktná	Pulzovanie vypnuté

Druh prevádzky nemožno počas procesu zvárania meniť. AK sa začne s programom 1 (2-taktný druh prevádzky), prevezme program 2 nehladiac na nastavenie 4-taktné nastavenie počiatocného programu 1 a prebieha až do konca zvárania. Funkcie pulzovania (pulzovanie vyp., pulzovanie zap.) a zváracie prúdy sa prevezmú z príslušných (odpovedajúcich) programov.

UPOZORNENIE



Zmeny zostávajúcich parametrov zvárania v priebehu programu pôsobia na všetky programy rovnako.
Zmena parametra zvárania sa ihneď uloží v JOB!

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.5.1 Navolenie a nastavenie

Nastavenie programov zvárania pomocou riadenia zváracích prístrojov

Obsluhovací prvok	Akcia	Výsledok	Displej
		Stlačte tlačítko, kým sa nerozsvieti PROG signálne svetlo.	 Zvárací prúd (vľavo) / číslo programu (vpravo)
		Zvoľte, príp. vyvolajte číslo programu, napr. č 1	
		Nastavte druh prevádzky (možno zadať samostatne pre každý program).	bez zmeny
		Stlačte, kým sa v ľavej časti pravého displeja neobjaví "P" pre číslo programu. V priebehu funkcie možno voliť a meniť každý ľubovoľný parameter. Zmeny budú rovnakým spôsobom prevzaté pre všetky ostatné programy.	
		Nastavte zvárací prúd pre zodpovedajúci program (napr.: 75A v programe 1).	

UPOZORNENIE

Pri pripojení potenciometrického horáka alebo horáka Up / Down alebo pri prevádzke štandardného horáka v režime Up / Down je prepnutie programu zablokované riadením zváracieho prístroja!

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.5.2 Stanovenie maxima vyvolateľných programov

UPOZORNENIE


⚠️ Touto funkciou môže užívateľ určiť maximálny počet vyvolateľných programov (platí výlučne pre zvárací horák). Z výroby je vyvolateľných všetkých 16 programov. V prípade potreby možno tieto obmedziť na určitý počet. K obmedzeniu počtu programov musí byť zvárací prúd pre nasledujúci nepoužitý program nastavený na 0A. Napríklad, ak sa používajú výlučne programy 0 až 3, je v programe 4 zvárací prúd nastavený na 0A. Teraz možno u zváracieho horáka vyvolať max programy 0 až 3.

5.5.3 Príklad "Program pri synergickom nastavení"

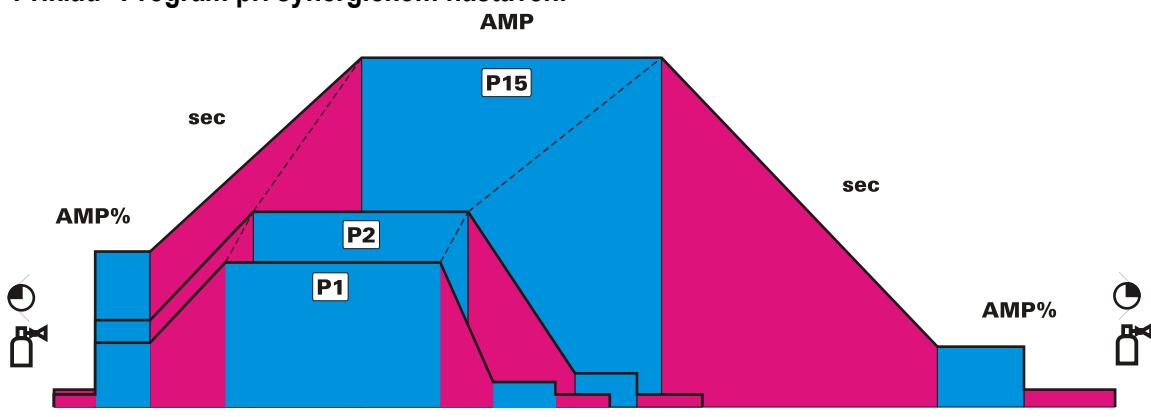

Obrázok 5-19

5.5.4 Príklad "Program pri konvenčnom nastavení"

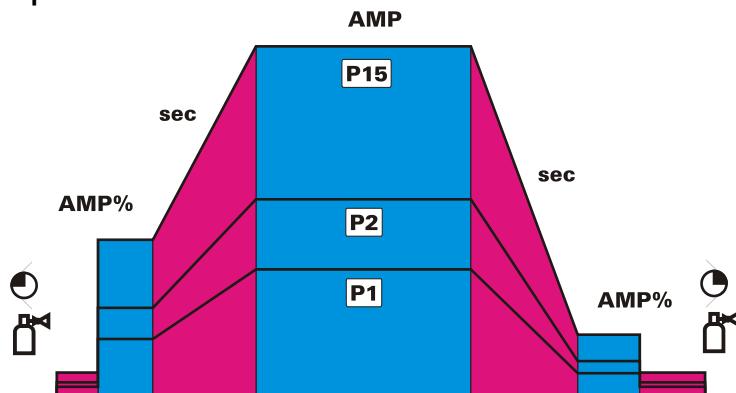

Obrázok 5-20

5.5.5 Komponenty príslušenstva pre prepínanie programu

Užívateľ môže pomocou nasledujúcich komponentov vykonávať zmeny, vyvolávať a ukladať:

Komponenty	Programy	
	vytvorenie a zmena	vyvolanie
Riadenie zváracieho zdroja	16	16
Zvárací horák Up/Down	-	16
Horák RETOX-TIG	-	16
Rozhranie robota TETRIX RINT X11	-	16
Rozhranie priemyselnej zbernice BUSINT X11	-	16

5.6 Organizácia zváracích úloh (režim "JOB-Manager")

UPOZORNENIE

 Po vykonaní jednej z týchto popísaných akcií sa prístroj prepne opäť na štandardné parametre ako je prúd a napätie.
Aby všetky zmeny nadobudli platnosť, smie byť zvárací prístroj vypnutý najskôr po 5 s!

S funkciou JOB-Manager môžete nahrávať, kopírovať a späť ukladať JOBS.

JOB je Zváracia úloha, definovaná 4 hlavnými parametrami zvárania

- metódou zvárania,
- druhom materiálu,
- priemerom elektródy a
- typom zvaru.

U každej JOB (zváracej úlohy) možno definovať priebeh programu.

V každom priebehu programu možno nastaviť až 16 programov (P0 až P15).

Užívateľ má k dispozícii celkom 249 JOBS. Z toho je 121 JOBS už predprogramovaných. Ďalších 128 JOBS možno voľne definovať.

Rozlišujeme dve oblasti pamäti:

- 121 z výroby pevne predprogramovaných jobs. Pevné jobs nie sú nahrávané, ale definované zváraciou úlohou (každej zváracej úlohe je pevne pridelené číslo JOB).
- 128 voľne definovateľných JOBS (JOB 129 až 256)

5.6.1 Vysvetlivky značiek na displeji

Display	Význam
	Založenie zváracej úlohy (Load JOB)
	Kopírovanie zváracej úlohy (copy JOB)
	Reset jednotlivej zváracej úlohy (reset JOB)
	Reset všetkých zváracích úloh (reset all JOB's)

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.6.2 Vytvorenie novej úlohy v pamäti príp. kopírovanie úlohy

Kopírovanie vopred definovanej zváracej úlohy z pevnej oblasti pamäte (JOB 1 až 128) do voľnej oblasti pamäte (JOB129-256):

UPOZORNENIE

 Všeobecne možno individuálne prispôsobiť všetkých 256 JOBs. Pre špeciálne zváracie úlohy je však účelné zadat' vo voľnej oblasti pamäti vlastné čísla JOBs (JOB 128 až 256).

Obsluhovací prvk	Akcia	Výsledok	Displej
    	x x 	Volba režimu JOB-Manager Signálne svetlo "VOLT" svieti.	Zobrazuje sa prúd a napäť
    	2 s 	Volba režimu JOB-Manager	 
    	1 x 	Prepnutie zo „Založ JOB“ na „Kopíruj JOB“	 
	 	Prepínačom zvoľte požadované číslo JOB (napr. 150)	 
    	1 x 	JOB sa skopíruje do voľnej oblasti. Prístroj sa prepne späť do režimu zobrazenia. JOB je možné individuálne prispôsobiť	Zobrazuje sa hodnota proudu a číslo JOB

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.6.3 Založenie existujúcej úlohy z voľnej pamäte

Ovládaci prvek	Akce	Výsledek	Display
	X X 	Navolenie režimu JOB-Manager	Stlačte až sa rozsvieti signálna žiarovka "VOLT"
	2 sec 	Navolení režimu JOB-Manager	Lau 
		Výber požadovaného čísla zváracej úlohy (JOB-Nr.) otočným čidlom (napr. 150).	Lau 150
	1 x 	Zváracia úloha bola založená, prístroj prepína do režimu zobrazenia. Zváraciu úlohu je možné individuálne prispôsobiť.	Sú zobrazené hodnota prúdu a číslo úlohy.

5.6.4 Vrátenie existujúcej úlohy späť na dielenské nastavenie (Reset Job)

Ovládaci prvek	Akcia	Výsledok	Display
	X X 	Navolenie režimu JOB-Manager	Stlačte až sa rozsvieti signálna žiarovka "VOLT"
	2 sec 	Navolenie režimu JOB-Manager	Lau 
	2 x 	Prepnutie zo založenia "Lade JOB" na resetovanie "Reset JOB"	r E.J 
		Výber požadovaného čísla zváracej úlohy (JOB-Nr.) otočným čidlom (napr. 150).	r E.J 150
	1 x 	Zváracia úloha bola nastavená späť na dielenské nastavenie, prístroj prepína do režimu zobrazenia.	Sú zobrazené hodnota prúdu a číslo úlohy.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste,
použite kartu Domov.

5.6.5 Spätné vrátenie úloh 1-128 na dielenské nastavenie (Reset All JOB's)

Ovládaci prvok	Akce	Výsledok	Display
	X X	Navolenie režimu JOB-Manager	Stlačte až sa rozsvieti signálna žiarovka "VOLT"
	2 sec	Navolenie režimu JOB-Manager	
	3 x	Prepnutie zo založenia "Lade JOB" na resetovanie všetkých úloh "Reset All JOBS"	
		<ul style="list-style-type: none"> ON = Všetky úlohy vrátiť do dielenského nastavenia OFF = Úlohy nevracať 	
	1 x	Všetky zváracie úlohy boli nastavené späť na dielenské nastavenia, prístroj prepína do režimu zobrazenia.	Sú zobrazené hodnota prúdu a číslo úlohy.

5.6.6 Odchod JOB-Managera bezo zmien

Ovládaci prvok	Akcia	Výsledok	Display
	2 sec	Prístroj prepína opäť do režimu zobrazenia. Zváraciu úlohu je možné individuálne prispôsobiť.	Sú zobrazené hodnota prúdu a číslo úlohy.


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.6.7 Stanovenie maxima vyvolateľných úloh


Pomocou tejto funkcie môže užívateľ určiť maximum vyvolateľných JOBS v oblasti voľnej pamäti. Z výroby je 10 JOBs vyvolateľných zváracím horákom, podľa potreby možno túto hodnotu zvýšiť až na 128.

Prvý JOB v oblasti voľnej pamäti je JOB 129. V prípade z výroby nastavených 10 JOBs z toho plynú čísla JOBs 129 až 138. Prvý JOB môže byť ľubovoľne nastavený.

Nasledujúca grafika ukazuje príklad s nastavením max. 5 vyvolateľných úloh a prvou vyvolateľnou úlohouou 145. Z toho vyplývajú vyvolateľné úlohy 145 až 150.

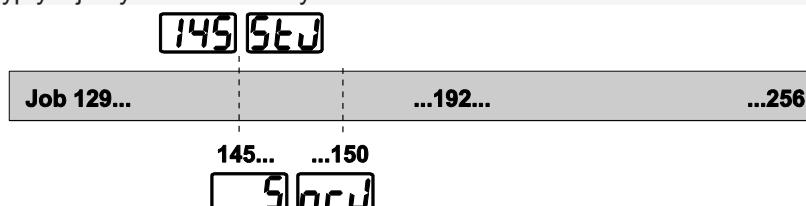

Obrázok 5-21

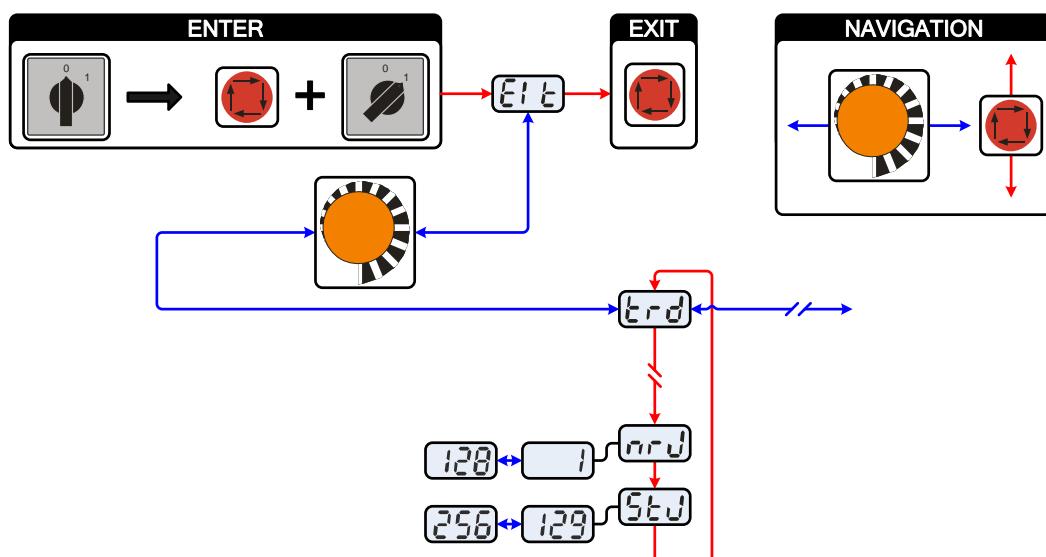

Obrázek 5-22

Indikácia	Nastavenie / Voľba
Eit	Odchod z menu Exit
trd	Menu Konfigurácia horáka Nastavte funkce svařovacího hořáku
nrJ	Vyvolanie čísla úlohy (JOB) Nastaviť maximálne voliteľné úlohy (nastavenia: 1 až 128, z výroby 10). Pridavné parametre po aktivácii funkcie BLOCK-JOB.
5tJ	Štart JOB Nastaviť prvý voliteľný JOB (nastavenia: 129 až 256, z výroby 129) ..

UPOZORNENIE

Nastavenie max. počtu úloh je určené výhradne pre horákové režimy 4, 5 a 6, resp. 14, 15 alebo 16 (bez funkcie t'ukanie).

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.7 Diaľkový ovládač

UPOZORNENIE



Diaľkové ovládače sú prevádzkované cez 19-pólovú zástrčku diaľkového ovládača.

- V prípade potreby je možné zabezpečiť predĺžovací kábel v rôznych dĺžkach (pozri kapitolu Príslušenstvo).
- Diaľkový ovládač zastrčte a zaistite iba pri vypnutej zváračke resp. vypnutom prístroji posuvu drôtu do príslušnej zdierky pre pripojenie diaľkového ovládača.
- Po zapnutí zváračky je diaľkový ovládač automaticky identifikovaný

5.7.1 Ručný diaľkový ovládač RT 1

Funkcia



- Plynulo nastaviteľný zvárací prúd (0% až 100%) v závislosti na hlavnom prúde, predvolenom na zváračke.

5.7.2 Ručný ovládač RT AC 1

Funkcia



- Plynulo nastaviteľný zvárací prúd (0% až 100%) v závislosti na hlavnom prúde predvolenom na zváračke.
- Frekvencia AC zváracieho prúdu plynule nastaviteľná.
- Rovnováha AC (pomer pozitívny / negatívne polovlny) nastaviteľná v rozmedzí +15% až -15%.

5.7.3 Ručný diaľkový ovládač RTP 1

Funkcia



- WIG / ručné zváranie elektródou.
- Plynulo nastaviteľný zvárací prúd (0% až 100%) v závislosti na hlavnom prúde, predvolenom na zváračke.
- Pulzné / Bodové / Normálne zváranie
- Čas pulzu, bodovania a oneskorenia je plynule nastaviteľná.

5.7.4 Ručný diaľkový ovládač RTP 2

Funkcia



- WIG / ručné zváranie elektródou.
- Plynulo nastaviteľný zvárací prúd (0% až 100%) v závislosti na hlavnom prúde, predvolenom na zváračke.
- Pulzné / Bodové / Normálne zváranie
- Frekvencia a čas bodového zvárania plynule nastaviteľná.
- Hrubé nastavenie frekvencie cyklu.
- Pomer pulzov a zdržaní (vyváženie) nastaviteľný od 10% - 90%.

5.7.5 Ručný diaľkový ovládač RTP 3

Funkcia



- TIG / Ručné zváranie elektródou
- Plynulo nastaviteľný zvárací prúd (0% až 100%) v závislosti na predvolenom hlavnom prúde zváracieho zdroja.
- Pulzné / Bodové / Normálne zváranie
- Frekvencia a čas bodového zvárania plynule nastaviteľná.
- Hrubé nastavenie frekvencie taktu.
- Pomer pulzov a zdržaní (balance) nastaviteľný od 10% -90%.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.7.6 Ručný diaľkový ovládač RT PWS 1



Funkcia

- Plynulo nastaviteľný zvárací prúd (0% až 100%) v závislosti na hlavnom prúde, predvolenom na zváračke.
- pôlový menič, vhodný pre prístroje s funkciou PWS


5.7.7 Nožný diaľkový ovládač RTF 1



Funkcia

- Plynulé nastavenia zváracieho prúdu (0% až 100%) v závislosti na predvolenom hlavnom prúde na zváracom zdroji
- Funkcia štart / stop

Zváranie ActivArc nie je v spojení s pedálovým diaľkovým ovládačom RTF 1 možné

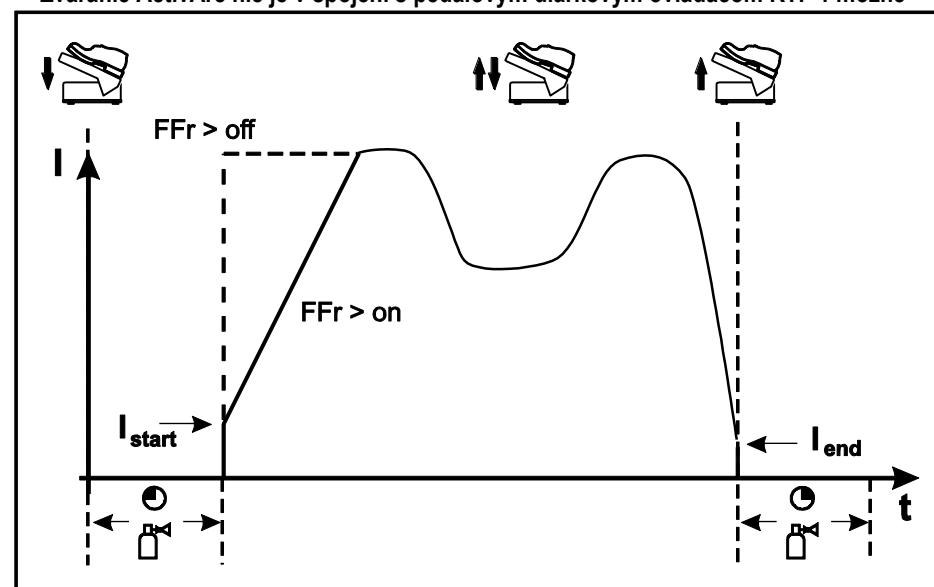

Obrázok 5-23

Symbol	Význam
	Stlačte pátkový (nožný) diaľkový ovládač (zahájte proces zvárania)
	Obsluha pátkového diaľkového ovládača (nastavte zvárací prúd podľa aplikácie)
	Uvoľnite pátkový diaľkový ovládač (ukončíte proces zvárania)
FFr	Lineárne rastúca funkcia RTF
on	Zvárací prúd beží lineárne s rastúcou funkciou na predvolený hlavný prúd
off	Zvárací prúd okamžite skočí na predvolený hlavný prúd

UPOZORNENIE



Lineárne rastúcu funkciu RTF možno zapnúť, resp. vypnúť, v podmenu riadenie prístroja (viď kapitola "Rozšírené nastavenia> Lineárne rastúca funkcia RTF").

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.8 Rozhranie pro automatizáciu

POZOR



Poškodenie prístroja v dôsledku neodborného pripojenia!

Nevhodné riadiace káble alebo chybné obsadenie vstupných a výstupných signálov môžu spôsobiť poškodenie prístroja.


- Používajte výhradne tienené riadiace káble!
- Ak pracuje s riadiacimi napäťami, musí byť spojenie vykonané cez vhodný izolačný zosilňovač!
- Pre riadenie hlavného resp. zníženého prúdu prostredníctvom riadiacich napäťi, musia byť uvoľnené zodpovedajúce vstupy (pozri aktivácia nastavenia hlavného napäťa)

5.8.1 Automatové rozhranie TIG

Pin	Forma signálu	Označenie	Výkres
A	Výstup	PE	Pripojenie pre káblové tienenie
B	Výstup	REGaus	Výlučne pre servisné účely
C	Vstup	SYN_E	Synchronizácia pre prevádzku Master-Slave
D	Vstup (o. c.)	IGRO	Signál toku prúdu $I > 0$ (maximálne zaťaženie 20mA / 15V) 0V = Prietok zváracieho prúdu
E	Vstup	Not/Aus	NÚDZOVÉ VYPNUTIE k nadradenému odpojeniu prúdového zdroja.
+ R	Výstup		K umožneniu využitia tejto funkcie, musia byť vo zváracom zdroji na vodičovej doske T320 / 1 vytiahnutý jumper 1! Kontakt otvorený = Zvárací prúd
F	Výstup	0V	Referenčný potenciál
G	-	NC	Neobsadené
H	Výstup	Uist	Zváracie napätie, merané voči pinu F, 0-10V (0V = 0V, 10V = 100V)
J		Vschweiss	Rezervované pre špeciálne použitie
K	Vstup	SYN_A	Synchronizácia pre prevádzku Master-Slave
L	Vstup	Str/Stp	Zvárací prúd Start / Stop, zodpovedá tlačítku horáka. K dispozícii výlučne v 2-taktnom spôsobe prevádzky. +15 V = Štart, 0V = Stop
M	Výstup	+15V	Napájenie napäťím +15V, max. 75mA
N	Výstup	-15V	Napájenie napäťím -15V, max. 25mA
P	-	NC	Neobsadené
S	Výstup	0V	Referenčný potenciál
T	Výstup	list	Zváracie napätie, merané voči pinu F, 0-10V (0V = 0A, 10V = 1 000A)
U		NC	
V	Výstup	SYN_A 0V	Synchronizácia pre prevádzku Master-Slave

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.8.2 Pripojovací konektor diaľkového ovládače 19pólová

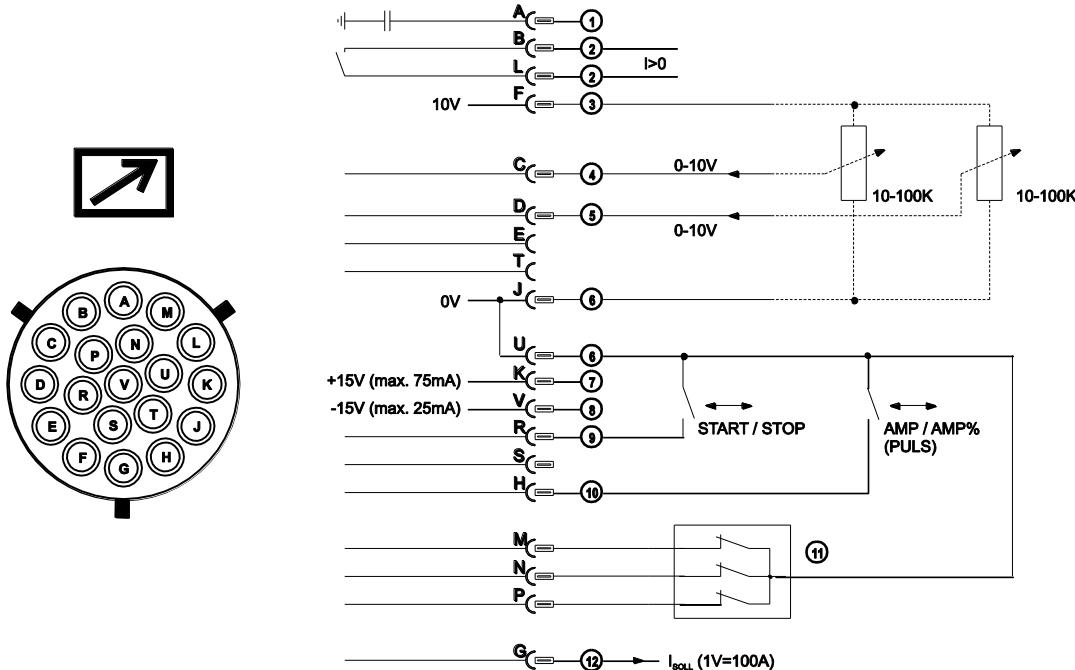

Obrázok 5-24


Pol.	Vývod	Forma signálu	Označenie
1	A	Výstup	Prípoj pre káblové tienenie (PE)
2	B/L	Výstup	Prúd tečie, signál $I > 0$, bez potenciálu (max. +/- 15 V / 100 mA)
3	F	Výstup	Referenčné napätie pre potenciometer 10 V (max. 10 mA)
4	C	Vstup	Nastavenie hlavného napäcia pre hlavný prúd, 0-10 V (0 V = I_{min} , 10 V = I_{max})
5	D	Vstup	Nastavenie hlavného napäcia pre zvýšený prúd, 0-10 V (0 V = I_{min} , 10 V = I_{max})
6	J/U	Výstup	Referenčný potenciál 0V
7	K	Výstup	Napájanie napäťom +15V, max. 75mA
8	V	Výstup	Napájanie napäťom -15V, max. 25mA
9	R	Vstup	Zvárací prúd štart / stop
10	S	Vstup	Prepínanie ručné zváranie elektródou alebo zváranie WIG
11	H	Vstup	Prepínanie zvárací prúd hlavný alebo zvýšený prúd (pulzovanie).
12	M/N/P	Vstup	Aktivovanie nastavenia hlavného napäcia Všetky 3 signály priložiť na referenčný potenciál 0V, aby sa aktivovalo nastavenie hlavného napäcia pre hlavný a zvýšený prúd
13	G	Výstup	Meraná hodnota I_{NAST} (1V = 100A)

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.9 Rozšírené nastavenie

5.9.1 Nastavenie Slope časov pre depresný prúd AMP% popr. pulzných kriviek

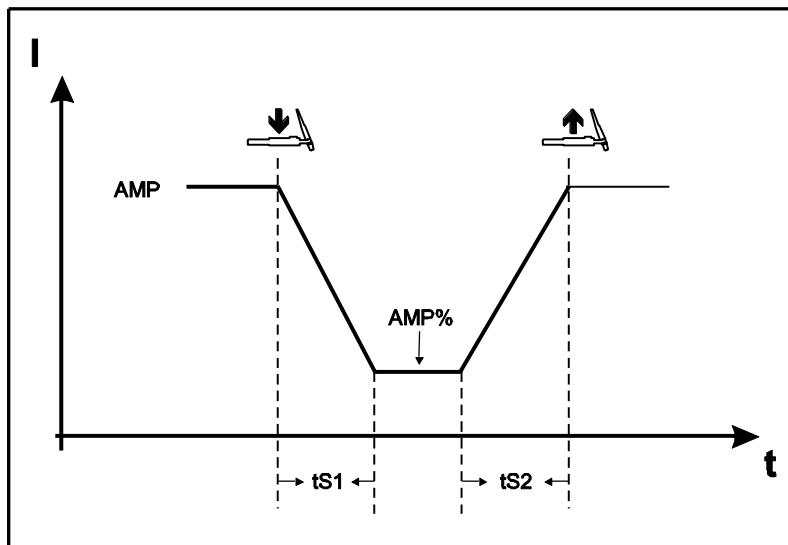

Obrázok 5-25

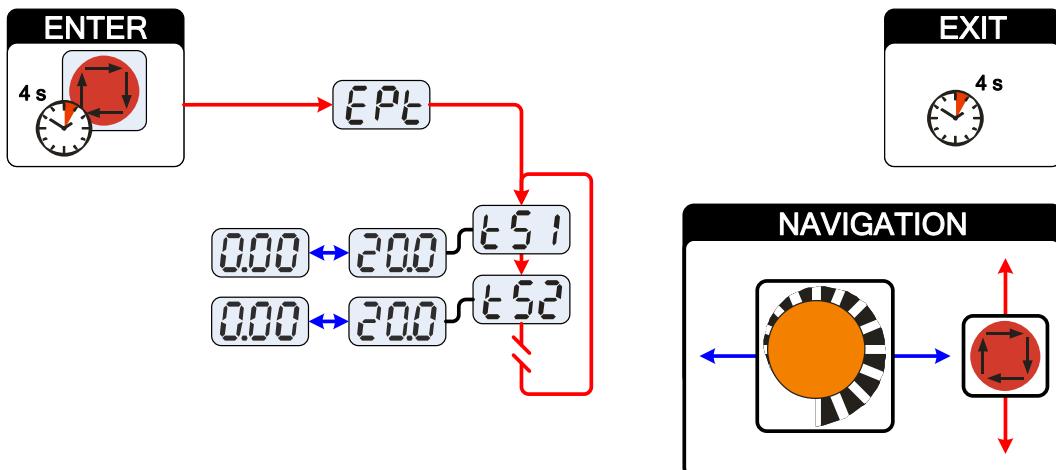


Obrázok 5-26

Indikácia	Nastavenie / Voľba
EPT	Expertné menu
tS1	Doba zniženia tS1 (hlavný prúd na dobehový prúd) Nastavenie: 0,00 s až 20,0 s (z výroby 0,01 s)
tS2	Doba zvýšenia tS2 (dobýhový prúd na hlavný prúd) Nastavenie: 0,00 s až 20,0 s (z výroby 0,01 s)

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.9.2 Spôsob prevádzky 2-taktná TIG verzia C

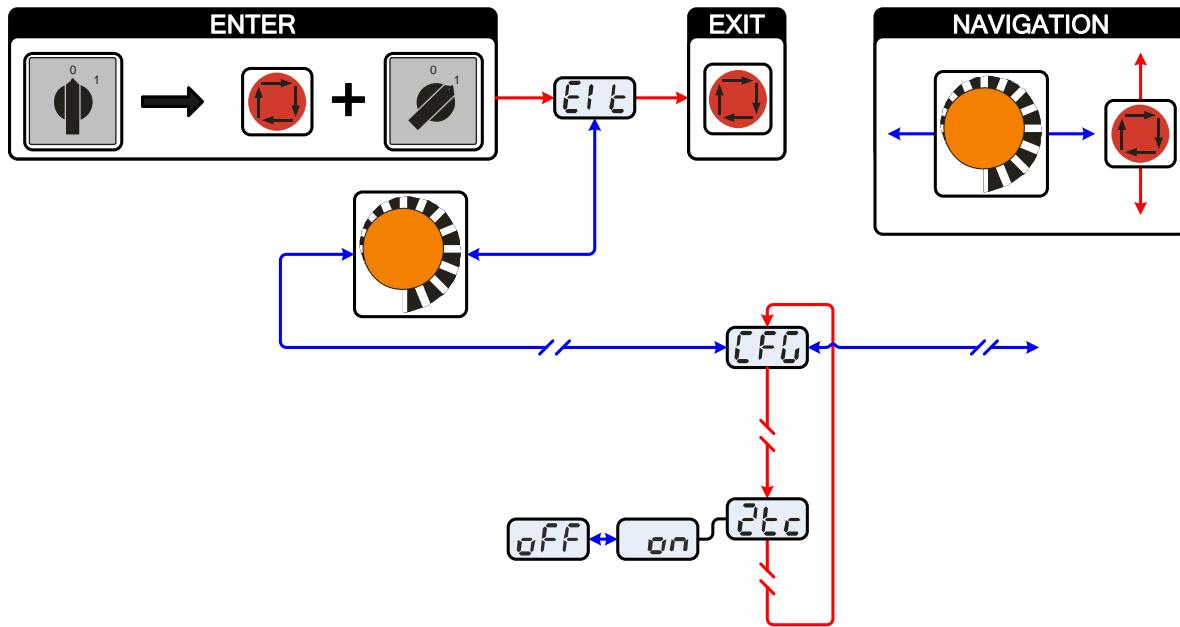

Obrázok 5-27

Indikácia	Nastavenie / Voľba
Exit	Odchod z menu Exit
CFG	Konfigurácia prístroja Nastavenie funkcie prístroja a zobrazenie parametrov
2Tc	2-taktná prevádzka (verzia C) <ul style="list-style-type: none"> • on = zap. • off = vyp. (z výroby)

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.9.3 Konfigurácia pripojenia potenciometrického horáka TIG



NEBEZPEČENSTVO



Nebezpečenstvo poranenia elektrickým napäťom po vypnutí!

Práce na otvorenom prístroji môžu viesť k zraneniam s následkom smrti!

Počas prevádzky sa v prístroji nabíjajú kondenzátory elektrickým napäťom. Toto napätie tu pretrváva až do 2 minút po vytiahnutí sieťovej zástrčky.

1. Vypnite prístroj.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
3. Vyčkajte aspoň 2 minuty, než sa vybijú kondenzátory!



VÝSTRAHA



Nebezpečenstvo úrazu pri nedodržaní bezpečnostných pokynov!

Nerešpektovanie bezpečnostných predpisov môže byť životu nebezpečné!

- Starostlivo si prečítajte bezpečnostné pokyny v tomto návode!
- Dodržujte miestne špecifické predpisy pre úrazovú prevenciu!
- Osoby v oblasti pracoviska upozornite na dodržiavanie

POZOR




Skúška!

Pred opäťovným uvedením do prevádzky musí byť bezpodmienečne vykonaná "inšpekcia a skúška za prevádzky" podľa IEC / DIN 60974-4 "Zariadenia na oblúkové zváranie - inšpekcia a skúšky za prevádzky"!

- Podrobnejšie informácie pozri štandardný návod na obsluhu zváračky

Pri pripojení potenciometrického horáka sa musí vo vnútri zváracieho prístroja na podložke tlačeného obvodu T320 / 1 vytiahnuť prepôjka JP27


Konfigurácia zváracieho horáka	Nastavenie
Pripravené pre horák WIG-Standard popr. horák Up-Down (z výrobného závodu)	<input checked="" type="checkbox"/> JP27
Pripravené pre potenciometrický horák	<input type="checkbox"/> JP27

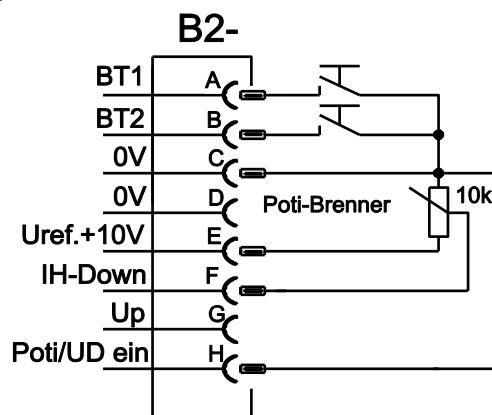

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.9.4 Indikácia zváracieho prúdu (počiatočný, znížený, konečný a prúd pre horúci štart)

Zváracie prúdy pre spúšťací, znížený a koncový prúd (expertené menu) môžu byť zobrazené na displeji prístroja percentuálne (z výrobného závodu) alebo absolútne.

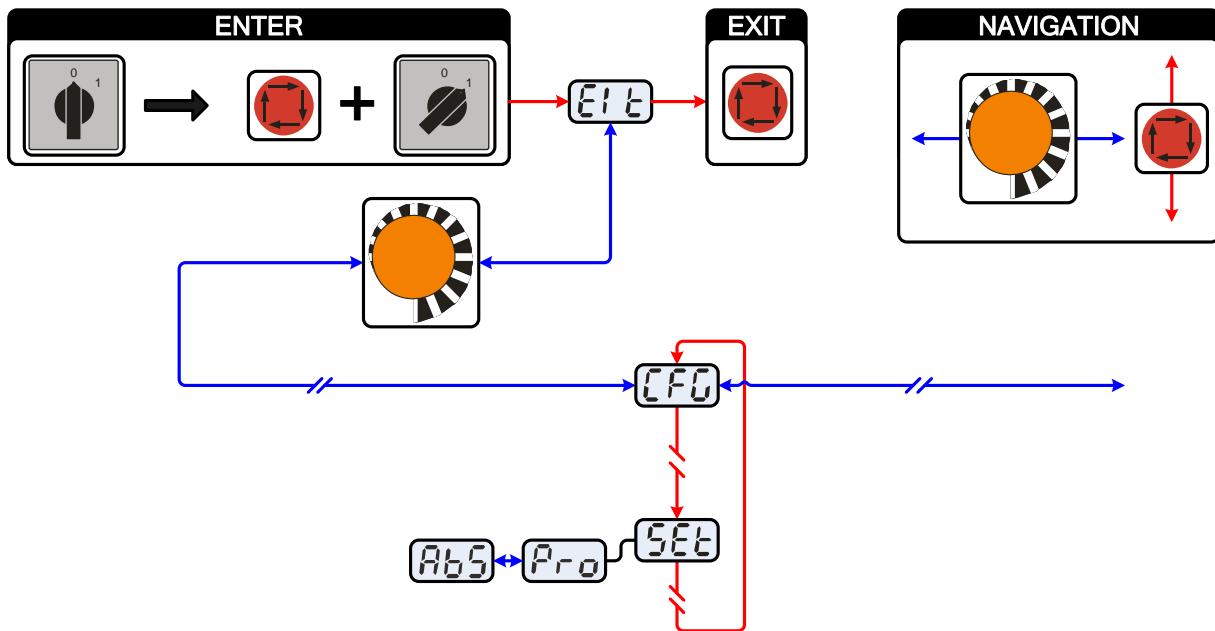


Obrázok 5-29

Indikácia	Nastavenie / Voľba
E1 t	Odchod menu Exit
EFC	Konfigurácia prístroja Nastavenie funkcie prístroja a zobrazenie parametrov
SET	Indikácia zváracieho prúdu (počiatočný, znížený, konečný a prúd pre horúci štart) <ul style="list-style-type: none"> • Pro = indikácia zváracieho prúdu závislá na hlavnom prúde (z výroby) • Abs = indikácia absolútneho zváracieho prúdu

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.9.5 Lineárne rastúca funkcia pätkového (nožného) diaľkového ovládača RTF 1

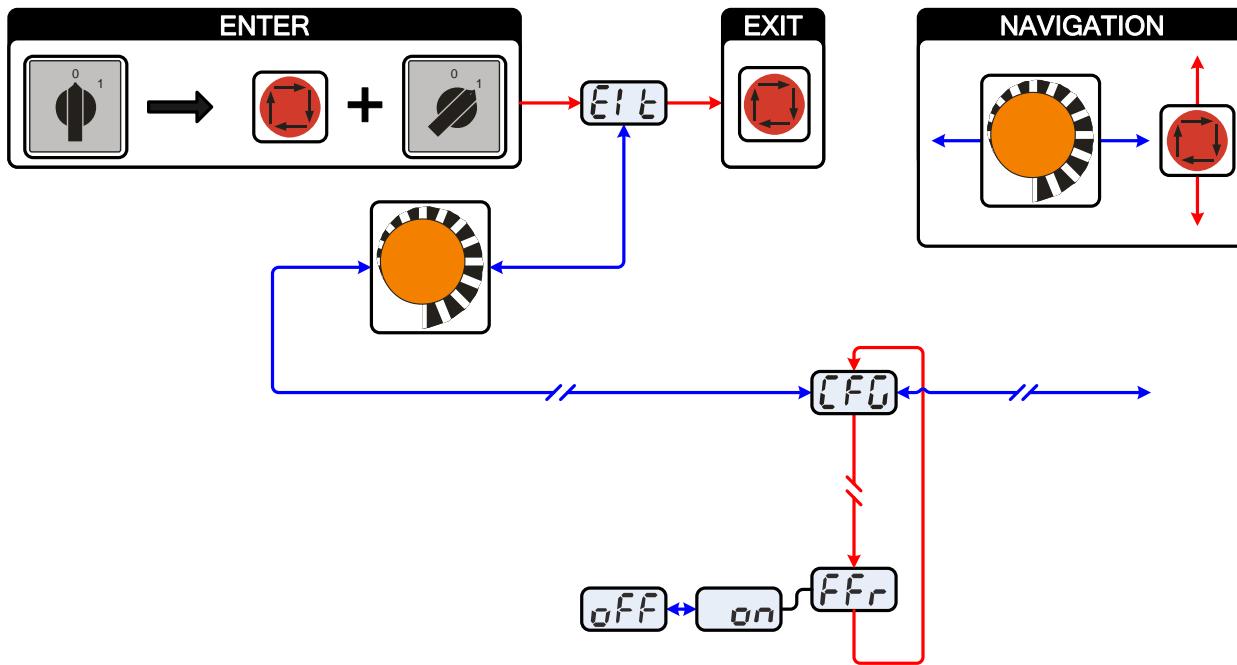

Obrázok 5-30

Indikace	Nastavení / Volba
EIT	Odchod z menu Exit
CFG	Konfigurácia prístroja Nastavenie funkcií prístroja a zobrazenie parametrov
FFr	Lineárne rastúca funkcia Diaľkový ovládač RTF 1 Lineárne rastúcu funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
on	Zapnutie Zapnutie funkcie prístroja
off	Vypnutie Vypnutie funkcie prístroja

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazíť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazíť na tomto mieste, použite kartu Domov.


5.10 Menu a podmenu ovládania prístroja

5.10.1 Priame menu (parametre sú priamo dostupné)

Funkcie, parametre a ich hodnoty, ktoré možno zvolať v priamom prístupe napr jedným stlačením tlačidla.

5.10.2 Expertné menu (WIG)

V expertnom menu sú uložené funkcie a parametre, ktoré bud' nemožno priamo nastaviť v ovládaní prístroja alebo ich pravidelné nastavovanie nie je potrebné.

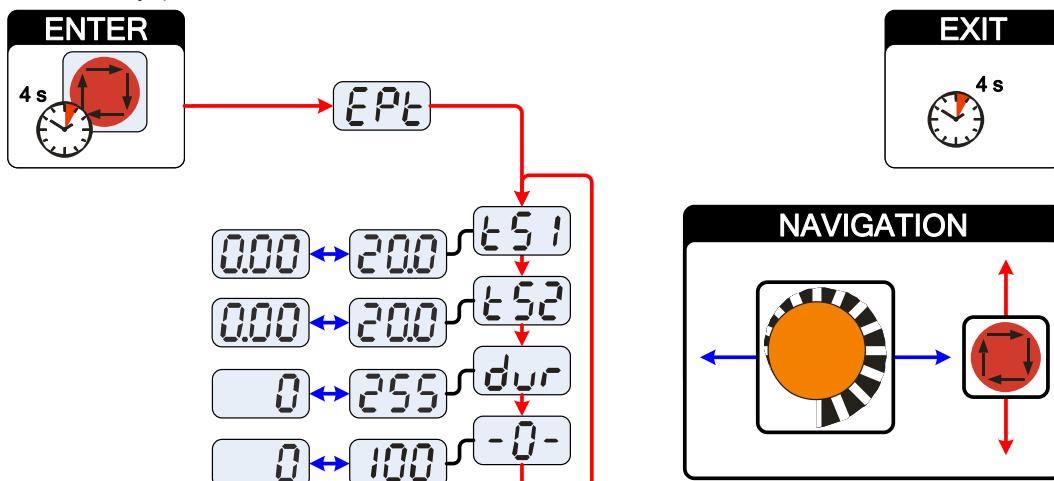

Obrázek 5-31

Indikácia	Nastavenie / Voľba
EPT	Expertné menu
tS1	Doba zníženia tS1 (hlavný púd na dobehový púd) Nastavenie: 0,00 s až 20,0 s (z výroby 0,01 s)
tS2	Doba zvýšenia tS2 (dobehový prúd na hlavný prúd) Nastavenie: 0,00 s až 20,0 s (z výroby 0,01 s)
tS2	Doba zvýšenia tS2 (dobehový prúd na hlavný proud) Nastavenie: 0,00 s až 20,0 s (z výroby 0,01 s)
-0-	Parametre activArc Parametre sú dodatočne nastaviteľné po aktivácii zvárania WIG activArc. Indikácia na displeji = výrobné nastavenie) ..

UPOZORNENIE



ENTER (Prístup k menu)

- Tlačítko "zváracie parametre" stlačiť po dobu 4 sek

Navigácia v menu

- Parametre sa volia stlačením tlačítka "zváracie parametre".
- Parametre nastaviť resp. zmeniť otáčaním gombíka "nastavenie zváracích parametrov"


EXIT (menu opustiť)

- Po uplynutí 4 sek sa prístroj prepne samočinne na prevádzkyschopný stav.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

5.10.3 Konfiguračné menu prístroja

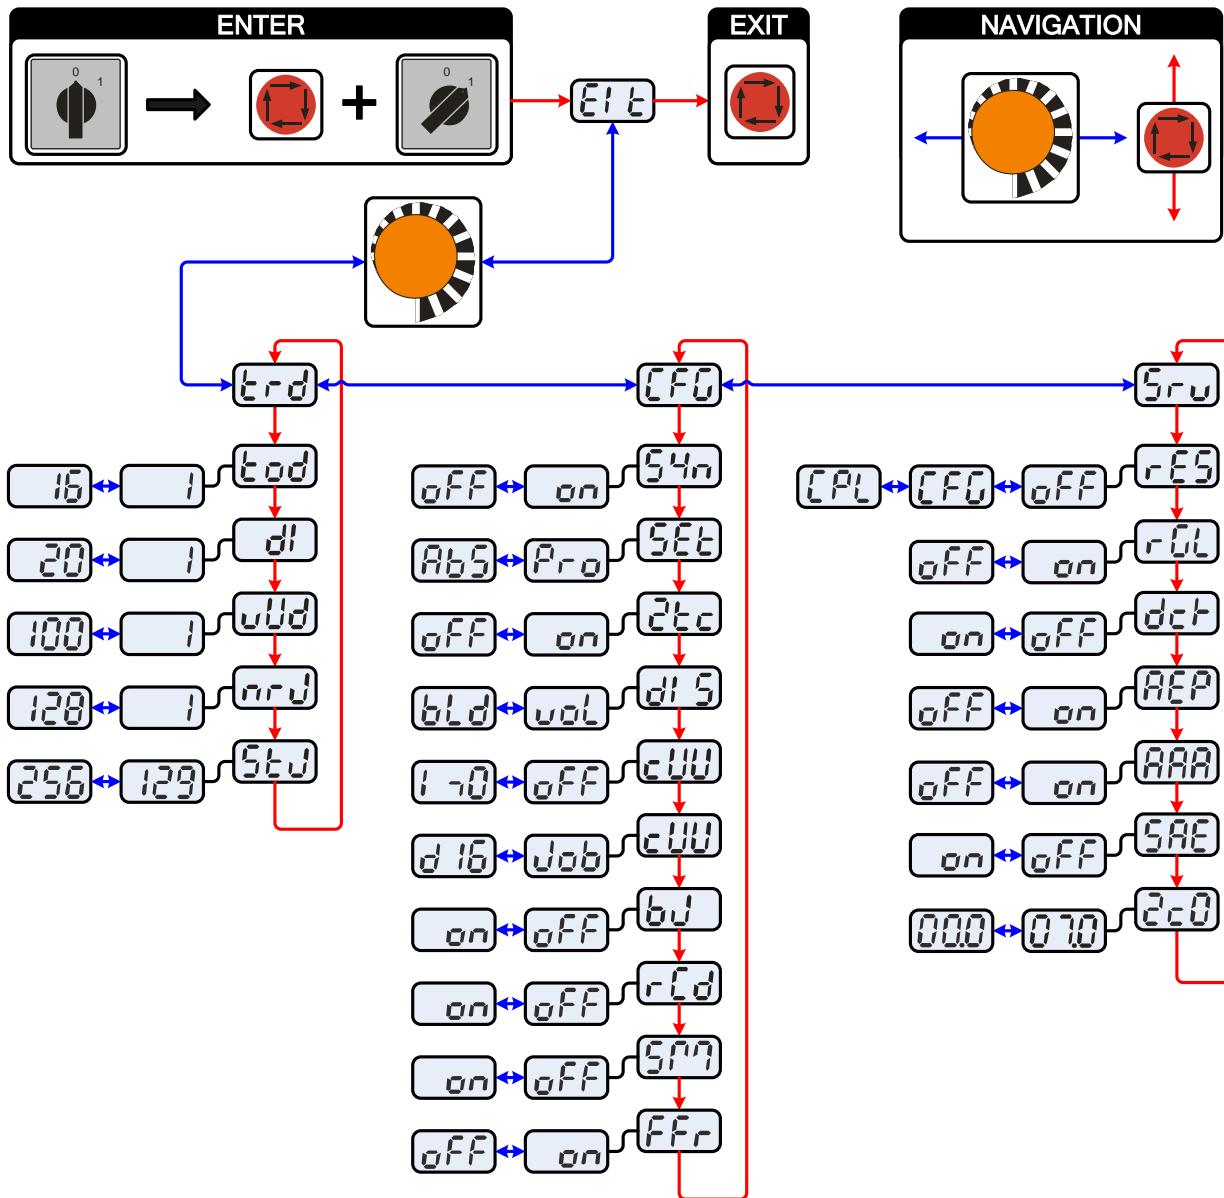

Obrázok 5-32

UPOZORNENIE



ENTER (Prístup k menu)

- Prístroj vypnúť hlavným vypínačom
- Tlačítko "zváracie parametre" pridržať stlačené a súčasne prístroj opäť zapnúť.

NAVIGÁCIA (navigácia v menu)

- Parametre sa volia stlačením tlačidla "zváracie parametre".
- Parametre nastaviť resp. zmeniť otáčaním gombíka "nastavenie zváracích parametrov".

EXIT (menu opustiť)

- Zvoliť bod menu "EIT".
- Stlačiť tlačítko "zváracie parametre" (nastavenia sa prevezmú, prístroj prepne na stav prevádzkyschopný).

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Indikácia	Nastavenie / Voľba
	Odchod menu Exit
	Menu Konfigurácia horáka Nastavte funkcie zváracieho horáka
	Režim horáka □ Režimy 1-6: s funkciou ťuknutím (z výroby 1) □ Režimy 11-16: bez funkcie ťuknutím
	Nastavení 1. skoku Nastavenie: 1 až 20 (z výroby 1)
	Rýchlosť Up/Down (nie je k dispozícii v režime 4 a 14) Zvýšenie hodnoty = rýchla zmena prúdu Zniženie hodnoty = pomalá zmena prúdu
	Vyvolanie čísla úlohy (JOB) Nastaviť maximálne voliteľné úlohy (nastavenia: 1 až 128, z výroby 10). Prídavné parametre po aktivácii funkcie BLOCK-JOB
	Start JOB Nastaviť najskôr voliteľný JOB (nastavenie: 129 až 256, z výroby 129).
	Konfigurácia prístroja Nastavenie funkcie prístroja a zobrazenie parametrov
	Princíp obsluhy • on = synergické nastavovanie parametrov (z výroby) • off = konvenčné nastavovacie parametrov
	Indikácia zváracieho prúdu (počiatočný, znižený, konečný a prúd pre horúci start) • Pre = indikácia zváracieho prúdu závislá na hlavnom prúde (z výroby) • Abs = indikácia absolútneho zváracieho prúdu
	2-taktná prevádzka (verzia C) • on = zap. • off = vyp. (z výroby)
	Nastavenie indikácie primárnej hodnoty Definuje prednostné indikáciu pre nastavené hodnoty: • bld = hrúbka plechu • vol = zváracie napätie (z výroby)
	Zváranie WIG studeným drôtom, druh prevádzky • Aj> 0 = prevádzka so studeným drôtom pre automatizované aplikácie, drôt sa posúva keď tečie prúd • 2t až 4t = druh prevádzky 2-taktná až 4taktná • off = studený drôt vypnutý, drôtová elektróda sa neposúva (z výroby)
	Zváranie WIG studeným drôtom, priemer drôtovej elektródy Nie je potrebná pri zvárania WIG (ručným). • JOB = priemer drôtovej elektródy sa prevezme z predošej úlohy (JOB) (z výroby) • DXX = hrúbka drôtu 0,6 mm až 1,6 mm
	Rinti X11, JOB riadenie pre automatizačné riešenia • on = zap. • off = vyp. (z výroby)
	Prepínanie znázornenia prúdu (ručné zváranie elektródou) • on = indikácia skutočnej hodnoty • off = indikácia nastavenej hodnoty (z výroby)
	spotMatic Variant k druhu prevádzky spotArc, zapálenie s dotykom obrobku výroby • on = zap. • off = vyp. (z výroby)

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Indikácia	Nastavenie / Voľba
	Lineárne rastúca funkcia Dialkový ovládač RTF 1 Lineárne rastúcu funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
	Servisné menu Zmeny v servisnom menu smú byť vykonávané výhradne autorizovaným servisným personálom!
	Reset (obnovenie výrobného nastavenia) • off = vyp. (z výroby) • CFG = obnovenie hodnôt v menu konfigurácie prístroja • CPL = kompletnú obnovu všetkých údajov a nastavenia Reset sa vykoná pri opustení menu (EXIT).
	AC regulátor priemerné hodnoty • on = zap. (z výroby) • off = vyp.
	Polarita zváracieho prúdu počas fázy zážihu (séria AC) • on = kladná polarita zváracieho prúdu • off = záporná polarita zváracieho prúdu (z výroby)
	Impulz na opäťovnú prípravu (stabilita guľových vrchlíkov) • on = funkcia zap. (z výroby) • off = funkcia vyp
	activArc Meranie napäťia • on = funkcia zap. (z výroby) • off = funkcia vyp.
	Výpis chyby na rozhraní automatu, kontakt SYN_A • on = funkcia zap. • off = funkcia vyp. (z výroby)
 	Dotaz na stav softvéru (príklad) 07 = ID systémovej zbernice 02C0 = číslo verzie ID systémové zbernice a číslo verzie sa oddelujú bodkou

6 Uvedenie do prevádzky

6.1 Všeobecné pokyny

NEBEZPEČENSTVO



Nebezpečenstvo poranenia elektrinou!

Dotknutie sa vodivých častí, napr zdierok pre zvárací prúd, môže byť životu nebezpečné!

- Majte na zreteli bezpečnostné upozornenia na prvých stránkach návodu na použitie!
- Prístroj smú uvádzat do prevádzky výhradne osoby, ktoré majú zodpovedajúce znalosti o zaobchádzaní s oblúkovými zváracími prístrojmi.
- Pripojovacie a zváracie káble (napr. držiaky elektród, zváracie horáky, zemniace káble, rozhrania) pripájajte iba k vypnutému prístroju!

POZOR



Nebezpečenstvo popálenia na prípojke zváracieho prúdu!

Nezabezpečené kontakty zváracieho prúdu môžu zahrievať prípojky a vedenia a pri dotyku môžu spôsobiť popáleniny!

- Kontakty zváracieho prúdu každý deň preskúšajte a prípadne ich zaistite otočením doprava.

POZOR



Zaobchádzanie s ochrannými čiapočkami proti prachu!

Ochranné čiapočky proti prachu chránia kálové koncovky a teda prístroj pred znečistením a poškodením.

- Ak nie je k prípojmi pripojená žiadna komponenta príslušenstva, musia byť použité ochranné čiapočky proti prachu.
- V prípade chyby alebo jej straty je ochranná čiapočka proti prachu nahradená!

6.2 Inštalácia

POZOR



Umiestnenie prístroja!

Prístroj nesmie byť nainštalovaný a prevádzkovaný vonku, ale iba na vhodnom, dostatočne nosnom a rovnom podklade!

- Prevádzkovateľ musí zabezpečiť rovnú podlahu odolnú proti sklzu a dostatočné osvetlenie pracoviska.
- Vždy musí byť zaistená bezpečná obsluha prístroja.

6.3 Chladenie prístroja

Pre dosiahnutie optimálnej doby zapnutia, dajte pozor na nasledujúce podmienky:

- Postarajte sa o dostatočné vetranie pracoviska.
- vstupné a výstupné vetracie otvory prístroja ponechajte nezakryté.
- do prístroja nesmú vniknúť čästice materiálu, prach alebo iné cudzie telesá

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

6.4 Oblast' použitia - Použitie v súlade s určením

VÝSTRAHA



Nebezpečenstvo v dôsledku bezúčelového použitia!

V prípade bezúčelového použitia môže od prístroja hroziť nebezpečenstvo pre osoby, zvieratá a vecné škody. Za všetky z toho vyplývajúce škody sa nepreberá žiadne ručenie!

- Prístroj používať výhradne účelovo a poučeným, odborným personálom!
- Na prístroji nevykonávať žiadne neodborné zmeny alebo prestavby!

POZOR



Škody spôsobené cudzími komponentmi!

V prípade škôd spôsobených cudzími komponentmi zaniká záruka výrobcu!

- Používať výhradne systémové komponenty a doplnky (prúdové zdroje, zváracie horáky, držiaky elektród, diaľkové ovládače, náhradné a spotrebne diely, atď) z nášho dodávaného sortimentu!
- Komponent príslušenstva pripojte k zodpovedajúcej prípojnej zásuvke iba pri vypnutom zváracím prístroji a zaistite ju

Tieto zváračky sú oprávnené výhradne k nasledujúcim spôsobom zvárania.

- Ručné zváranie elektródou s jednosmerným prúdom pre rutilové a bázické elektródy.
- Zváranie WIG jednosmerným alebo striedavým prúdom s vysokofrekvenčným zapáľovaním alebo LiftArc.
- WIG-DC: nelegované, nízko a vysoko legovanej ocele, med', niklové zlatiny a špeciálne kovy.
- WIG-AC/DC: hliník a jeho zlatiny

6.5 Vedenie obrobku, všeobecne

POZOR



Nebezpečenstvo popálenia v dôsledku nesprávneho pripojenia kábla pre obrobok!

Farba, hrdza a nečistoty na prípojných miestach zabraňujú toku prúdu a môžu mať za následok bludné zváracie prúdy.

Bludné zváracie prúdy môžu byť príčinou požiarov a zranenia osôb!

- Prípojné miesta vycistiť!
- Kábel pre pripojenie obrobku bezpečne pripojiť!
- Konštrukčné časti obrobku nepoužívať pre spätné vedenie zváracieho prúdu!
- Dbať na bezchybné vedenie prúdu!

6.6 Pripojenie na siet'

NEBEZPEČENSTVO



Riziká v dôsledku neodborného pripojenia elektrickej siete!

Neodborné pripojenie elektrickej siete môže viesť k úrazom, príp. vecným škodám!


- Prístroj pripájajte výhradne k zásuvke s predpisovo pripojeným ochranným vodičom.
- Keď je treba pripojiť novú sieťovú zástrčku, smie túto inštaláciu vykonať výlučne odborný elektrikár podľa zákonov a predpisov platných v krajinе použitia (ľubovoľné poradie fáz pri prístrojoch na trojfázový prúd)!
- Zástrčky, zásuvky a prívodné vedenie musí v pravidelných intervaloch kontrolovať odborný elektrikár!

6.6.1 Druh siete

UPOZORNENIE



Pripojenie smie byť uskutočnené na siete TN, TT alebo IT (v závislosti na ich použiteľnosti)

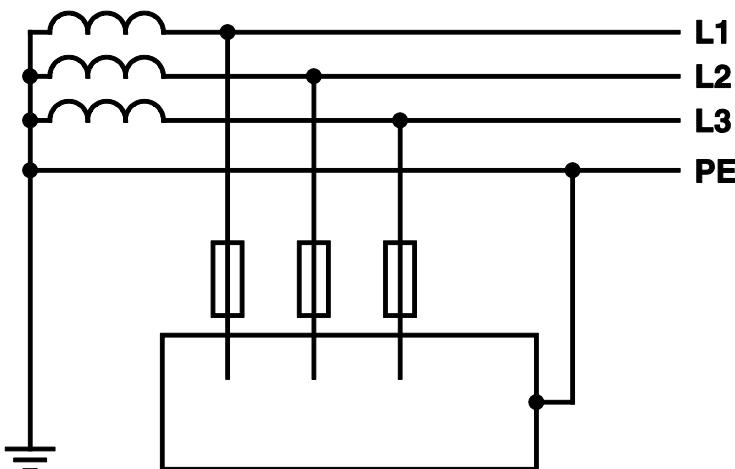

Obrázok 6-1

Legenda

Pol.	Označenie	Rozlišovacia farba
L1	Vonkajší vodič 1	čierna
L2	Vonkajší vodič 2	hnedá
L3	Vonkajší vodič 3	šedá
PE	Ochranný vodič	zelenožltý

POZOR



Prevádzkové napätie - sieťové napätie!

Na výkonovom štítku uvedené prevádzkové napätie sa musí zhodovať so sieťovým napäťím, aby sa zabránilo poškodeniu prístroja!

- Istenie siete pozri kapitolu "Technické údaje"!

- Zastračte sieťovú zástrčku vypnutého prístroja do príslušnej zásuvky.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

6.7 TIG zváranie

6.7.1 Pripojenie zváracieho horáka

Zvárací horák WIG musí byť pripravený odpovedajúcej zváracej úlohe!

- zamontovať vhodnú volfrámovou elektródu a
- zodpovedajúcu trysku na ochranný plyn.
- mať na zreteli návod na použitie zváracieho horáka WIG!

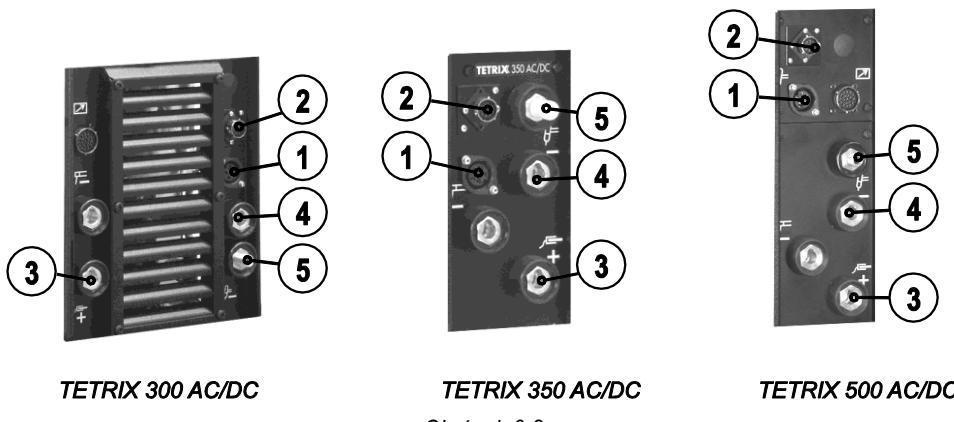

TETRIX 300 AC/DC

Obrázok 6-2

TETRIX 350 AC/DC


TETRIX 500 AC/DC

Pol.	Symbol	Popis
1		Pripojovací konektor 5-pólový Riadiace vedenie štandardného horáku TIG
2		Pripojovací konektor, 8-pólový / 12-pólový 8-pólový: Riadiace vedenie Up / Down alebo potenciometrického horáka TIG 12-pólový: Riadiace vedenie Up / Down horáka TIG s LED indikáciou (opcie)
3		Koncovka kabla, zvárací prúd "+" (pri DC + polarite) Prípoj vedenia obrobku
4		Koncovka kabla, zvárací prúd "-" (pri DC- polarite) Prípoj zváracieho horáka TIG
5		Pripojka G 1/4 ", zvárací prúd" - "(pri DC-polarite) Prípoj ochranného plynu (so žltým izolačným viečkom) pre zvárací horák TIG

- Zástrčku zváracieho prúdu zváracieho horáka zastrčte do zásuvky zváracieho prúdu "-" a zaistite ju otočením doprava.
- Pripojenie ochranného plynu zváracieho horáka priskrutkujte pevne na pripojovacie šróbenie G1 / 4 ", zvárací prúd" - ".
- Zástrčku riadiaceho vedenia zváracieho horáka spojte so zásuvkou riadiaceho vedenia zváracieho horáka (5-pólová u štandardného horáka, 8-pólový u Up / Down horáka resp. potenciometrického horáka a 12-pólový u Up / Down horáka s indikáciou LED) a pevne ju utiahnite

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

6.7.2 Varianty pripojení hořáku, obsazení pripojů

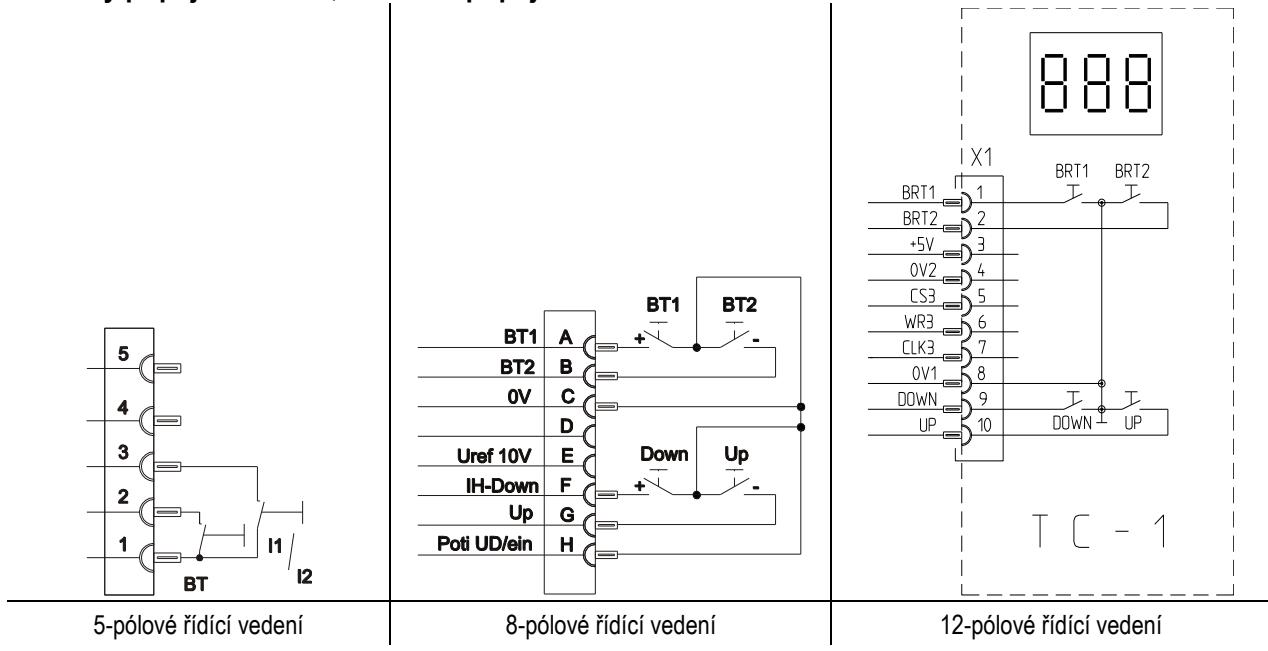

8-pólové řídící vedení

Obrázek 6-3

6.7.3 Pripojení vedení obrobku

- Zástrčku zemnícího kabelu zastrčte do pripojné zásuvky svařovacího proudu „+“ a otočením doprava ji zajistěte.

6.7.4 Zásobení ochranným plynem

POZOR



Poruchy přívodu ochranného plynu!

Neomezovaný přívod ochranného plynu od láhve s ochranným plynem ke svařovacímu hořáku je základním předpokladem pro optimální výsledky svařování. Ucpaný přívod ochranného plynu proto může vést k poškození svařovacího hořáku!

- Nepoužíváte-li pripojku ochranného plynu, nasaděte zpět žlutý ochranný klobouček!
- Všechna spojení ochranného plynu musí být plynотěsná!

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

6.7.4.1 Přípojka


VÝSTRAHA



Chybná manipulace s láhvemi ochranného plynu!

Nesprávné zacházení s láhvemi ochranného plynu může vést k těžkým poraněním s následkem smrti.

- Respektujte pokyny výrobce plynu a předpisy pro stlačený plyn!
- Lahve ochranného plynu uložte do určených držáků a zajistěte bezpečnostními prvky!
- Zabraňte ohřívání lahví s ochranným plynem!

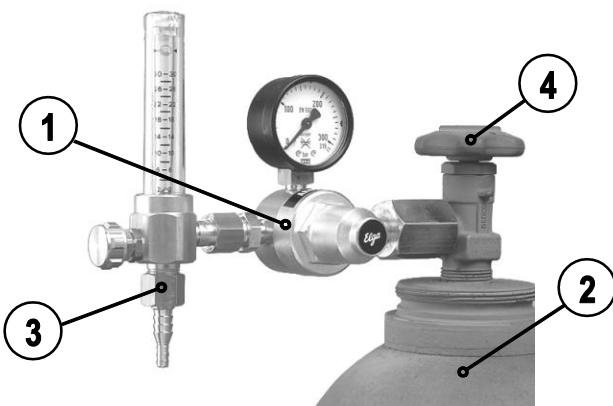

Obrázek 6-4

Pol.	Symbol	Popis
1		Redukční ventil
2		Láhev s ochranným plynem
3		Výstupní stranu redukčního ventilu
4		Ventil láhve

- Postavte láhev na ochranný plyn do příslušného držáku láhve.
- Zajistěte láhev na ochranný plyn pojistným řetězem.

UPOZORNĚNÍ



Před připojením redukčního ventilu na plynovou láhev krátce otevřete ventil láhve k vyfouknutí případných nečistot.

- Našroubujte plynотěsně redukční ventil na ventil láhve na plyn.
- Na výstupní stranu redukčního ventilu našroubujte převlečnou matku přípojky plynové hadice.
- Připevněte hadici na plyn přesuvnou maticí G1/4" k odpovídajícímu přípoji na svářečce resp. na zařízení na prosuv drátu (závisí na provedení).

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

6.7.4.2 Nastavení množství ochranného plynu

POZOR



Úraz elektrickým proudem!

Při nastavování množství ochranného plynu vzniká na svařovacím hořáku volnoběžné napětí nebo případně i vysokonapěťové zapalovací impulzy, které mohou při dotyku způsobit úrazy elektrickým proudem a vést ke vzniku popálenin.

- Svařovací hořák nesmí být během procesu nastavování vodivě spojen s osobami, zvířaty ani žádnými předměty.

UPOZORNĚNÍ



Orienteční pravidlo pro objemový průtok plynu:

Průměr plynové trysky v mm odpovídá průtoku plynu v l/min.

Příklad: 7 mm plynové trysce odpovídá průtok plynu 7 l/min.



Nesprávná nastavení ochranného plynu!

Jak příliš nízké tak i příliš vysoké nastavení ochranného plynu může mít za následek přístup vzduchu k tavné lázni, následkem čehož je vznik pórů.

- Přizpůsobit množství ochranného plynu, aby odpovídalo svařovacímu úkolu!

- Pomalu otevřete plynový ventil lahve.
Proveďte test plynu (viz kapitola "Funkční popis – Test plynu")
- Na redukčním ventili nastavte potřebné množství ochranného plynu, cca. 4 - 15l/min podle síly proudu a materiálu.

6.8 Ruční svařování elektrodou

POZOR



Nebezpečí skřipnutí a popálení!

Při výměně vypálených nebo nových tyčových elektrod:

- vypněte hlavní vypínač přístroje,
- nosete vhodné rukavice,
- k odstranění použitých tyčových elektrod nebo k pohybu se svařovaným obrobkem používejte izolované kleště a
- držák elektrod odkládejte vždy izolovaně!

POZOR



Přípojka ochranného plynu!


Při ručním svařování elektrodou je přípojka ochranného plynu (přípojná vsuvka G 1/4") pod volnoběžným napětím.

- Na přípojnou vsuvku G 1/4" nasaděte žluté izolační víčko (ochrana před elektrickým napětím a nečistotou).


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.


6.8.1 Přípoj držáku elektrody a kabelu pro uzemnění obrobku

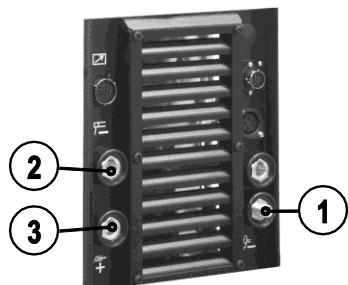

TETRIX 300 AC/DC

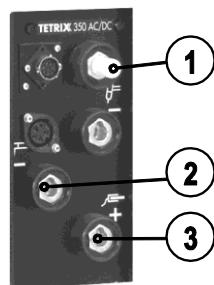

TETRIX 350 AC/DC

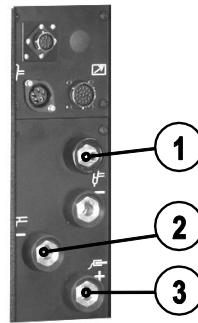

TETRIX 500 AC/DC

Obrázek 6-5

Pol.	Symbol	Popis
1		Připojovací šroubení G1/4“, svařovací proud „-“ Připojení ochranného plynu (se žlutým izolačním víčkem) pro svařovací hořák TIG
2		Připojovací zdířka - Svařovací proud „-“ Připojení držáku elektrody
3		Připojovací zdířka - Svařovací proud „+“ Připojení vedení obrobku

- Kabelovou zástrčku držáku elektrody vložte do připojovací zdířky buď svařovací proud „+“ nebo „-“ a zajistěte otočením doprava.
- Kabelovou zástrčku držáku elektrody vložte do připojovací zdířky buď svařovací proud „+“ nebo „-“ a zajistěte otočením doprava.

UPOZORNĚNÍ



Polarita se řídí dle údaje výrobce elektrod na obalu.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

6.9 Oboustranné, současné svařování, druhy synchronizace

Tato funkce je dôležitá, když se má svařovat dvěma přístroji současně, což přichází někdy v úvahu např. u tlustých hliníkových materiálů v pozici PF. Tím se zajistí, že jsou u střídavého proudu kladné záporné fáze na pólech obou proudových zdrojů současně a světelné oblouky se tedy vzájemně negativně neovlivňují.

6.9.1 Synchronizace prostřednictvím síťového napětí (50Hz / 60Hz)

Obslužný prvek	Činnost	Výsledek
		Volba parametru "Druhy synchronizace": Stisknout, až se rozsvítí kontrolka .

6.9.2 Synchronizace prostřednictvím kabelu (kmitočet 50 Hz až 200 Hz)

HINWEIS




Tato aplikace popisuje synchronizaci (provoz master-slave) se dvěma přístroji série TETRIX. Je zapotřebí následujících komponent:

- Synchronizační rozhraní SYNINT X 10
- Rídící vedení (spojovací kabel) příslušné délky
- Obě svářečky musí být opatřeny 19 pólův rozhraním pro automaty TIG (volitelné vybavení)!

TETRIX (Master)



TETRIX (Slave)

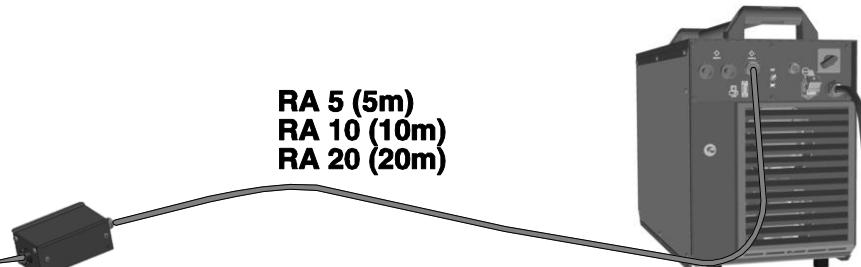

SYNINT X10

- Spojte zástrčku přípoje synchronizačního rozhraní SYNINT X 10 s 19pólův rozhraním automatu TIG na zadní straně jedné svářečky série TETRIX (master).

HINWEIS



Jako "master" je označen přístroj, který je spojen se synchronizačním rozhraním krátkým přívodním kabelem. Na tomto přístroji se nastavují AC kmitočty TIG, které jsou přenášeny k druhé svářečce (slave).

- Pomocí prodlužovacího kabelu RA (5m, 10m nebo 20m) spojte rozhraní s 19pólův rozhraním automatu TIG druhé svářečky.

Obslužný prvek	Činnost	Výsledek
		Zapnutí svářečky.
		Volba parametru "Druhy synchronizace": Stisknout, až se rozsvítí kontrolka . Toto nastavení musí být provedeno na obou přístrojích.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.



Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

6.10 PC-rozhraní

POZOR



Poškození pribroje, popř. poruchy v dôsledku neodborného pripojení k PC!
Nepoužívání interface SECINT X10USB vede k poškození pribroje, popř. k poruchám prenosu signálu.
Vysokofrekvenčními zapalovacími impulzy může být zničeno PC.

- Mezi PC a svářecím pribrojem musí byt pripojen interface SECINT X10USB!
- Pripojení smí byt provedeno výhradně pomocí kabelů, které jsou součástí dodávky (nepoužívejte žádné prodlužovací kably)!

UPOZORNĚNÍ



Dbejte na příslušnou dokumentaci součástí příslušenství!

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

7 Údržba a zkouška

UPOZORNĚNÍ

 Řádné roční provádění níže popsané údržby, čištění a zkoušky je předpokladem pro Váš nárok na záruku vůči EWM.

7.1 Všeobecné pokyny

Tento přístroj nevyžaduje za uvedených okolních podmínek a normálních pracovních podmínek dalekosáhle žádnou údržbu a vyžaduje minimum péče.

K zaručení bezvadné funkce svářečky je nutné dodržet několik bodů. Sem patří v závislosti na stupni znečištění okolního prostředí a době používání svářečky její pravidelné čištění a kontrola dle dalšího popisu.

UPOZORNĚNÍ

 Čištění, zkoušky a opravy svářečky smí provádět pouze odborné, kvalifikované osoby.
Kvalifikovanou osobou je ten, kdo na základě svého vzdělání, znalostí a zkušenosti je při kontrole zdroje svařovacího proudu schopen identifikovat existující ohrožení a možné následné škody a učinit nutní bezpečnostní opatření.
Není-li některá z níže uvedených zkoušek splněna, smí být přístroj uveden opět do provozu teprve po opravě a nové zkoušce!

7.2 Čištění

NEBEZPEČÍ



Nebezpečí poranění elektrinou!

Čištění přístrojů, které nejsou odpojeny od sítě, může mít za následek vážné úrazy!

- Přístroj odpojit spolehlivě od sítě.
- Vytáhnout síťovou zástrčku!
- Vyčkat 2 minuty, až se vybijí kondenzátory.

Jednotlivé konstrukční skupiny čistit následujícím způsobem:

Proudový zdroj: V závislosti na zanesení prachem profouknout stlačeným vzduchem neobsahujícím olej nebo vodu.

Elektronika: Desky s plošnými spoji a elektronické komponenty neofukovat stlačeným vzduchem, nýbrž čistit vysavačem.

Chladicí kapalina: Překontrolovat znečištění a v daném případě vyměnit.

UPOZORNĚNÍ

 Smíchání chladicí kapaliny s jinými kapalinami nebo použití cizích chladiv má za následek zánik záruky výrobce!

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

7.3 Zkouška

UPOZORNĚNÍ

-  Přídavné přístroje a díly (např. chladicí přístroje, zařízení pro posuv drátu, svařovací hořáky, ...) se mají zkoušet společně se zdrojem svařovacího proudu.

Některé body jako např.: izolační odpor a odpor ochranného vodiče je tak možné současně přezkoušet a tudíž ověřit, že součet svodových proudů zdroje svařovacího proudu, přídavných přístrojů a dílů nepřesahuje mezní hodnoty.

Níže v textu je proto popsána kompletní zkouška zdroje svařovacího proudu. Jestliže se přídavné přístroje a díly zkouší jednotlivě, je nutné zkušební body v daném případě přizpůsobit (např. měření napětí naprázdno odpadá).

Zkouška se musí provádět dle IEC / DIN EN 60974-4 "Oblouková svařovací zařízení - inspekce a zkouška za provozu" v souladu s nařízením o bezpečnosti provozu. Tato norma je jednak mezinárodní a zadruhé specifická pro oblouková svařovací zařízení.

UPOZORNĚNÍ

-  Dřívější pojem opakovací zkoušky byl v důsledku změny příslušné normy nahrazen pojmem "inspekce a zkouška za provozu".
Mimo zde zmíněných předpisů pro zkoušku je nutné splnit zákony resp. nařízení příslušné země.

7.3.1 Zkušební přístroje

UPOZORNĚNÍ

-  Kvůli mimořádným daným skutečnostem v případě invertorových obloukových svářeček, nejsou ke zkoušce dle VDE 0702 způsobilé všechny zkušební přístroje v plném rozsahu!

Jako výrobce nabízí EWM všem příslušně vyškoleným a autorizovaným odbytovým partnerům EWM vhodné zkušební prostředky a měřící přístroje odpovídající VDE 0404-2, které jsou schopny kmitočtový průběh podle DIN EN 61010-1 dodatek A - měřící zapojení A1 vyhodnotit.

Vy, jako uživatel, máte za úkol zajistit, aby byly Vaše přístroje EWM přezkoušeny dle normy IEC / DIN EN 60974-4 za použití odpovídajících shora uvedených zkušebních prostředků a měřicích přístrojů.

UPOZORNĚNÍ

-  Následující popis zkoušky je pouze stručným přehledem zkušebních bodů. Pro detaily k bodům zkoušky nebo pro vyjasnění otázek si prosím přečtěte IEC / DIN EN 60974-4.

7.3.2 Rozsah zkoušky


- a) Vizuální kontrola
- b) Elektrická zkouška, měřeno:
 - Napětí naprázdnou
 - Izolační odpor nebo alternativně
 - Unikající proudy
 - Odpor ochranného vodiče
- c) Funkční zkouška
- d) Dokumentace

7.3.3 Vizuální kontrola

Nadřazené pojmy zkoušky jsou:

1. Hořák/držák elektrody, svorka pro zpětné vedení svařovacího proudu
2. Síťové napájení: Vedení včetně zástrček a odlehčení v tahu
3. Obvod svařovacího proudu: Vedení, zástrčky, spojky, odlehčení v tahu
4. Skříň
5. Ovládací, signalizační, ochranná a regulační zařízení
6. Ostatní, všeobecný stav

7.3.4 Měření napětí při chodu naprázdnou

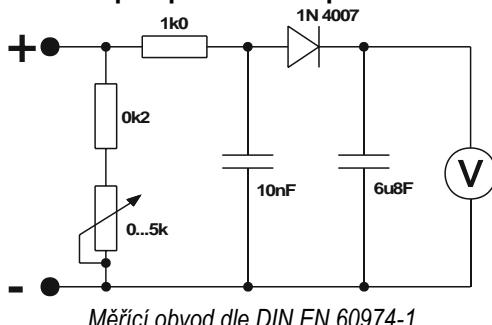

Měřící obvod připojte na zdířky svařovacího proudu. Voltmetr musí ukazovat ve středu stupnice a mít vnitřní odpor $\geq 1 \text{ M}\Omega$. Během měření přestavte potenciometr z $0 \text{ k}\Omega$ do $5 \text{ k}\Omega$. Naměřené napětí se nemá odlišovat od údaje na výkonovém štítku o více než +/- 5% a nesmí být vyšší než 113V (u přístrojů s VRD: 35V).

7.3.5 Měření izolačního proudu

Aby bylo možné přezkoušet izolaci také uvnitř přístroje až k transformátoru, musí být síťový vypínač zapnutý. Pokud existuje síťový stykač, musí být přemostěn nebo se měření musí provádět na obou stranách.

Izolační odpor nesmí být menší než:

obvod síťového proudu	vůči	obvodu svařovacího proudu a elektroniky	$5 \text{ M}\Omega$
Obvod svařovacího proudu a elektroniky	vůči	obvodu ochranného vodiče (PE)	$2,5 \text{ M}\Omega$
Obvod síťového proudu	vůči	obvodu ochranného vodiče (PE)	$2,5 \text{ M}\Omega$

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

7.3.6 Měření svodového proudu (proud ochranného vodiče a dotykový proud)

Poznámka: I když je měření unikajícího proudu podle normy pouze alternativou k měření izolačního odporu, doporučuje EWM provádět vždy obě měření, zejména po opravách. Unikající proud spočívá do velké míry na jiném fyzikálním účinku než izolační odpor. Z toho důvodu nemusí být nebezpečný unikající proud při měření izolačního odporu zjištěn.

Tato měření nelze provádět pomocí standardního univerzálního měřicího přístroje! Mnoho zkušebních přístrojů pro VDE 0702 (především starší přístroje) jsou koncipovány pouze pro 50/60 Hz. U invertorových svářeček se vyskytuje podstatně vyšší kmitočty, které některé z měřicích přístrojů ruší, jiné přístroje vyhodnocují kmitočet chybně.

Zkušební přístroj musí splňovat požadavky dle VDE 0404-2. Pro hodnocení kmitočtové charakteristiky je zde opět nutno odkázat na DIN EN 61010-1 dodatek A – Zapojení měření A1

UPOZORNĚNÍ



Při těchto měřeních musí být svářečka zapnuta a dodávat napětí naprázdno.

1. Proud ochranného vodiče: < 5 mA
2. Svodový proud přípojů svařovacích kabelů, vždy jednotlivě, za PE: < 10 mA

7.3.7 Měření odporu ochranného vodiče

Provádějte měření mezi ochranným kontaktem zástrčky a přístupnými vodivými díly, např. šrouby skříně. Během měření se musí připojovacím vedením po celé délce pohybovat, zejména v blízkosti kabelových průchodek skříně a zástrček. Tím by měla být zjištěna přerušení v ochranném vodiči. K zajištění rádného PE spojení pro ochrannou třídu I je rovněž nutné přezkoušet všechny vodivé díly skříně, kterých je možné se zvenčí dotknout.

Odpor u síťového přívodního vedení až do délky 5m nesmí překročit $0,3 \Omega$. U delších vedení se přípustná hodnota zvyšuje o $0,1 \Omega$ pro každých 7,5 m vedení. Nejvyšší povolená hodnota je 1Ω .

7.3.8 Funkční zkouška svářečky

Bezpečnostně technická zařízení, přepínače režimu a ovládací přístroje, (pokud jsou k dispozici), jakož i celý přístroj popř. celé zařízení pro svařování elektrickým obloukem musí bezvadně fungovat.

1. Hlavní vypínač
2. Zařízení NOUZOVÉHO VYPÍNÁNÍ
3. Zařízení na redukci napětí
4. Magnetický plynový ventil
5. Návěstní a kontrolní žárovky

7.3.9 Dokumentace zkoušky

Zkušební protokol musí obsahovat:

- označení zkoušené svářečky,
- datum zkoušky,
- výsledky zkoušky,
- podpis, jméno technika a jeho instituce,
- označení zkušebních přístrojů.

Na svářečku musí být nalepena nálepka s datem zkoušky jako průkaz, že byla zkouška úspěšně provedena.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

7.4 Opravárenské práce

Opravy a údržbové práce smí provádět pouze vyškolený autorizovaný odborný personál, v opačném případě zaniká nárok na záruku. Ve všech servisních záležitostech se obracejte zásadne na vašeho odborného prodejce, dodavatele přístroje. Zpětné dodávky v záručních případech lze provádět pouze prostřednictvím Vašeho odborného prodejce. Při výměně dílu používejte pouze originální náhradní díly. V objednávce náhradních dílů ujedte typ přístroje, sériové číslo a artiklové číslo přístroje, typové označení a artiklové číslo náhradního dílu.

Tímto potvrzujeme řádné provedení výše zmíněných pokynů k údržbě a péči jakož také výše popsané opakované zkoušky v souladu s E VDE 0544 207

Datum/razítka/podpis smluvního prodejce EWM	Datum/razítka/podpis smluvního prodejce EWM
Datum příští opakované zkoušky	Datum příští opakované zkoušky
Datum/razítka/podpis smluvního prodejce EWM	Datum/razítka/podpis smluvního prodejce EWM
Datum příští opakované zkoušky	Datum příští opakované zkoušky
Datum/razítka/podpis smluvního prodejce EWM	Datum/razítka/podpis smluvního prodejce EWM
Datum příští opakované zkoušky	

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

7.5 Odborná likvidace přístroje

UPOZORNĚNÍ



Řádná likvidace!

Přístroj obsahuje cenné suroviny, které by měly být recyklovány, a elektronické součásti, které je třeba zlikvidovat.

- Nelikvidujte s komunálním odpadem!
- Při likvidaci dodržujte úřední předpisy!



7.5.1 Prohlášení výrobce pro konečného uživatele

- Použité elektrické a elektronické přístroje se podle evropských nařízení (směrnice 2002/96/EU Evropského parlamentu a Rady Evropy ze dne 27.1.2003) nesmí dále odstraňovat do netříděného domácího odpadu. Musí se sbírat odděleně. Symbol popelnice na kolečkách poukazuje na nutnost odděleného sběru.
Tento přístroj musí být předán k likvidaci resp. recyklaci do k tomu určených systémů odděleného sběru.
- V Německu jste zavázání zákonem (Zákon o uvedení do oběhu, zpětvzetí a zneškodnění elektrických a elektronických přístrojů (ElektroG) vyhovující požadavkům na ochranu životního prostředí ze 16.3.2005), odevzdat starý přístroj do sběru odděleného od netříděného domácího odpadu. Veřejnoprávní provozovatelé sběren odpadu (obce) zřídili za tímto účelem sběrny, které sbírají staré přístroje ze soukromých domácností bezplatně.
- Informace ohledně návratu nebo sběru starých přístrojů obdržíte od příslušné městské nebo obecní správy.
- Firma EWM je účastníkem schváleného systému likvidace a recyklace odpadů a je registrována v seznamu nadace pro staré elektropřístroje (EAR) pod číslem WEEE DE 57686922.
- Kromě toho lze přístroje v celé Evropě odevzdat také odbytovým partnerům EWM.

7.6 Dodržování požadavků RoHS

My, EWM HIGTECH Welding GmbH Mündersbach, tímto potvrzujeme, že všechny výrobky, které jsme Vám dodali, a kterých se směrnice RoHS týká, požadavkům směrnice RoHS (směrnice 2002/95/EU) vyhovují.

8 Záruka

8.1 Všeobecná platnosť

Tříletá záruka

na všechny nové přístroje EWM*:

- Proudové zdroje
- Posvy drátu
- Chladící přístroje
- Pojezdové vozíky



* pokud jsou provozovány s originálním příslušenstvím značky EWM (jako např. svazek propojovacích hadic, dálkový ovladač, prodlužovací kabel dálkového ovladače, chladicí prostředek, atd.)

1 rok záruky na:

- Použité přístroje EWM
- Komponenty pro automatizaci a mechanizaci
- Dálkový ovladač
- Invertor
- Svazky propojovacích hadic

6 měsíců záruka na:

- samostatně dodané náhradní díly (např. desky s plošnými spoji, zapalovací přístroje)

Záruka výrobce/dodavatele na:

- všechny příkupované součástky, které jsou použity firmou EWM, avšak vyrobeny jinými firmami (např. motory, čerpadla, ventilátory, hořáky atd.)

Nereproduktovatelné vady programového vybavení a součásti, které podléhají mechanickému stárnutí jsou ze záruky vyloučeny (např. zařízení na posuv drátu, kladky posuvu drátu, náhradní a opotřebitelné díly posuvu drátu, kola, elektromagnetické ventily, kabely pro připojení k obrobku, držáky elektrod, spojovací hadice, náhradní a opotřebitelné díly hořáků, síťové kabely a řídící vedení atd.).

Tyto údaje platí bez újmy zákonných nároků na záruku a na základě našich všeobecných obchodních podmínek jakož i naší úpravy záruky. Vedlejší ujednání musí být potvrzena písemně firmou EWM.

Naše všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoli pod www.ewm.de.

UPOZORNĚNÍ



Provozní údaje a záruka pouze ve spojení s originálními náhradními a opotřebitelnými díly!

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.



Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

8.2 Záruční prohlášení

Vaše tříletá záruka

Bez újmy zákonných nároků na záruku a na základě našich všeobecných obchodních podmínek Vám EWM HIGHTEC WELDING GmbH poskytuje na Vaše svárečky 3 roky záruky ode dne zakoupení. Pro příslušenství a náhradní díly platí odlišné záruční doby, které si prosím zjistěte v kapitole „Všeobecná platnost“. Opotřebitelné díly jsou přirozeně ze záruky vyloučeny. EWM Vám zaručuje bezvadný stav výrobků co se týká materiálu a zpracování. Pokud bude výrobek během záruční doby vykazovat vadu materiálu nebo zpracování, máte dle naší volby nárok na bezplatnou opravu nebo náhradu odpovídajícím výrobkem. V okamžíku doručení u EWM přechází zpátky zasláný výrobek do vlastnictví EWM.

Podmínka

Předpokladem poskytování plné tříleté záruky je pouze používání výrobků podle EWM návodu k obsluze za dodržení aktuálně platných zákonných doporučení a nařízení, a každoroční provádění údržby a zkoušky jedním z odbytových partnerů EWM podle kapitoly "Údržba a zkouška". Protože pouze přístroje používané podle jejich určení a pravidelně udržované fungují dlouhodobě bez závad.

Uplatnění nároku

S uplatněním záruky se prosím obraťte výhradně na pro Vás příslušného a firmou EWM autorizovaného odbytového partnera.

Výluka záruky

Nárok vyplývající ze záruky je vyloučen, jestliže nejsou příslušné výrobky EWM provozovány s originálním příslušenstvím značky EWM (jako např. svazek propojovacích hadic, dálkový ovladač, prodlužovací kabel dálkového ovladače, chladicí kapalina, atd.). Záruka se nevztahuje na výrobky poškozené nehodou, zneužitím, neodbornou obsluhou, chybrou instalací, použitím násilí, nerespektováním specifikací a návodů k použití, nedostatečnou údržbou (viz kapitola "Údržba a zkouška"), cizím vlivem, přírodními katastrofami nebo osobními nehodami. Záruka se rovněž neposkytuje při neodborných změnách, opravách nebo modifikacích. Nárok vyplývající ze záruky je vyloučen rovněž na částečně nebo kompletně demontované výrobky a v případě zásahů osob, neautorizovaných prostřednictvím EWM, jakož i v případech běžného opotřebení.

Omezení

Veškeré nároky ohledně plnění nebo neplnění ze strany EWM, vyplývající z tohoto prohlášení ve spojení s tímto výrobkem, jsou následovně omezeny na náhradu skutečné škody. Povinnost firmy EWM k náhradě škody, vyplývající z tohoto prohlášení ve spojení s tímto výrobkem, je zásadně omezena na částku, která byla za výrobek zaplacena při původním nákupu. Výše uvedené omezení se nevztahuje na osobní nebo věcné škody zaviněné nedbalým počínáním EWM. EWM neručí v žádném případě za ušlý zisk, nepřímé a následné škody. EWM neručí za škody, spočívající v nárocích třetích.

Místně příslušný soud

Pokud je objednavatel současně podnikatelem, výhradně příslušný soud pro všechny spory vyplývající přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu, je podle volby dodavatele sídlo nebo místo pobočky dodavatele. Na produktech dodaných jako náhrada v rámci plnění z titulu záruky nabýváte vlastnictví v okamžiku výměny.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

9 Provozní poruchy, příčiny a odstranění

Všechny přístroje podléhají přísným kontrolám ve výrobě a po ukončení výroby. Pokud by přesto něco nebylo v pořádku, přezkoušejte přístroj na základě následujícího popisu. Nevede-li popsaný způsob k odstranění závady přístroje, informujte autorizovaného obchodníka.

9.1 Hlášení chyb (proudový zdroj)

UPOZORNĚNÍ



Chyba svařovacího přístroje je signalizována rozsvícením kontrolky pro souhrnnou poruchu a indikací chybového kódu (viz tabulka) na displeji řízení přístroje. V případě poruchy zařízení se vypne výkonová jednotka.


- Vyskytne-li se více chyb, jsou tyto zobrazovány za sebou.
- Poruchy zařízení evidujte a dle potřeby je oznamujte servisnímu personálu.

Chybové hlášení	Možná příčina	Náprava
Err 3	Chyba tachometru	Překontrolujte vedení drátu / svazek hadic
	Zařízení posuvu drátu není připojeno	<ul style="list-style-type: none"> • V menu konfigurace přístroje vypněte provoz se studeným drátem (stav off) • Připojte zařízení posuvu drátu
Err 4	Chyba teploty	Nechte přístroj vychladnout.
	Chyba okruhu nouzového vypnutí (průsečník automatu)	<ul style="list-style-type: none"> □ Kontrola externích vypínačů zařízení □ Kontrola propojovacího můstku JP 1 (jumper) na desce T320/1
Err 5	Přepětí	Vypněte přístroj a přezkoušejte síťové napětí
Err 6	Podpětí	
Err 7	Chyba chladiva (pouze když je připojen chladicí modul)	Překontrolujte stav chladiva a případě potřeby ho doplňte.
Err 8	Chyba plynu	Překontrolujte přívod plynu
Err 9	Sekundární přepětí	Přístroj vypněte a znova zapněte. Trvá-li chyba dále, informujte servis.
Err 10	Chyba PE	
Err 11	V poloze FastStop	Signál "Potvrdit chybu" přes rozhraní robota (pokud existuje) přenést čelo (0 k 1)
Err 32	Chyba elektroniky (>0 chyba)	Přístroj vypnout a opět zapnout. Trvá-li chyba dále, informovat servis.
Err 33	Chyba elektroniky (U skut. chyba)	
Err 34	Chyba elektroniky (chyba A/D kanálu)	
Err 35	Chyba elektroniky (chyba boků impulsu)	
Err 36	Chyba elektroniky (značka S)	
Err 37	Chyba elektroniky (chyba teploty)	Nechat přístroj vychladnout.
Err 38	---	Přístroj vypnout a opět zapnout.
Err 39	Chyba elektroniky (sekundární přepětí)	Trvá-li chyba dále, informovat servis.
Err 51	Chyba obvodu nouzového vypínání (rozhraní automatu)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola externích vypínačů zařízení • Kontrola zásuvné spojky JP 1 (můstek) na základní desce T320/1

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

9.2 Reset svařovacích parametrů na původní nastavení z výroby

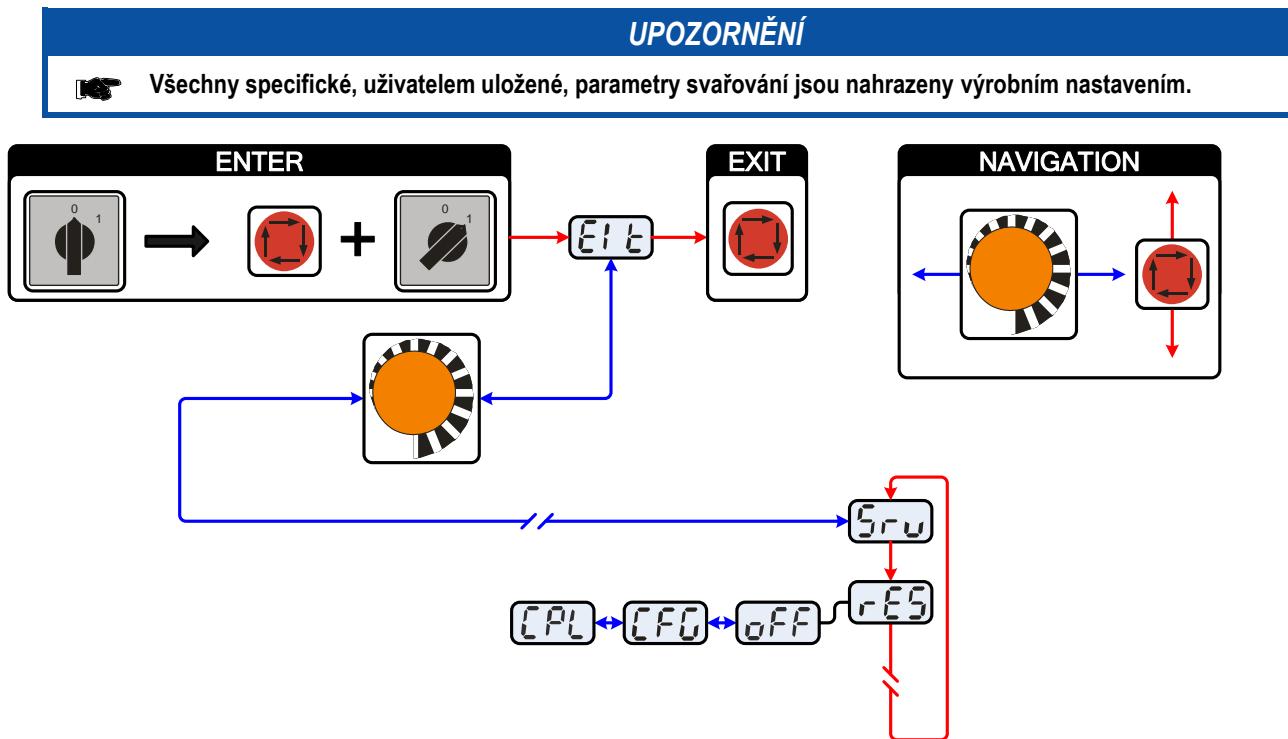


Obrázek 9-1

Indikace	Nastavení / Volba
Elt	Opuštění menu Exit
SrU	Servisní menu Změny v servisním menu smí být prováděny výhradně autorizovaným servisním personálem!
rES	Reset (obnovení výrobního nastavení) <ul style="list-style-type: none">• off = vyp. (z výroby)• CFG = obnovení hodnot v menu konfigurace přístroje• CPL = kompletní obnovení všech hodnot a nastavení Reset se provede při opuštění menu (EXIT).
off	Vypnutí Vypnutí funkce přístroje
CFG	Reset konfigurace přístroje Obnovení hodnot v menu konfigurace přístroje
CPL	Úplný reset Kompletní obnovení všech hodnot a nastavení na nastavení z výroby

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

9.3 Zobrazit verzi programového vybavení riadení prístroja

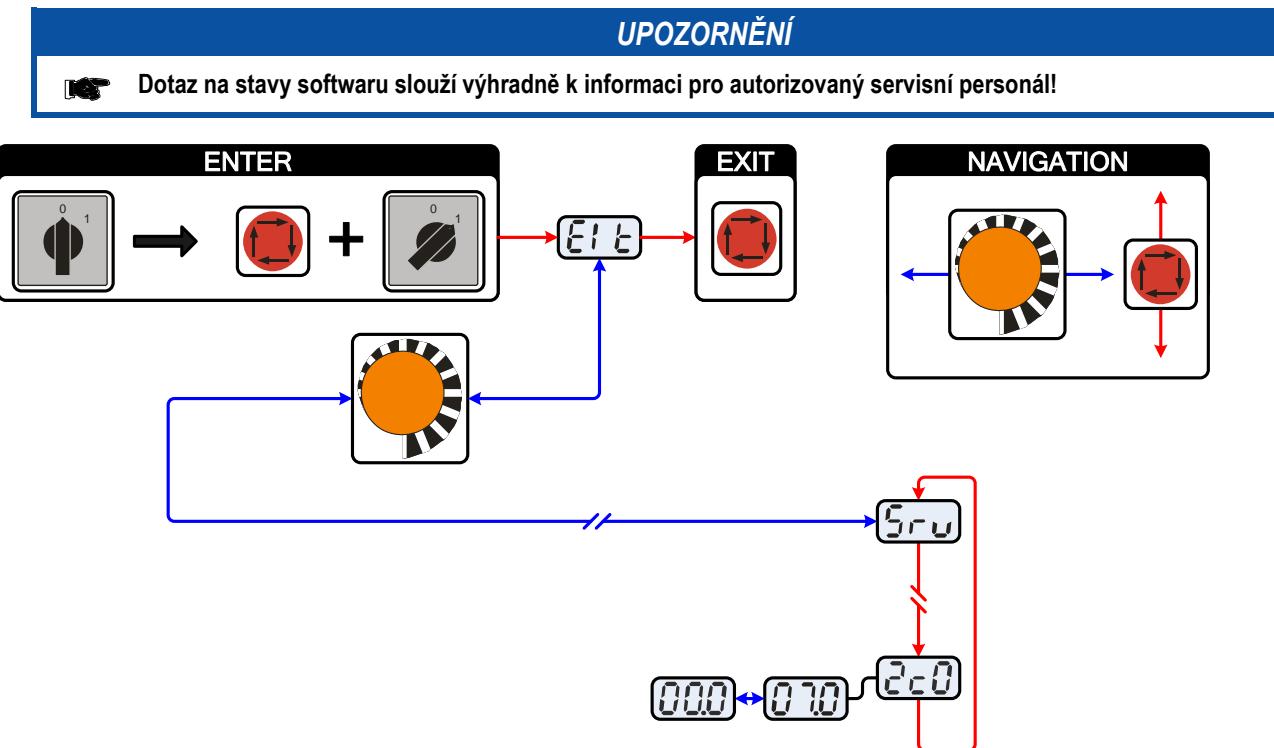

Obrázek 9-2

Indikace	Nastavení / Volba
	Opuštění menu Exit
	Servisní menu Změny v servisním menu smí být prováděny výhradně autorizovaným servisním personálem!
	Dotaz na stav softwaru (příklad) 07= ID systémové sběrnice 02c0= číslo verze
	ID systémové sběrnice a číslo verze se oddělují tečkou.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

9.4 Všeobecné provozní poruchy

Problém	Možná příčina > Náprava
Řízení zařízení bez indikace signálních kontrolek po zapnutí	<ul style="list-style-type: none">Výpadek fáze > překontrolovat připojení na síť (pojistky)
Žádný svařovací výkon	<ul style="list-style-type: none">Výpadek fáze > překontrolovat připojení na síť (pojistky)
různé parametry není možné nastavit	<ul style="list-style-type: none">Zablokovaná vstupní úroveň > deaktivovat zablokování přístupu (viz kapitola "Klíčový přepínač")

9.4.1 Rozhraní automatu

VÝSTRAHA



Externí vypínač zařízení (nouzový vypínač) bez funkce!

Je-li okruh nouzového vypnutí realizován externím vypínačem zařízením přes průsečník automatu, musí na to být přístroj nastaven. Při nedodržení bude proudový zdroj externí vypínač zařízení ignorovat a neodpojí se!

Odstraňte propojovací můstek 1 (Jumper 1) na desce T320/1 (TETRIX) popř. M320/1 (PHOENIX)!

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

10 Příslušenství

10.1 Svařovací hořák, držák elektrody a směrování obrobku

Typ	Označení	Artikl. Nr.
TIG 450 GD 4M 5P 2T	Svařovací hořák WIG, 4 m, chl. vodou, dvojitý tlak	094-010994-00600
TIG 450 WD 4M 8P 2T UD	Svařovací hořák WIG, 4 m, chlazený vodou, dvojitý tlak, U/D	094-010994-00200
TIG 450 WD 4M 12P RETOX HFL	Svařovací hořák WIG, 4 m, chlazený vodou, RETOX, pružný, kůže	094-010993-10700
EH50 4M	Svařovací kleště	092-000004-00000
WK50QMM 4M KL	Zemnící kabel, kleště	092-000003-00000

10.1.1 TETRIX 500 AC/DC

Typ	Označení	Artikl. Nr.
TIG 450SC WD 4M 5P 2T HFL	Svařovací hořák WIG, 4 m, chlazený vodou, dvojitý tlak, flex., kůže	094-011016-10600
TIG 450SC WD 4M 8P 2T UD HFL	Svařovací hořák WIG, 4 m, chlazený vodou, dvojitý tlak, U/D, flex., kůže	094-011015-00000
TIG 450SC WD 4M 12P RETOX HFL	Svařovací hořák WIG, 4 m, chlazený vodou, RETOX, pružný, kůže	094-011016-10700
EH95QMM 4M	Svařovací kleště	092-000010-00000
WK95QMM 4M Z	Zemnící kabel, kleště	092-000171-00000

10.2 Dálkový ovladač a příslušenství

Typ	Označení	Artikl. Nr.
RT1	Dálkový ovladač - proud	090-008097-00000
RTP1	Dálkový ovladač – bodování /pulsní provoz	090-008098-00000
RTP2	Dálkový ovladač – bodování /pulsní provoz	090-008099-00000
RTP3	Dálkový ovladač spotArc – bodování /pulsní provoz	090-008211-00000
RTAC1	Dálkový ovladač proud/vyažování/kmitočet	090-008197-00000
RT PWS1	Dálkový ovladač proudu svislého svaru, obrácení polarity	090-008199-00000
RA5 19POL 5M	Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač	092-001470-00005
RA10 19POL 10M	Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač	092-001470-00010
RA20 19POL 20M	Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač	092-001470-00020
RV5M19 19POL 5M	Prodlužovací kabel	092-000857-00000

10.3 Chlazení svařovacího hořáku

Typ	Označení	Artikl. Nr.
COOL71 U42	Modul na chlazení okolním vzduchem, zesílené čerpadlo a silnější chlazení	090-008201-00102
COOL71 U43	Chladicí modul s rotačním čerpadlem a zesíleným chlazením	090-008220-00102
KF 23E-10	Chladicí kapalina (-10 °C), 9,3 l	094-000530-00000
KF 23E-200	Chladicí kapalina (-10°C), 200 litrů	094-000530-00001
KF 37E-10	Chladicí kapalina (-20 °C), 9,3 l	094-006256-00000

10.3.1 TETRIX 300 AC/DC

Typ	Označení	Artikl. Nr.
COOL35 U31	Chladicí modul chlazený vzduchem	090-008235-00102

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.



Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

10.4 Transportní vozík

10.4.1 TETRIX 300 AC/DC

Typ	Označení	Artikl. Nr.
TROLLY 35-2	Přepravní vozík	090-008198-00000
TROLLY 38-2 E	Dopravník, podélný rozvor	090-008270-00000

10.4.2 TETRIX 350 AC/DC

Typ	Označení	Artikl. Nr.
TROLLY 75 B1	Dopravník pro jeden proudový zdroj s jedním přídavným modulem a jednou láhví na plyn. Rozmontovaný v kartonu	090-008176-00000
ON TO1 TROLLY 75	Možnost dodatečné instalace trubkového upínání WIG týčí	092-001794-00000

10.4.3 TETRIX 500 AC/DC

Typ	Označení	Artikl. Nr.
TROLLY 70-3	Dílenský dopravní vůz, přemístitelný jeřábem, proudový zdroj+2 moduly+1 láhev na plyn	090-008158-00000
TROLLY 70-3 DF	Dílenský dopravní vůz, přemístitelný jeřábem, proudový zdroj+2 moduly+2 láhve na plyn	090-008159-00000

10.5 Opcie

Typ	Označení	Artikl. Nr.
ON KEY SWITCH	Možnost dodatečné instalace spínače s klíčem	092-001828-00000
ON 7POL	Možnost dodatečné instalace 7pólové zásuvky, komponent příslušenství a digitálních rozhraní	092-001826-00000
ON 12POL RETOX TIG	Volitelné dodatečné vybavení 12pólová zásuvka přípojky	092-001807-00000

10.5.1 TETRIX 300 AC/DC

Typ	Označení	Artikl. Nr.
ON KEEPER PLATE PHOENIX300	Volitelné doplňkové vybavení plechový držák Phoenix 300	092-001651-00000
ON 19POL	Možnost dodatečné instalace 19pólové zásuvky, komponent příslušenství a analogového rozhraní A	092-001827-00000

10.5.2 TETRIX 350 AC/DC

Typ	Označení	Artikl. Nr.
ON KEEPER PLATE PHOENIX300	Volitelné doplňkové vybavení plechový držák Phoenix 300	092-001651-00000
ON 19POL	Možnost dodatečné instalace 19pólové zásuvky, komponent příslušenství a analogového rozhraní A	092-001827-00000
ON FILTER TETRIX 350 AC/DC	Možnost dodatečného vybavení vstupu vzduchu filtrem na nečistoty	092-002392-00000

10.5.3 TETRIX 500 AC/DC

Typ	Označení	Artikl. Nr.
ON 19POL 500	Možnost dodatečné instalace 19pólové zásuvky, komponent příslušenství a analogového rozhraní A	092-001951-00000
ON FILTER T/P 400/500	Možnost dodatečného vybavení vstupu vzduchu filtrem na nečistoty	092-002390-00000

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

10.6 Všeobecné príslušenství

10.6.1 TETRIX 300 AC/DC

Typ	Označení	Artikl. Nr.
5POLE/CEE/16A/M	Síťová zástrčka	094-000712-00000

10.6.2 TETRIX 350-500 AC/DC

Typ	Označení	Artikl. Nr.
5POLE/CEE/32A/M	Síťová zástrčka	094-000207-00000

10.7 Oboustranné, současné svařování, druhy synchronizace

10.7.1 Synchronizace prostrednictvím kabelu (kmitočet 50 Hz až 200 Hz)

UPOZORNĚNÍ



Při oboustranném, současném svařování podle principu master/slave musí být obě svářečky vybaveny 19pólovou zásuvkou (ON 19POL) (mějte na zřeteli odlišné možnosti dodatečné instalace, závislé na typu přístroje).

Typ	Označení	Artikl. Nr.
SYNINT X10 19POL	Synchronizační souprava včetně rozhraní a přívodního kabelu	090-008189-00000
RA10 19POL 10M	Přívodní kabel např. pro dálkový ovladač	092-001470-00010

10.7.2 Synchronizace prostrednictvím síťového napětí (50Hz / 60Hz)

10.7.2.1 TETRIX 350 AC/DC

Typ	Označení	Artikl. Nr.
ON NETSYNCHRON	Volitelné dodatečné vybavení sadou přepojení fázového sledu pro synchronní svařování	090-008212-00000

10.7.2.2 TETRIX 500 AC/DC

Typ	Označení	Artikl. Nr.
ON NETSYNCHRON	Volitelné vybavení sadou pro dodatečnou instalaci přepínání sledu fází pro synchronní svařování TETRIX 500 AC/DC	090-008207-00000

10.8 Počítačová komunikace

Typ	Označení	Artikl. Nr.
PC300.NET	Sada svařovacích parametrů programového vybavení PC300.NET včetně kabelů a rozhraní SECINT X10 USB	090-008265-00000

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.


11 Schémata zapojení

UPOZORNĚNÍ




Schémata zapojení se v originální velikosti nacházejí v přístroji.

11.1 TETRIX 300 AC/DC SYNERGIC activArc

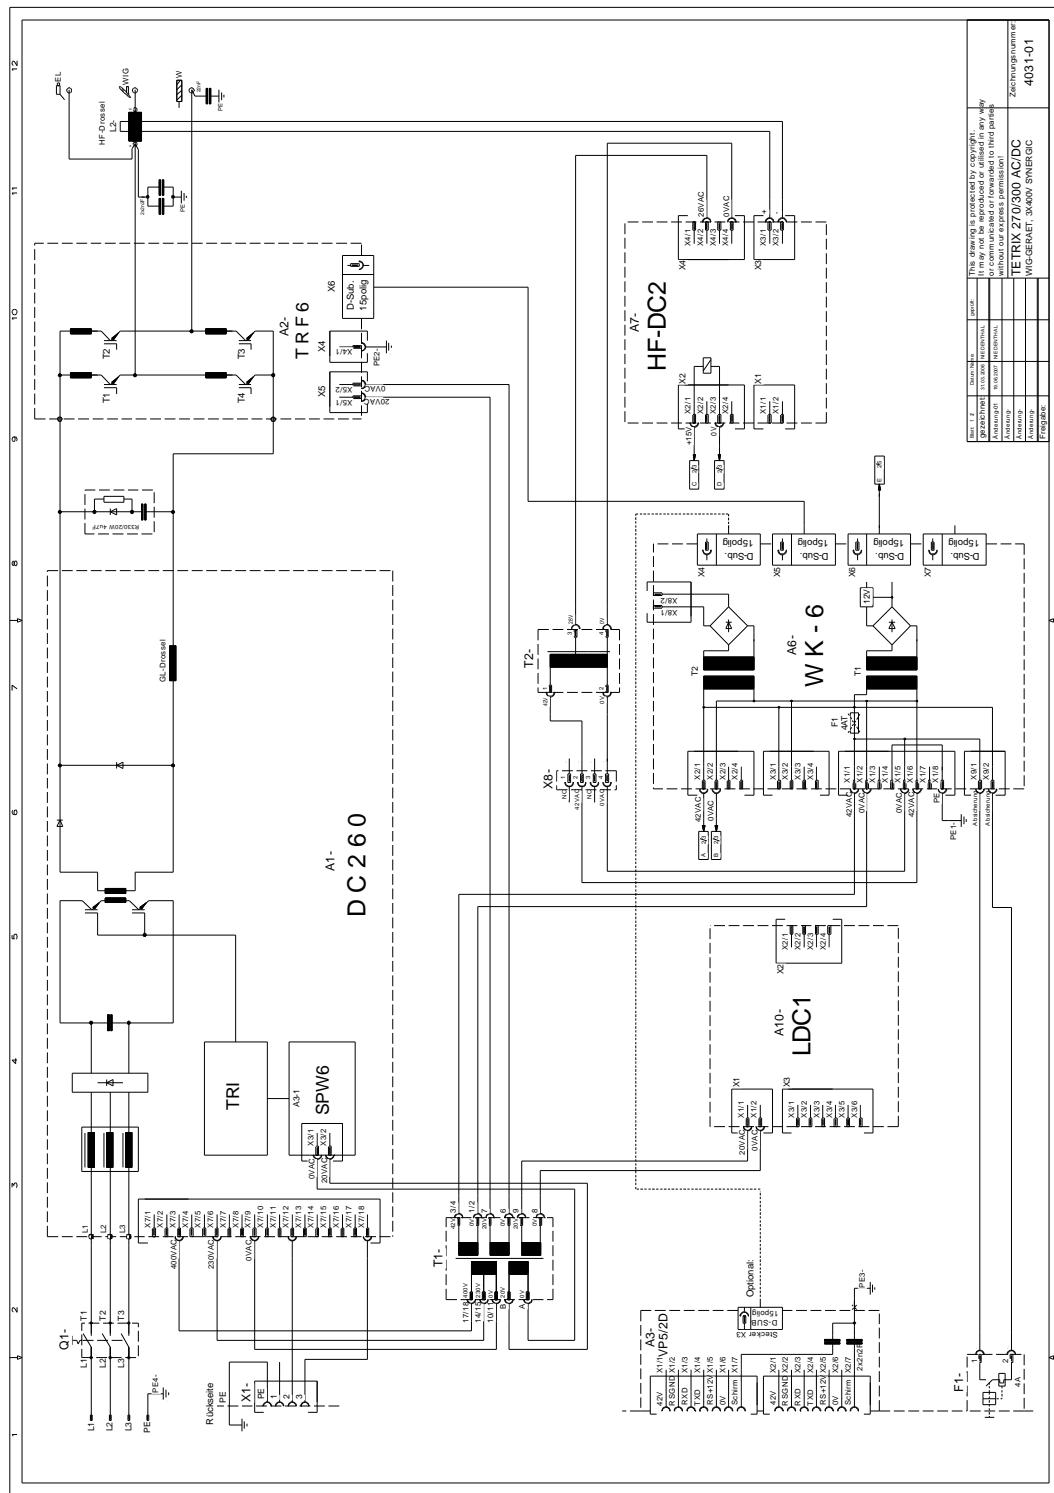

Obrázek 11-1

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

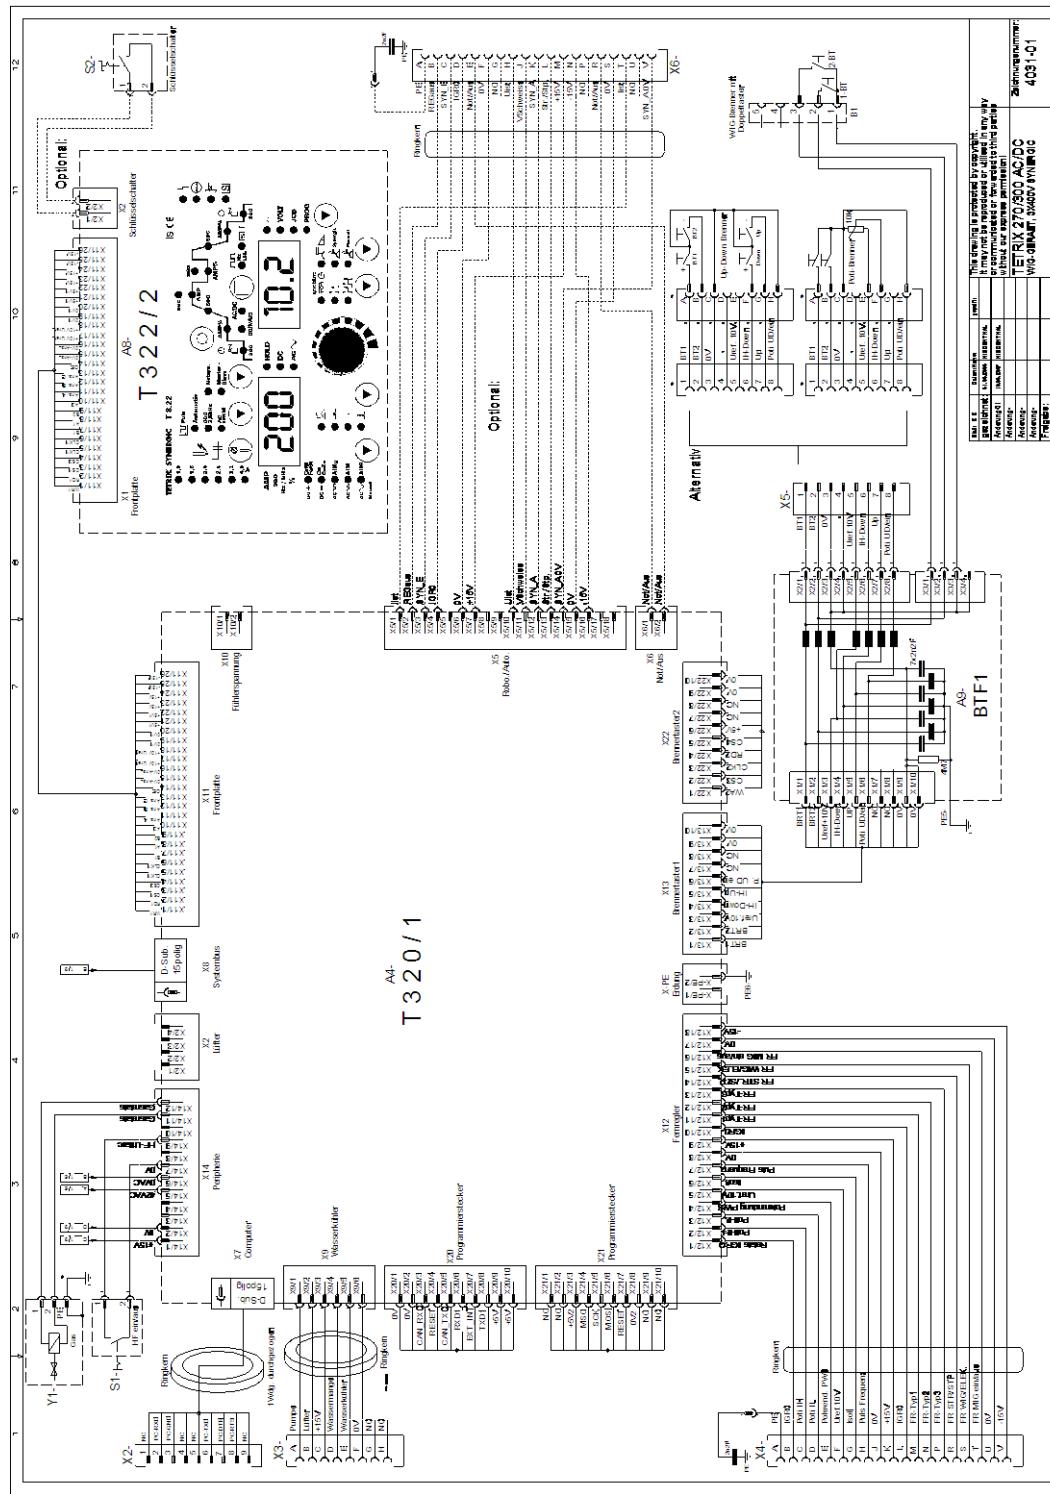


Obrázek 11-2

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

11.2 TETRIX 350 AC/DC SYNERGIC activArc

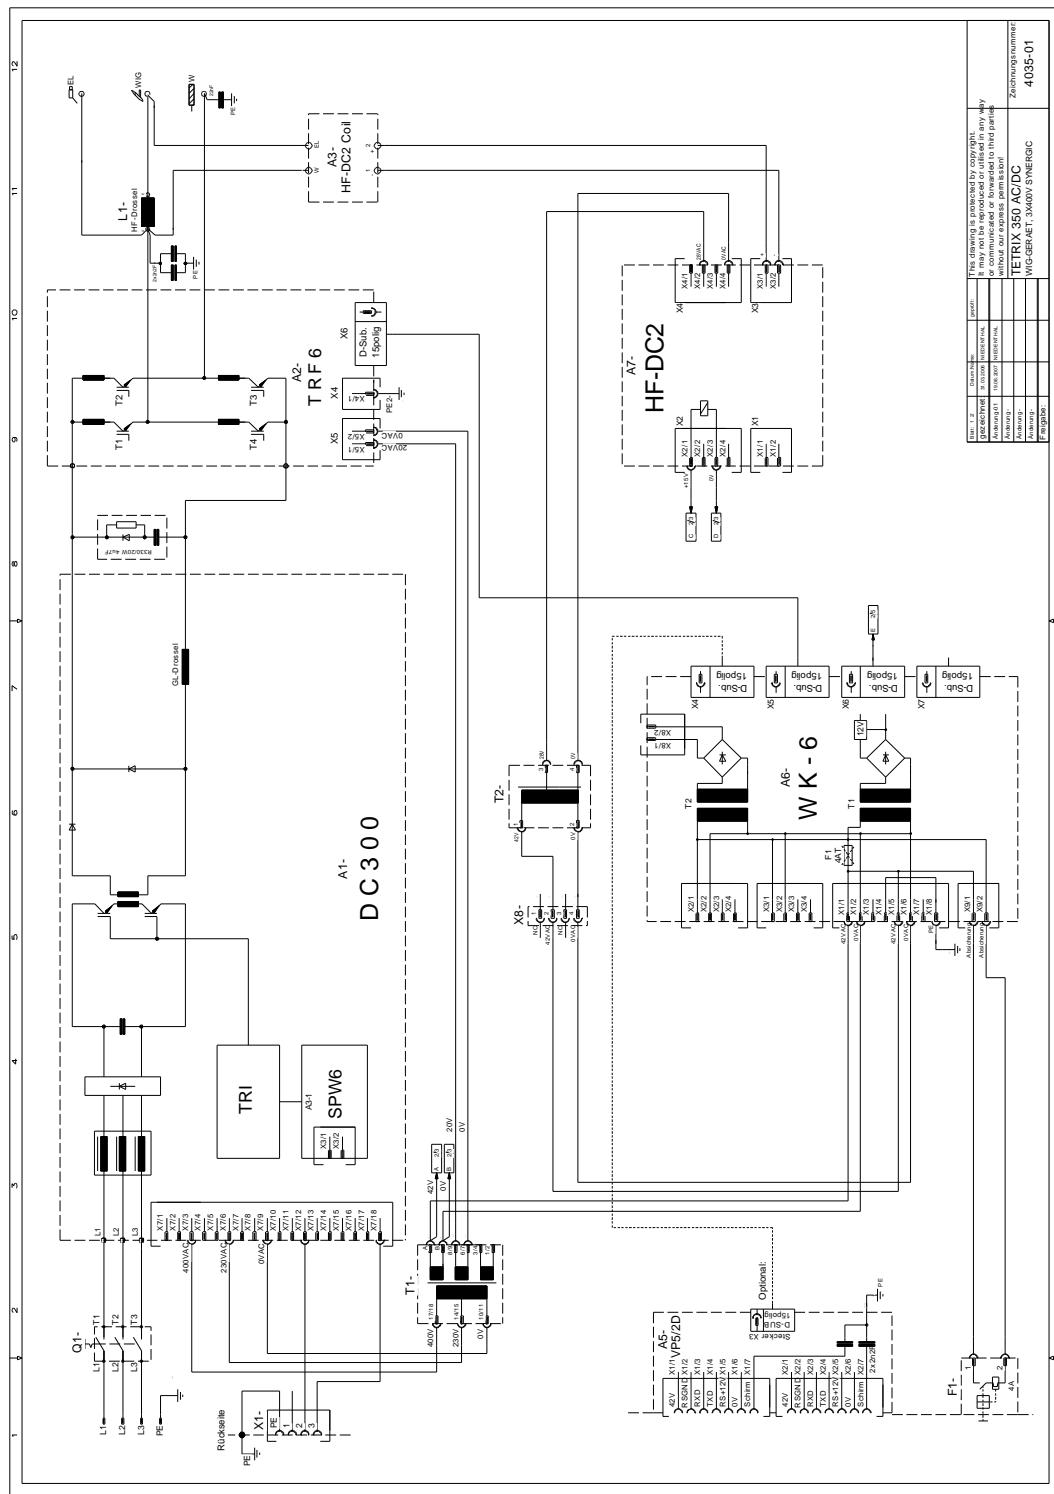

Obrázek 11-3

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

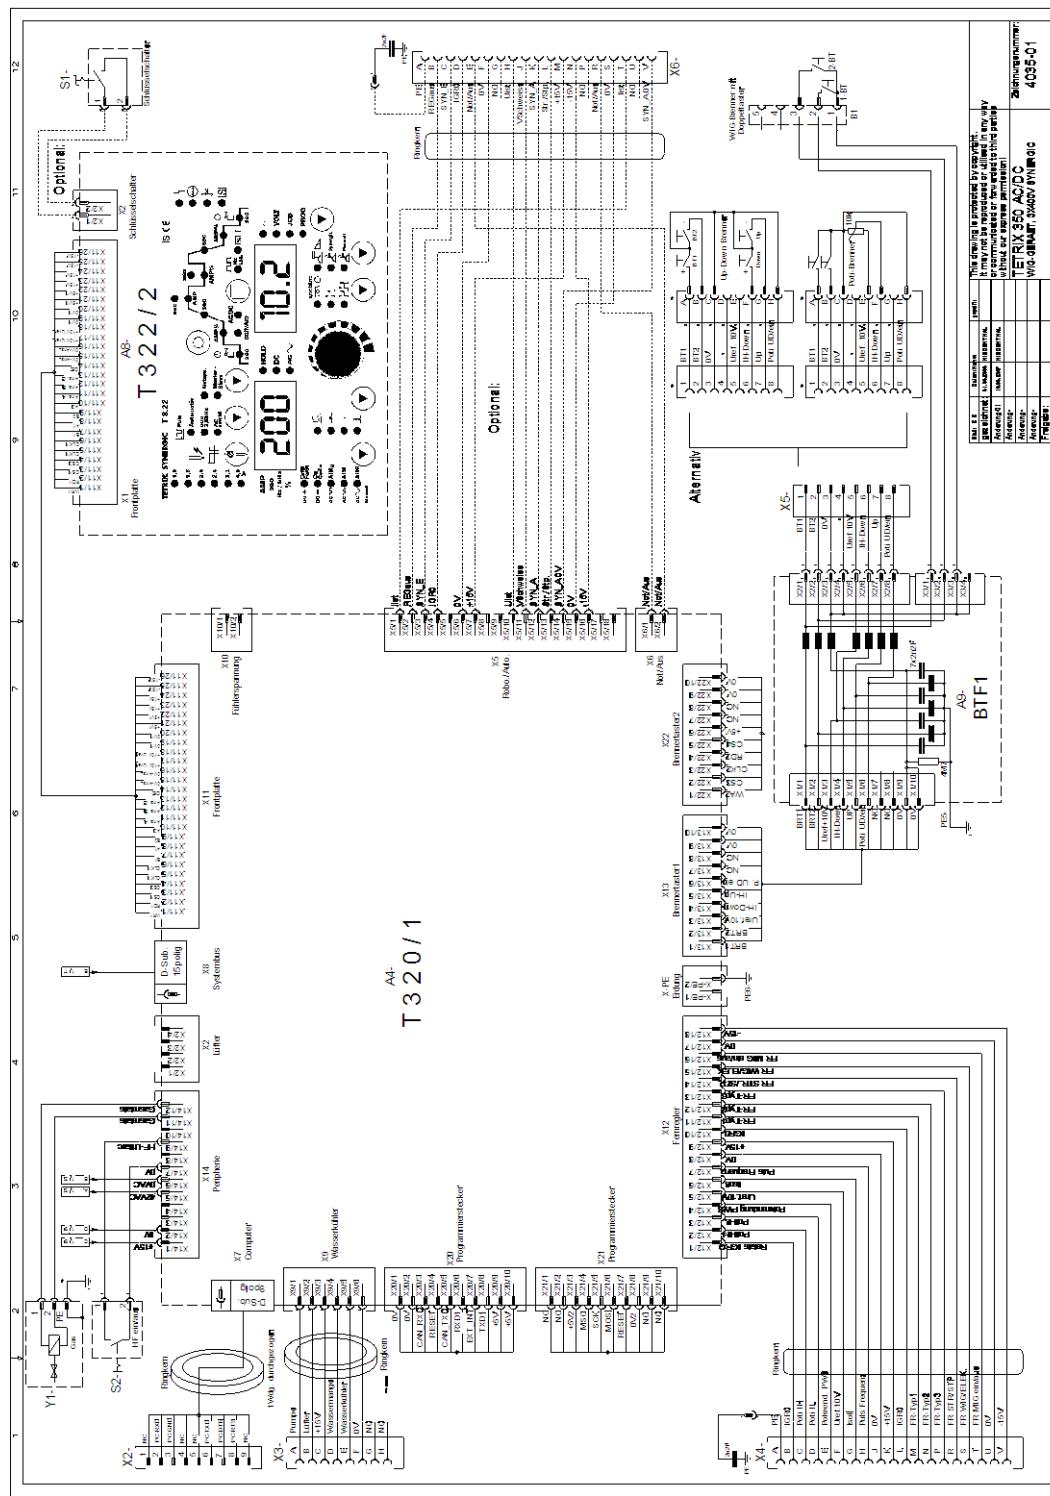


Obrázek 11-4

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.


Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

11.3 TETRIX 500 AC/DC SYNERGIC activArc

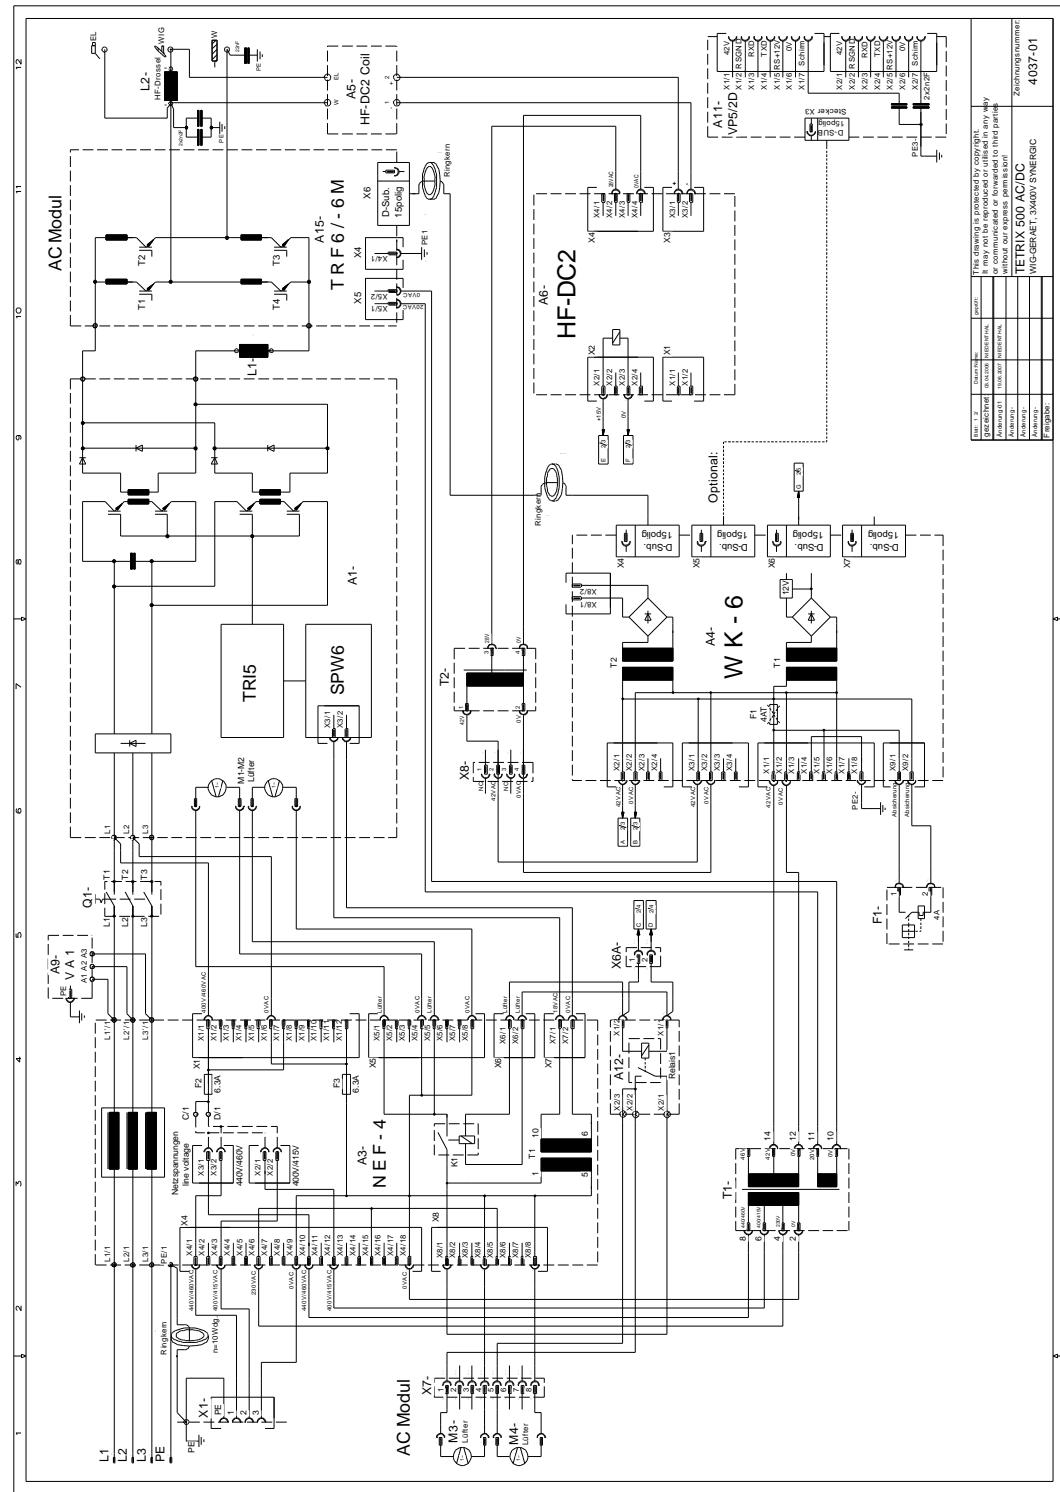

Obrázek 11-5

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazíť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazíť na tomto mieste, použite kartu Domov.

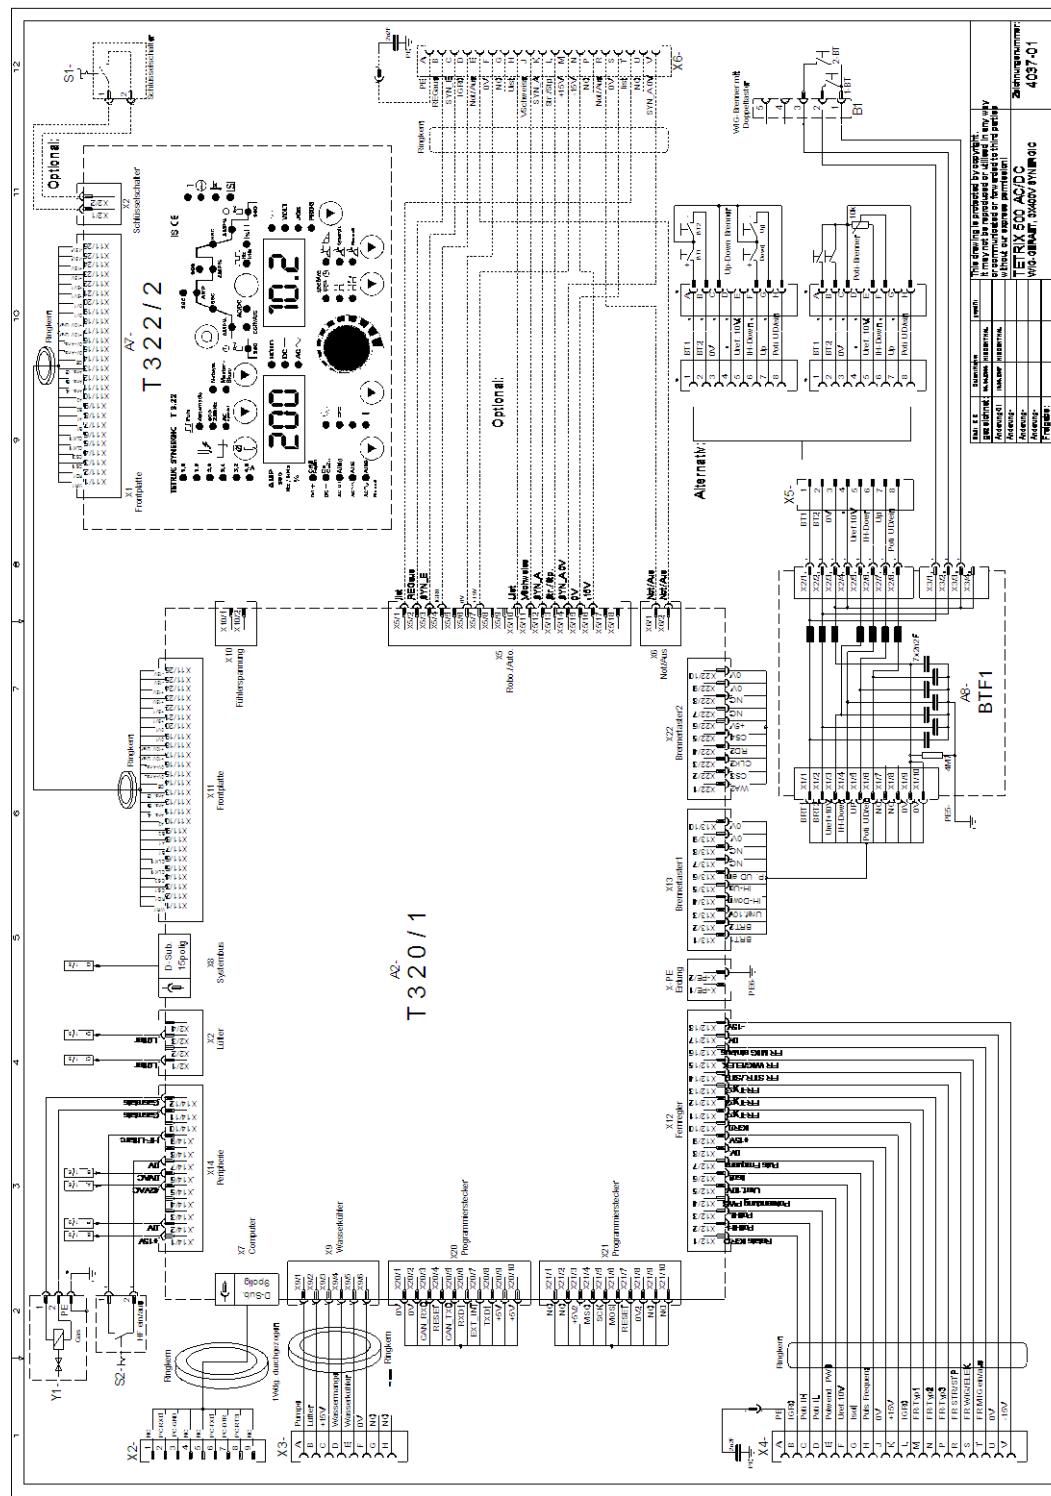

Obrázek 11-6

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.



Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobrazit' na tomto mieste, použite kartu Domov.

12 Dodatek B

12.1 Prohlášení o shodě

EWM HIGHTEC® WELDING SIMPLY MORE		EG - Konformitätserklärung EC – Declaration of Conformity Déclaration de Conformité CE
Name des Herstellers: Name of manufacturer: Nom du fabricant:	EWM HIGHTEC WELDING GmbH (nachfolgend EWM genannt) (In the following called EWM) (nommée par la suite EWM)	
Anschrift des Herstellers: Address of manufacturer: Adresse du fabricant:	Dr.- Günter - Henle - Straße 8 D - 56271 Mündersbach – Germany info@ewm.de	
<p>Hiermit erklären wir, daß das bezeichnete Gerät in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-anforderungen der unten genannten EG- Richtlinien entspricht. Im Falle von unbefugten Veränderungen, unsachgemäßen Reparaturen Nichteinhaltung der Fristen zur Wiederholungsprüfung und / oder unerlaubten Umbauten, die nicht ausdrücklich von EWM autorisiert sind, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>		
<p>We hereby declare that the machine below conforms to the basic safety requirements of the EC Directives cited both in its design and construction, and in the version released by us. This declaration shall become null and void in the event of unauthorised modifications, improperly conducted repairs, non-observance of the deadlines for the repetition test and/or non-permitted conversion work not specifically authorised by EWM.</p>		
<p>Par la présente, nous déclarons que le poste, dans sa conception et sa construction, ainsi que dans le modèle mis sur le marché par nos services ci-dessous, correspondent aux directives fondamentales de sécurité énoncées par l'CE et mentionnées ci-dessous. En cas de changements non autorisés, de réparations inadéquates, de non-respect des délais de contrôle en exploitation et/ou de modifications prohibées n'ayant pas été autorisés expressément par EWM, cette déclaration devient caduque.</p>		
Gerätebezeichnung: Description of the machine: Description de la machine:	<hr/>	
Gerätetyp: Type of machine: Type de machine:	<hr/>	
Artikelnummer EWM: Article number: Numéro d'article	<hr/>	
Seriennummer: Serial number: Numéro de série:	<hr/>	
Optionen: Options: Options:	keine none aucune	
Zutreffende EG - Richtlinien: Applicable EU - guidelines: Directives de la CE applicables:	EG - Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) EC - Low Voltage Directive (2006/95/EG) Directive CE pour basses tensions (2006/95/EG) EG- EMV- Richtlinie (2004/108/EG) EC – EMC Directive (2004/108/ EG) Directive CE EMV (2004/108/EG)	
Angewandte harmonisierte Normen: Used co-ordinated norms: Normes harmonisées appliquées:	EN 60974 / IEC 60974 / VDE 0544 EN 50199 / VDE 0544 part 206 GOST-R	
Hersteller - Unterschrift: Manufacturer's signature: Signature du fabricant:		

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

13 Dodatek B

13.1 Přiřazení úkolů

Job č.	Metoda	Materiál AcDc	Studený drát (*)	Materiál DC	Studený drát (*)	Poloha svaru	Průměr jehly
1		rezervováno					
2	TIG	CrNi / Fe /St	-	CrNi	-	koutový svar	1
3	TIG	CrNi / Fe /St	-	CrNi	-	koutový svar	1,6
4	TIG	CrNi / Fe /St	-	CrNi	-	koutový svar	2
5	TIG	CrNi / Fe /St	(0,8), 1,0	CrNi	(0,8), 1,0	koutový svar	2,4
6	TIG	CrNi / Fe /St	(0,8), 1,0	CrNi	(0,8), 1,0	koutový svar	3,2
7	TIG	CrNi / Fe /St	(0,8), 1,0	CrNi	(0,8), 1,0	koutový svar	> 3,2
8	TIG	CrNi / Fe /St	-	CrNi	-	tupý spoj	1
9	TIG	CrNi / Fe /St	-	CrNi	-	tupý spoj	1,6
10	TIG	CrNi / Fe /St	-	CrNi	-	tupý spoj	2
11	TIG	CrNi / Fe /St	(0,8), 1,0	CrNi	(0,8), 1,0	tupý spoj	2,4
12	TIG	CrNi / Fe /St	(0,8), 1,0	CrNi	(0,8), 1,0	tupý spoj	3,2
13	TIG	CrNi / Fe /St	(0,8), 1,0	CrNi	(0,8), 1,0	tupý spoj	> 3,2
14	TIG	CrNi / Fe /St	-	CrNi	-	přeplátovaný svar	1
15	TIG	CrNi / Fe /St	-	CrNi	-	přeplátovaný svar	1,6
16	TIG	CrNi / Fe /St	-	CrNi	-	přeplátovaný svar	2
17	TIG	CrNi / Fe /St	(0,8), 1,0	CrNi	(0,8), 1,0	přeplátovaný svar	2,4
18	TIG	CrNi / Fe /St	(0,8), 1,0	CrNi	(0,8), 1,0	přeplátovaný svar	3,2
19	TIG	CrNi / Fe /St	(0,8), 1,0	CrNi	(0,8), 1,0	přeplátovaný svar	> 3,2
20	TIG	CrNi / Fe /St	-	CrNi	-	svislý svar	1
21	TIG	CrNi / Fe /St	-	CrNi	-	svislý svar	1,6
22	TIG	CrNi / Fe /St	-	CrNi	-	svislý svar	2
23	TIG	CrNi / Fe /St	(0,8), 1,0	CrNi	(0,8), 1,0	svislý svar	2,4
24	TIG	CrNi / Fe /St	(0,8), 1,0	CrNi	(0,8), 1,0	svislý svar	3,2
25	TIG	CrNi / Fe /St	(0,8), 1,0	CrNi	(0,8), 1,0	svislý svar	> 3,2
26	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	koutový svar	1
27	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	koutový svar	1,6
28	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	koutový svar	2
29	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	koutový svar	2,4
30	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	koutový svar	3,2
31	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	koutový svar	> 3,2
32	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	tupý spoj	1
33	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	tupý spoj	1,6
34	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	tupý spoj	2
35	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	tupý spoj	2,4
36	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	tupý spoj	3,2
37	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	tupý spoj	> 3,2
38	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	přeplátovaný svar	1
39	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	přeplátovaný svar	1,6
40	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	přeplátovaný svar	2
41	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	přeplátovaný svar	2,4

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.



Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Job č.	Metoda	Materiál AcDc	Studený drát (*)	Materiál DC	Studený drát (*)	Poloha svaru	Průměr jehly
42	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	přeplátovaný svar	3,2
43	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	přeplátovaný svar	> 3,2
44	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	svislý svar	1
45	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	svislý svar	1,6
46	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	svislý svar	2
47	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	svislý svar	2,4
48	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	svislý svar	3,2
49	TIG	Cu / CuZn	-	Fe/St	-	svislý svar	> 3,2
50	TIG	AlMg		Cu	-	koutový svar	1
51	TIG	AlMg		Cu	-	koutový svar	1,6
52	TIG	AlMg		Cu	-	koutový svar	2
53	TIG	AlMg	(1.2)	Cu	-	koutový svar	2,4
54	TIG	AlMg	(1.2)	Cu	-	koutový svar	3,2
55	TIG	AlMg	(1.2)	Cu	-	koutový svar	> 3,2
56	TIG	AlMg		Cu	-	tupý spoj	1
57	TIG	AlMg		Cu	-	tupý spoj	1,6
58	TIG	AlMg		Cu	-	tupý spoj	2
59	TIG	AlMg	(1.2)	Cu	-	tupý spoj	2,4
60	TIG	AlMg	(1.2)	Cu	-	tupý spoj	3,2
61	TIG	AlMg	(1.2)	Cu	-	tupý spoj	> 3,2
62	TIG	AlMg		Cu	-	přeplátovaný svar	1
63	TIG	AlMg		Cu	-	přeplátovaný svar	1,6
64	TIG	AlMg		Cu	-	přeplátovaný svar	2
65	TIG	AlMg	(1.2)	Cu	-	přeplátovaný svar	2,4
66	TIG	AlMg	(1.2)	Cu	-	přeplátovaný svar	3,2
67	TIG	AlMg	(1.2)	Cu	-	přeplátovaný svar	> 3,2
68	TIG	AlMg		Cu	-	svislý svar	1
69	TIG	AlMg		Cu	-	svislý svar	1,6
70	TIG	AlMg		Cu	-	svislý svar	2
71	TIG	AlMg	(1.2)	Cu	-	svislý svar	2,4
72	TIG	AlMg	(1.2)	Cu	-	svislý svar	3,2
73	TIG	AlMg	(1.2)	Cu	-	svislý svar	> 3,2
74	TIG	AISi		CuZn	-	koutový svar	1
75	TIG	AISi		CuZn	-	koutový svar	1,6
76	TIG	AISi		CuZn	-	koutový svar	2
77	TIG	AISi	(1.2)	CuZn	-	koutový svar	2,4
78	TIG	AISi	(1.2)	CuZn	-	koutový svar	3,2
79	TIG	AISi	(1.2)	CuZn	-	koutový svar	> 3,2
80	TIG	AISi		CuZn	-	tupý spoj	1
81	TIG	AISi		CuZn	-	tupý spoj	1,6
82	TIG	AISi		CuZn	-	tupý spoj	2
83	TIG	AISi	(1.2)	CuZn	-	tupý spoj	2,4
84	TIG	AISi	(1.2)	CuZn	-	tupý spoj	3,2
85	TIG	AISi	(1.2)	CuZn	-	tupý spoj	> 3,2

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.
 Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Job č.	Metoda	Materiál AcDc	Studený drát (*)	Materiál DC	Studený drát (*)	Poloha svaru	Průměr jehly
86	TIG	AlSi		CuZn	-	přeplátovaný svar	1
87	TIG	AlSi		CuZn	-	přeplátovaný svar	1,6
88	TIG	AlSi		CuZn	-	přeplátovaný svar	2
89	TIG	AlSi	(1.2)	CuZn	-	přeplátovaný svar	2,4
90	TIG	AlSi	(1.2)	CuZn	-	přeplátovaný svar	3,2
91	TIG	AlSi	(1.2)	CuZn	-	přeplátovaný svar	> 3,2
92	TIG	AlSi		CuZn	-	svislý svar	1
93	TIG	AlSi		CuZn	-	svislý svar	1,6
94	TIG	AlSi		CuZn	-	svislý svar	2
95	TIG	AlSi	(1.2)	CuZn	-	svislý svar	2,4
96	TIG	AlSi	(1.2)	CuZn	-	svislý svar	3,2
97	TIG	AlSi	(1.2)	CuZn	-	svislý svar	> 3,2
98	TIG	Al99		speciální	-	koutový svar	1
99	TIG	Al99		speciální	-	koutový svar	1,6
100	TIG	Al99		speciální	-	koutový svar	2
101	TIG	Al99	(1.2)	speciální	-	koutový svar	2,4
102	TIG	Al99	(1.2)	speciální	-	koutový svar	3,2
103	TIG	Al99	(1.2)	speciální	-	koutový svar	> 3,2
104	TIG	Al99		speciální	-	tupý spoj	1
105	TIG	Al99		speciální	-	tupý spoj	1,6
106	TIG	Al99		speciální	-	tupý spoj	2
107	TIG	Al99	(1.2)	speciální	-	tupý spoj	2,4
108	TIG	Al99	(1.2)	speciální	-	tupý spoj	3,2
109	TIG	Al99	(1.2)	speciální	-	tupý spoj	> 3,2
110	TIG	Al99		speciální	-	přeplátovaný svar	1
111	TIG	Al99		speciální	-	přeplátovaný svar	1,6
112	TIG	Al99		speciální	-	přeplátovaný svar	2
113	TIG	Al99	(1.2)	speciální	-	přeplátovaný svar	2,4
114	TIG	Al99	(1.2)	speciální	-	přeplátovaný svar	3,2
115	TIG	Al99	(1.2)	speciální	-	přeplátovaný svar	> 3,2
116	TIG	Al99		speciální	-	svislý svar	1
117	TIG	Al99		speciální	-	svislý svar	1,6
118	TIG	Al99		speciální	-	svislý svar	2
119	TIG	Al99	(1.2)	speciální	-	svislý svar	2,4
120	TIG	Al99	(1.2)	speciální	-	svislý svar	3,2
121	TIG	Al99	(1.2)	speciální	-	svislý svar	> 3,2
122		WIG manuální / WIG klasik					
123		elektroda klasik					
124		rezervováno					
125		rezervováno					
126		rezervováno					
127		elektrodový JOB					
128		rezervováno					
129-199		volné JOBs nebo SCO (např. plazma)					

Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 1 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.



Chyba! Na použitie štýlu Überschrift 2 na text, ktorý sa má zobraziť na tomto mieste, použite kartu Domov.

Job č.	Metoda	Materiál AcDc	Studený drát (*)	Materiál DC	Studený drát (*)	Poloha svaru	Průměr jehly
200-207	volné JOBs nebo SCO / Wig Comfort (Smart pouze 200)						
208-215	volné JOBs nebo SCO / elektroda Comfort (Smart pouze 208)						
216-254	volné JOBs nebo SCO						
255	DC- s DC+ zážehem						
256	zkušební JOB: 5A až I _{max}						

UPOZORNĚNÍ



Údaje v závorkách (*) označují nastavení z výroby.

Všechny JOBs od čísla 122 nemají standardně křivky charakteristiky studeného drátu.